

目次

部位の設定と保護の方針

部位の設定 1階

・部屋一覧	資-1階-1
・表玄関	資-1階-2
・ホール1	資-1階-12
・表階段・階段室	資-1階-23
・化粧室1	資-1階-29
・中庭1	資-1階-39
・居間・食堂	資-1階-49
・日本間1	資-1階-68
・夫人室	資-1階-76
・子供室1	資-1階-85
・子供室2	資-1階-94
・子供室3	資-1階-100
・子供室4	資-1階-106
・蔵1	資-1階-113
・納戸1	資-1階-118
・洗濯室(旧和式浴室・旧化粧室)	資-1階-123
・中庭3	資-1階-132
・化粧室3	資-1階-138
・廊下1	資-1階-146
・裏階段1	資-1階-160
・台所	資-1階-162
・中庭2	資-1階-166
・内玄関	資-1階-169
・応接室	資-1階-174
・執事室	資-1階-181
・化粧室2	資-1階-186
・渡り廊下	資-1階-191

部位の設定 2階

・部屋一覧	資-2階-1
・ホール2	資-2階-2
・日本間2	資-2階-9
・書斎	資-2階-18
・主人室	資-2階-34
・化粧室4	資-2階-40

・化粧室4奥手洗い	資-2階-43
・寝室(旧インナーバルコニー)	資-2階-48
・寝室(旧インナーバルコニー)物入	資-2階-53
・子供室5	資-2階-59
・子供室6	資-2階-65
・納戸2	資-2階-72
・SHRINE	資-2階-79
・蔵2	資-2階-88
・浴室(旧洋式浴室)	資-2階-93
・化粧室5	資-2階-102
・廊下2	資-2階-109
・裏階段2	資-2階-117
・パントリー	資-2階-119
・バルコニー	資-2階-125

部位の設定 屋上

・部屋一覧	資-屋上-1
・屋上	資-屋上-2
・屋上 踊り場	資-屋上-16
・屋上 洗濯室(旧タンク室)	資-屋上-19

部位の設定 地下

・部屋一覧	資-地下-1
・地下階段・階段室	資-地下-2
・ボイラー室	資-地下-4
・石炭庫	資-地下-10

部位の設定 外観・塀

・一覧	資-外-1
・外観	資-外-2
・塀	資-外-37

資料編に掲載した古写真の出典は下記の通りである。

- ・ペンシルベニア大学所蔵古写真
- ・「The Architectural Record」1936年1月号
- ・「復刻版アントニン・レーモンド建築詳細図譜」(鹿島出版会、2014、1938年発行の詳細図集の復刻版)
- ・アントニン・レーモンド著・三沢浩訳『自伝 アントニン・レーモンド(新装版)』(鹿島出版会、2007)
- ・「新建築39」(新建築社、1964年9月号)

部位の設定と保護の方針

一連の部材等（室内の壁面、床面、天井面、窓及び窓枠、暖炉等）を単位として部位を設定し、基準1～5に区別して保護の方針を定める。基準は以下の通り文化庁の指針（「重要文化財（建造物）保存活用計画策定指針」文化庁文化財保護部）に準じて設定する。

1) 基準1

材料自体の保存を行う部位。意匠上の配慮が必要とされる部位、特殊な材料又は仕様である部位、主要な構造を構成する部位。

本計画では、主に当初材が残る主要構造部、外壁、一部内装材、造作家具、ガラス、設備（照明器具、暖房設備等）、塀（後補の門扉を除く）等が該当する。

2) 基準2

材料の形状・材質・仕上げ・色彩の保存を行う部位。基準1に準じた箇所で、定期的な材料の取替や補修が必要とされる部位。

本計画では、主に当初と同様に漆喰塗やペンキ塗とする部分等が該当する。

3) 基準3

主たる形状及び色彩を保存する部位。活用又は補強等のため特に変更が必要な部位、保存部分との調和が求められる部位。

本計画では、主に当初の形状や色彩に倣って整備する箇所、現在では入手・製作困難等の理由で当初に近い仕様で整備する箇所を基準3とする。例えば、失われた家具、カーテン、カーペット等を復原整備した場合はその部分等が該当する。

4) 基準4

意匠上の配慮を必要とする部位。活用又は補強等のため特に変更が必要な部位、保存部分と意匠的に一体である部位。

本計画では、活用の上で必要なバリアフリー、防災、照明、空調設備類等、現代的な技法・材料を用いるもので、意匠に配慮して整備する箇所が該当する。

5) 基準5

所有者の自由裁量に委ねられる部位。

資料編 部位の設定【1階】

- ・表玄関
- ・ホール 1
- ・表階段・階段室
- ・化粧室 1
- ・中庭 1
- ・居間・食堂
- ・日本間 1
- ・夫人室
- ・子供室 1
- ・子供室 2
- ・子供室 3
- ・子供室 4
- ・蔵 1
- ・納戸 1
- ・洗濯室（旧和式浴室・旧化粧室）
- ・中庭 3
- ・化粧室 3
- ・廊下 1
- ・裏階段 1
- ・台所
- ・中庭 2
- ・内玄関
- ・応接室
- ・執事室
- ・化粧室 2
- ・渡り廊下

1階 表玄関【保存部分】




部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初 (推定)
床面	基準 1	硬質石	当初 (推定)
敷居 (ホール 1 間)	基準 1	仕様記載なし	当初 (推定)
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	布張りラッカー仕上げ (剥がし試験結果よ り)	吹付タイル ※下に当 初の仕上げが残る可能 性あり
巾木	基準 1	仕様記載なし	当初 (推定)
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	廊下と同一とすれば漆 喰	吹付タイル ※下に当 初の仕上げが残る可能 性あり
建具 (東面扉)	基準 1	ベニヤ扉布張りペンキ 塗	当初 (推定)
建具 (東面扉両脇ガラ ス窓) 枠・ガラス (下)	基準 1	設計図には鋼入ガラス とあるが、残存するガ ラスから鋼なしと推定	当初 (推定)
建具 (東面扉両脇ガラ ス窓) ガラス (上)	基準 4	設計図には鋼入ガラス とあるが、残存するガ ラスから鋼なしと推定	新規
建具 (北面窓)	基準 1	設計図には鋼入ガラス とあるが、残存するガ ラスから鋼なしと推定	当初 (推定)
建具枠 (ホール 1 間)	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	薄青色系の塗装 (塗装 剥がれ部分の確認よ り)	下に当初の仕上げが残 存
棚 (北面)	基準 1	仕様記載なし	当初 (推定)
傘立て	上：基準 1 下：基準 4	上：仕様記載なし 下：なし	上：当初 下：新規
鏡台	基準 4	なし	新規
鏡	基準 4	仕様記載なし	新規
照明	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
暖房器具	基準 2	ラジエーター	新規ラジエーター (鑄 鉄製)

■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

1階 表玄関【保存部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

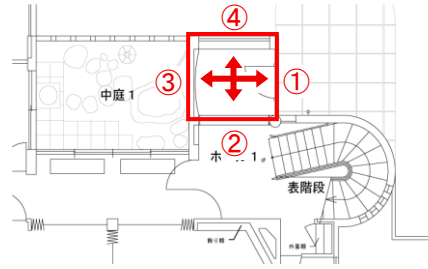

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

- 建具枠：基準 1**
ガラス（下）：基準 1
- ガラス（上）：基準 4**
- 建具：基準 1**
- 天井：**
 躯体：基準 1 仕上：基準 3
 復原後仕上：基準 2（漆喰）




- 床面：基準 1
- 床組：基準 1

1階 表玄関【保存部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

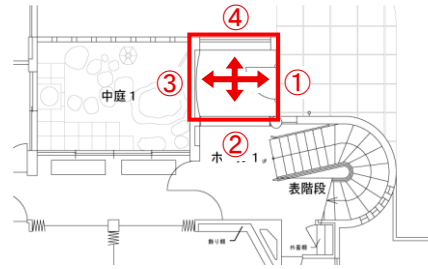

建具枠

本体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(薄青色系の塗装)



敷居：基準1


床面：基準1

床組：基準1

1階 表玄関【保存部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

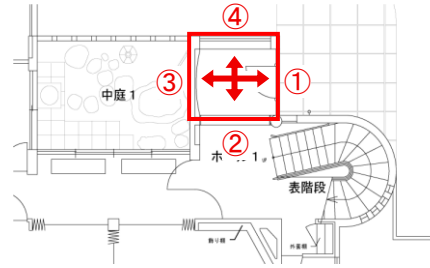

建具枠

本体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(薄青色系の塗装)

鏡台：基準4

鏡：基準4

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2 (漆喰)



敷居：基準1

床面：基準1

床組：基準1

巾木：基準1


壁

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(布張りラッカー仕上げ)

1階 表玄関【保存部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

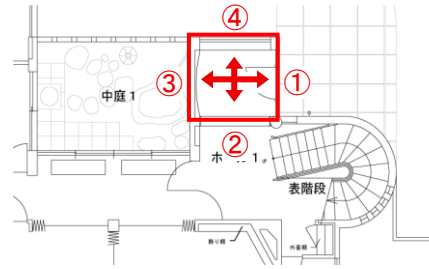

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

天井:
 躯体: 基準 1 仕上: 基準 3
 復原後仕上: 基準 2 (漆喰)

照明: 基準 4

建具: 基準 1



傘立て (上):
 基準 1

傘立て (下):
 基準 4

棚: 基準 1

ラジエーター:
 基準 2

壁
 躯体: 基準 1 仕上: 基準 3
 復原後仕上: 基準 2
 (布張りラッカー仕上げ)

床面: 基準 1

床組: 基準 1

1階 表玄関【保存部分】写真帖

西面をみる	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	

床面をみる	
竣工直後	 <p>(「アントニン・レーモンド 建築詳細図譜」より)</p>
現在	

1階 表玄関【保存部分】 写真帖

北面壁（塗装剥がれ部分より判明した旧来の塗装）

現在



傘立て下部分壁（塗装剥がし試験より判明した当初の布張り）


現在



1階 表玄関【保存部分】 写真帖

建具枠（塗装剥がれ部分より判明した旧来の色彩）	
現在	

1階 ホール1【保存部分】

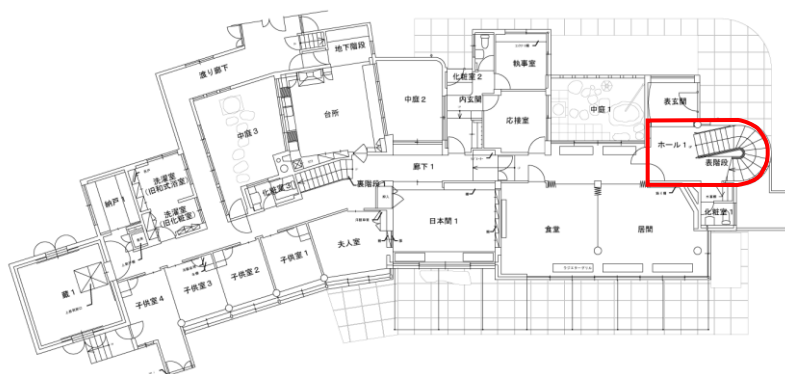

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初 (推定)
床面	基準 1	檜材床板・杉材荒床木 下地	当初 (推定)
敷居 (表玄関間)	基準 1	仕様記載なし	当初 (推定) 引き戸は滅失
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	布張りラッカー仕上げ (剥がし試験結果よ り)	吹付タイル ※下に当 初の仕上げが残る可能 性あり
柱	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	漆喰布張り仕上げ (剥 がし試験結果より)	吹付タイル ※下に当 初の仕上げが残る可能 性あり
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	廊下と同一とすれば漆 喰	吹付タイル ※下に当 初の仕上げが残る可能 性あり
建具 (東面階段下ガラ ス窓)	基準 1	フィギュアドグラス (型板ガラス)	当初 (推定)
建具 (北面階段横窓) 枠	基準 1	仕様記載なし	当初 (推定)
建具 (北面階段横窓) ガラス	基準 4	仕様記載なし	新規
建具 (西面扉)	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	ペンキ塗り
建具枠 (表玄関間)	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	薄青色系の塗装 (塗装 剥がれ部分の確認よ り)	下に当初の仕上げが残 存
外套棚	扉本体：基準 1 扉塗装：基準 3 ⇒復原後基準 2 棚内床・壁・天井	仕様記載なし	建具本体は当初、塗装 は新規。棚内部に新規 板床・壁を設置。


	躯体：基準 1、仕上： 基準 5 扉内側鏡：基準 4		
照明	基準 4	白熱灯	蛍光灯
暖房器具（表階段下）	基準 1	ラジエーター	当初（推定） （南側の 1 つは滅失）
【表階段】 本体	基準 1	人造石研ぎ出し	当初（推定）
【表階段】 滑り止め	基準 2	ゴム製滑り止め	当初（推定）
【表階段】 照明	基準 4	白熱灯（古写真より）	蛍光灯

■復原の方針

- ・ 基準 4 の部分は可能な限り復原する。


1階 ホール1【保存部分】 ①東面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

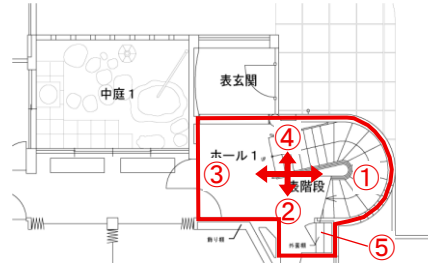

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2（漆喰）

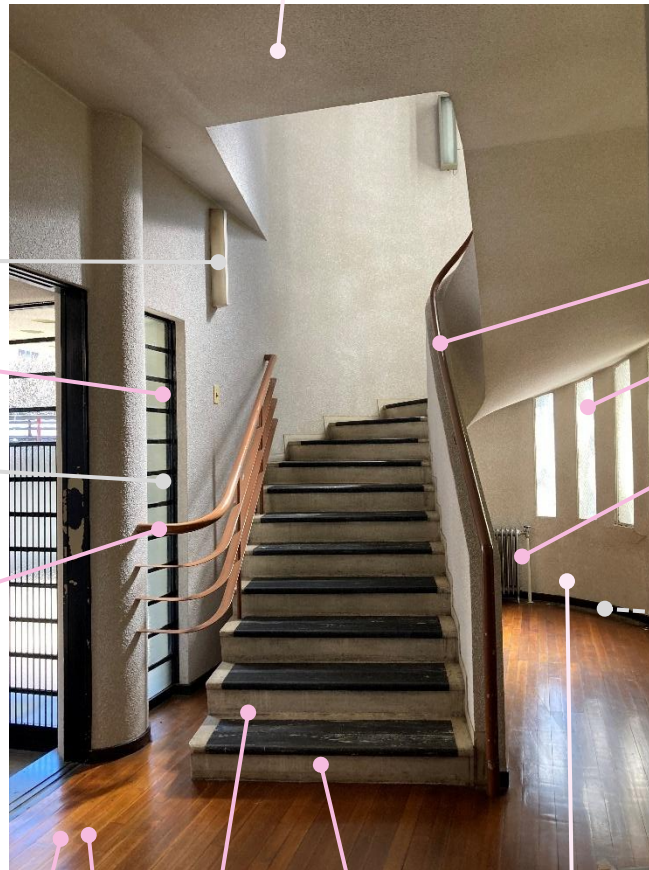

照明：基準4

建具枠：基準1

建具ガラス：
基準4

手摺り：基準1

手摺り：基準1

建具：基準1

ラジエーター：
基準1

ラジエーター

床面：
基準1

床組：
基準1

本体：
基準1


滑り止め：
基準1

壁
 躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
 （布張りラッカー仕上げ）

1階 ホール1【保存部分】 ①東面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

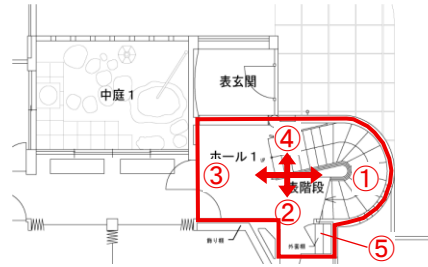

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

建具：基準 1

ラジエーター：
基準 1

ラジエーター

床面：基準 1

床組：基準 1

壁


躯体：基準 1 仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2
(布張りラッカー仕上げ)



1階 ホール1【保存部分】 ①東面3(前ページのやや北寄り)

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

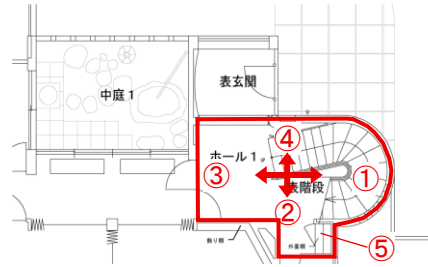


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



1階 ホール1【保存部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

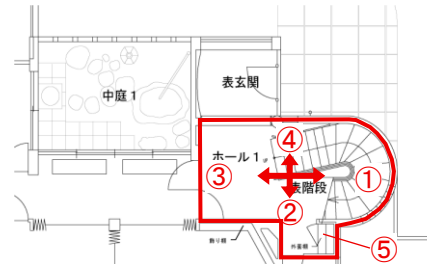

天井:

躯体: 基準1 仕上: 基準3

復原後仕上: 基準2 (漆喰)

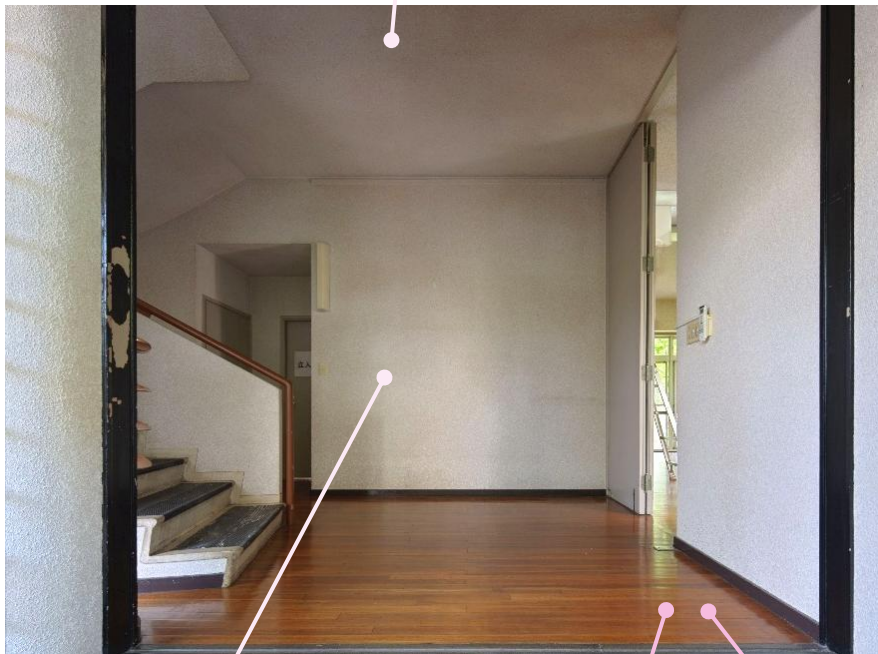

壁

躯体: 基準1 仕上: 基準3

復原後仕上: 基準2
(布張りラッカー仕上げ)


床面: 基準1

床組: 基準1

1階 ホール1【保存部分】 ②南面2(化粧室1前)

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

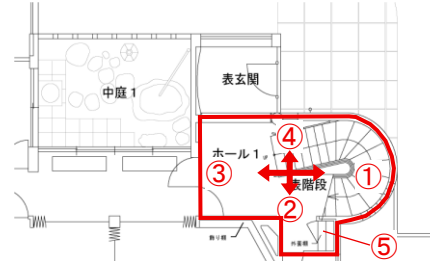

建具枠
 本体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2

建具
 本体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2




壁
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (布張りラッカー仕上げ)

床面：基準1

床組：基準1

1階 ホール1【保存部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

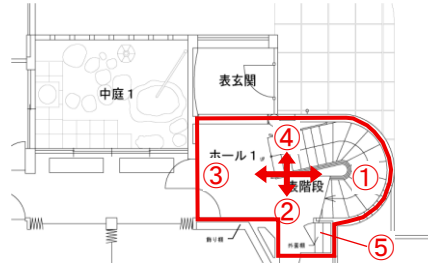

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

建具：


躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2（漆喰）

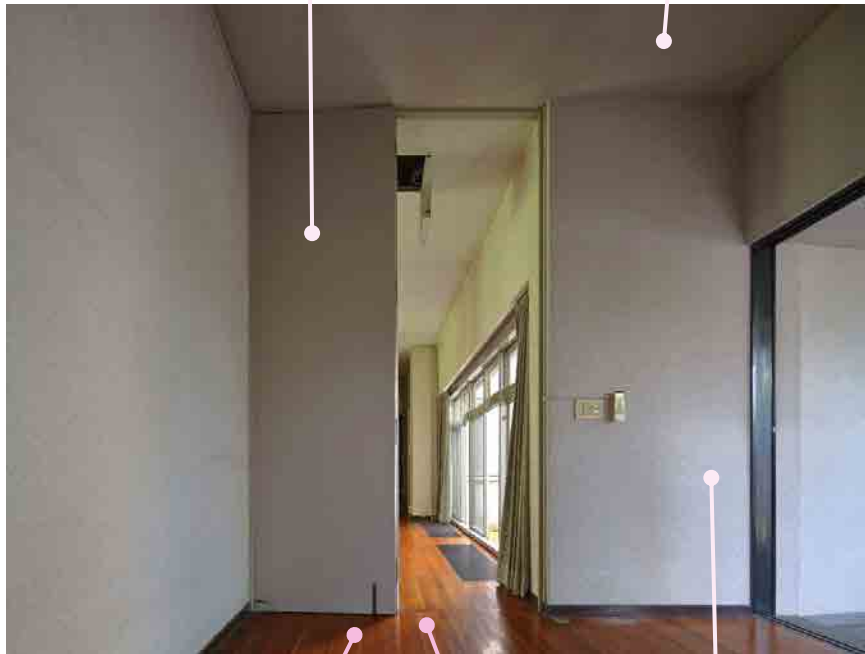

床面：基準1

床組：基準1


壁

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
（布張りラッカー仕上げ）

1階 ホール1【保存部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

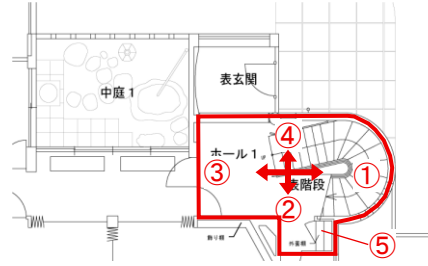

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2（漆

照明：基準4



床面：
 基準1

床組：
 基準1


手摺り：
 基準1

壁
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 （布張りラッカー仕上げ）

柱
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 （布張りラッカー仕上げ）

1階 ホール1【保存部分】 ⑤外套棚

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

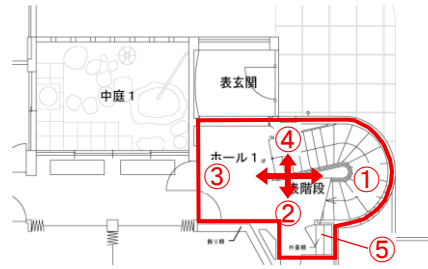

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

壁 本体：基準1 仕上：基準3 復原後仕上：基準2	天井 本体：基準1 仕上：基準3 復原後仕上：基準2	鏡 ：基準4
--	---	---------------



扉 本体：基準1 仕上：基準3 復原後仕上：基準2
--

床 本体：基準1 仕上：基準3 復原後仕上：基準2
--

扉 本体：基準1 仕上：基準3 復原後仕上：基準2
--

1階 ホール1【保存部分】写真帖

柱（塗装剥がし試験より判明した当初の布張り）	
現在	

1階 表階段・階段室【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	布張りラッカー仕上げ (剥がし試験結果よ り)	吹付タイル ※下に当 初の仕上げが残る可能 性あり
天井（1階）	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	廊下と同一とすれば漆 喰	吹付タイル ※下に当 初の仕上げが残る可能 性あり
天井（2階）	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	廊下と同一とすれば漆 喰	吹付タイル ※下に当 初の仕上げが残る可能 性あり。修道女会時代 の3階増築・撤去に伴 って一部が撤去・再設 置された可能性あり。
本体	基準 1	人造石研ぎ出し	当初（推定）
滑り止め	基準 1	ゴム製滑り止め	当初（推定）
手摺り	本体：基準 1 仕上：基準 2	パイプ手摺・フラット バー	当初（推定）
建具（2階壁面ガラス 窓）東側1枚	基準 4	フィギュアドグラス (型板ガラス)	新規
建具（2階壁面ガラス 窓）西側3枚	基準 1	フィギュアドグラス (型板ガラス)	当初（推定）
照明	基準 4	白熱灯（古写真より）	蛍光灯


■復原の方針

- ・ 基準 4 の部分は可能な限り復原する。

1階 表階段・階段室【保存部分】

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

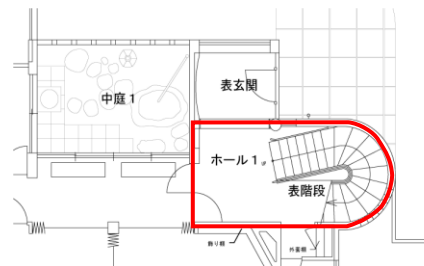

天井：
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後仕上：基準2（漆喰）

照明：基準4

壁
躯体：基準1
仕上：基準3
復原後仕上：
基準2
（布張りラッ
カー仕上げ）

手摺り：
本体：基準1
仕上：基準2



本体：基準1

滑り止め：基準1

1階 表階段・階段室【保存部分】

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



建具（ガラス）東側1枚：基準4

照明：基準4



天井：
躯体：基準1
仕上：基準3
復原後仕上：
基準2（漆喰）

建具（ガラス）西側3枚：基準1

手摺り：
本体：基準1
仕上：基準2

1階 表階段・階段室【保存部分】 写真帖

東面をみる	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	

1階 表階段・階段室【保存部分】 写真帖

東面をみる	
竣工直後	 <p>(「The Architectural Record」より) (「アントニン・レーモンド 建築詳細図譜」より)</p>
現在	

1階 表階段・階段室【保存部分】 写真帖

東面・南面窓をみる	
竣工直後	 <p>(「アントニン・レーモンド 建築詳細図譜」より)</p>
現在	

1階 化粧室1【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 5	仕様記載なし	塩ビシート張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 4	布張りペンキ塗	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり。2階部分天井の一部は修道女会時代の3階増築・撤去に伴う変更があった可能性もある。
建具（南面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（北面扉）	本体（フック含む）： 基準 1 仕上（フック含む）： 基準 4 ノブ：基準 4	仕様記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり ノブは新規
鏡	基準 4	仕様記載なし	新規
鏡下棚	基準 1	ガラス棚	当初（推定）
手洗い台	基準 5	仕様記載なし	新規
便器	基準 5	仕様記載なし	新規
トイレットペーパーホルダー	基準 5	なし	新規
タオル掛け（鏡横）	基準 5	なし	新規
照明（鏡上）	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯


■復原の方針

- ・内装等の更新に合わせて検討する。

1階 化粧室1【保全部分】 ①東面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

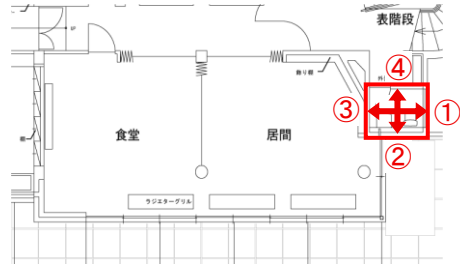

トイレトペーパーホルダー：
基準 5

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4



床面：基準 5


床組：基準 1

便器：基準 5

1階 化粧室1【保全部分】 ①東面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

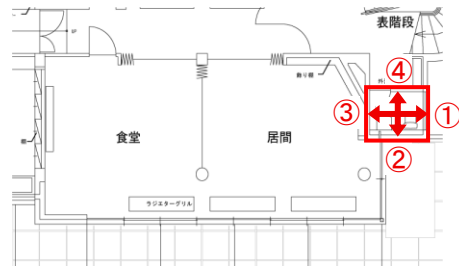

建具：基準 4




トイレトペーパーホルダー：基準 5

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

1階 化粧室1【保全部分】 ①東面3

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

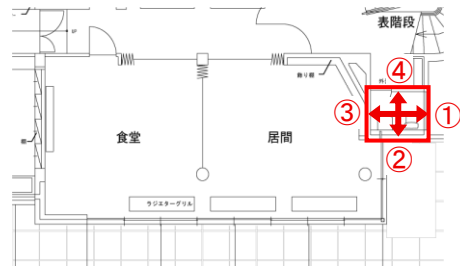

天井：
躯体：基準 1
仕上：基準 4




建具：基準 4

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

1階 化粧室1【保全部分】 ②南面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

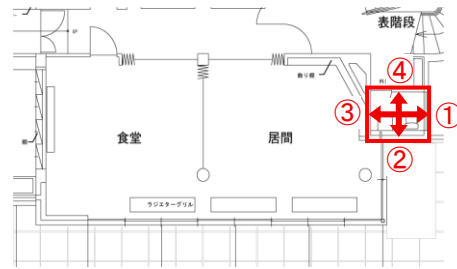

壁：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 4

手洗い台：基準 5



便器：基準 5


床面：基準 5

床組：基準 1

1階 化粧室1【保全部分】 ②南面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

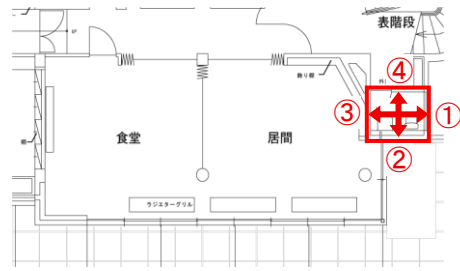

1階 化粧室1【保全部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

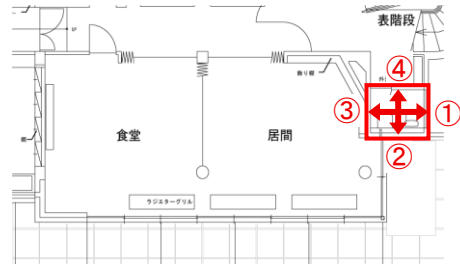

照明：基準 4

鏡：基準 4

タオル掛け：
基準 5


壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

鏡下棚：基準 1


1階 化粧室1【保全部分】 ④北面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

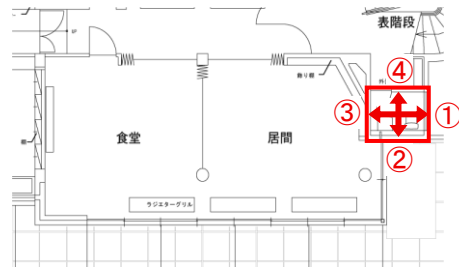

ノブ：基準4

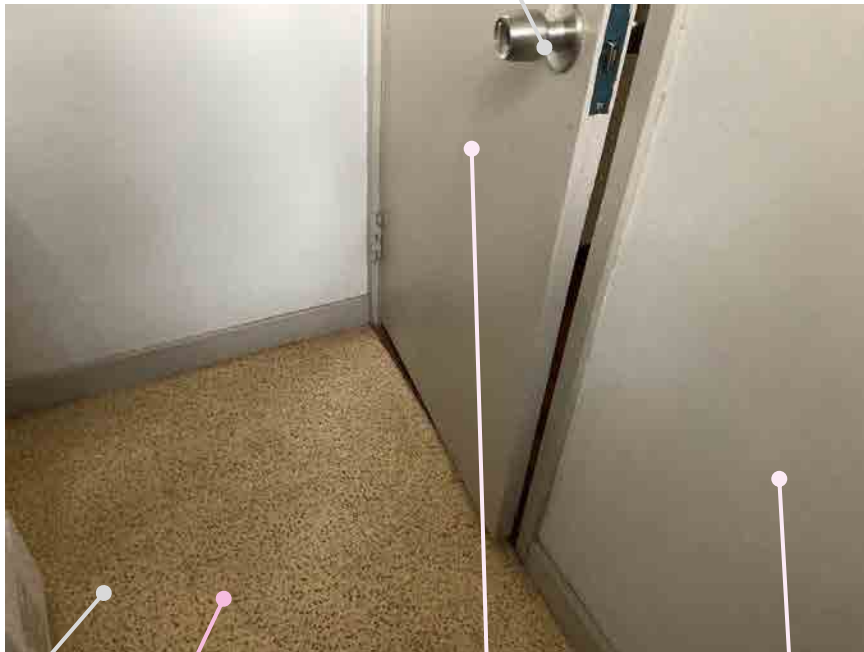

床面：基準4

床組：基準1


建具：
本体：基準1
仕上：基準4

壁：
躯体：基準1
仕上：基準4

1階 化粧室1【保全部分】 ④北面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

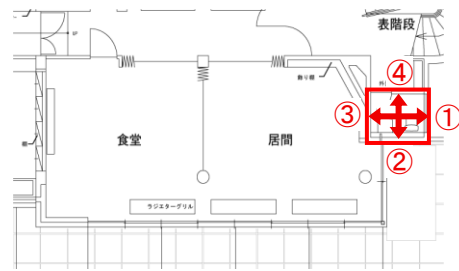

天井：基準 4


フック：
本体：基準 1
仕上：基準 4

建具：
本体：基準 1
仕上：基準 4



壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

1階 化粧室1【保全部分】写真帖

建具（塗装剥がれ部分からみえる当初のレッドウッドベニヤ）	
現在	

1階 中庭1【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
石張り舗装	基準 1	石張り舗装	当初（推定）※石張りの範囲は縮小されている
石（北側）	基準 4	苔、飛び石・割石	新規
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	北面：コンクリート・ オイルペイント仕上 （青系統の塗装） その他：コンクリート 打ち放し	吹付タイル ※下に当初仕上げが残る可能性あり
南面壁面配管穴	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
【居間・食堂】建具 （南面網戸）	基準 5	仕様記載なし	新規
【居間・食堂】建具枠 （南面網戸レール）	基準 5	仕様記載なし	新規
【応接室】建具（西面 窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
水盤	上部：基準 1 土台：基準 4	仕様記載なし	上部：当初（推定） 土台：コンクリート吹 付（推定） ※新規写 真比較より、下部にモ ルタル等を足して少し 高くしていると考えら れる。非破壊での材質 の判定は困難。
竹筒（掛樋）	基準 1	竹	当初（推定）
灯籠の頭	基準 4	なし	新規
水道管	基準 4	なし	新規


■復原の方針

- ・ 壁面の仕上げは可能な限り復原する。

1階 中庭1【保存部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

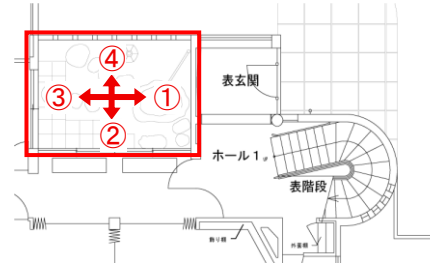

竹筒（掛樋）：
基準 1

灯籠の頭：
基準 4

石：基準 4

水盤土台：基準 4

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2
（コンクリート打ち
放し）

水盤上部：基準 1


石張舗装：基準 1



1階 中庭1【保存部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

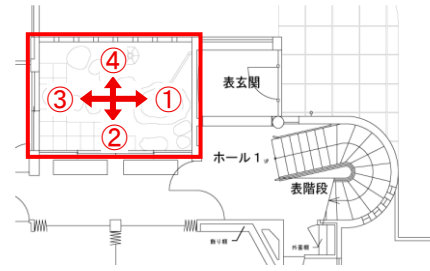

1階 中庭1【保存部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

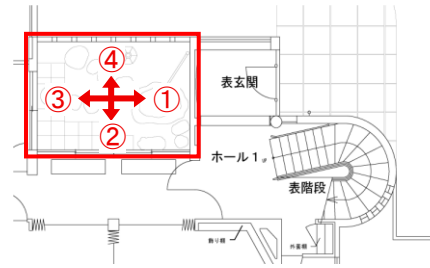

建具：基準 4 水道管：基準 4



網戸レール：
基準 5

石張舗装：基準 1

石：基準 4


壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2
(コンクリート打ち放し)

1階 中庭1【保存部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

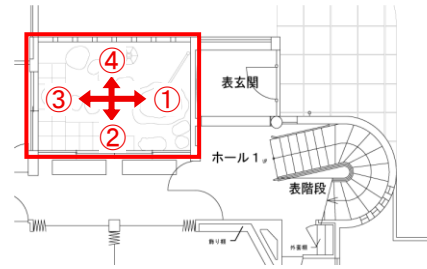


水道管：
基準 4

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

灯籠の頭：
基準 4

復原後：基準 2
(コンクリート・オイルペイント
仕上 (青系統の塗装))


1階 中庭1【保存部分】写真帖

上から東面をみる	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>

1階 中庭1【保存部分】 写真帖

上から東面・北面をみる	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	

1階 中庭1【保存部分】 写真帖

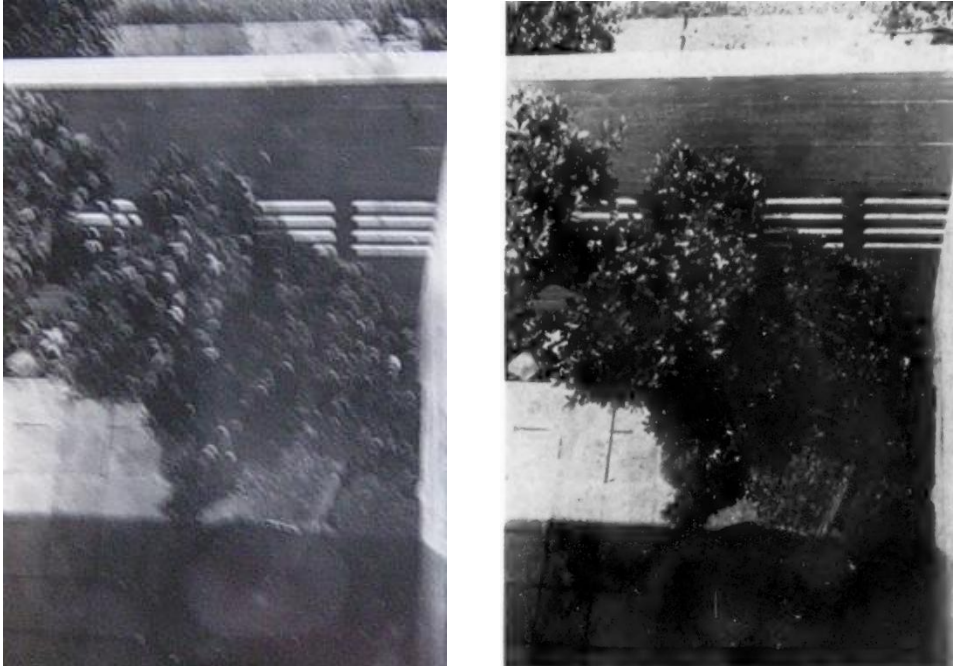上から北面をみる	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より) (「The Architectural Record」より)</p>
現在	

1階 中庭1【保存部分】写真帖

上から北面・西面をみる	
竣工直後	 <p>(「The Architectural Record」より)</p> <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>

1階 中庭1【保存部分】写真帖

北面壁（塗装剥がし試験より判明した当初の仕様）	
現在	

東面壁（塗装剥がし試験より判明した当初の仕様）	
現在	

1階 居間・食堂【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初 (推定)
床面	基準 1	檜材床板・杉材荒床木 下地	当初 (推定)
床面 (暖炉前)	基準 4	Split stone paving (「新建築」によれば 鉄平石)	フローリング
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布 張りペンキ塗り)	クロス張り ※下に当 初の壁が残存
羽目板 (暖炉上部)	基準 1	Redwood veneer (レッ ドウッドベニヤ板)	当初 (推定)
仕切り壁 (居間・食堂 間)	基準 4 ⇒復原後基準 2	Light wood frames covered with cloth of two colors	新規
柱	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布 張りペンキ塗り) ※剥がし試験結果よ り、布張りはなしの可 能性もある	ペンキ塗り ※下に当 初の仕上げが残る可能 性あり
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布 張りペンキ塗り) ※剥がし試験結果よ り、布張りはなしの可 能性もある	吹付タイル ※下に当 初の仕上げが残る可能 性あり
建具 (南面窓)	基準 4 ⇒復原後基準 2	スチールサッシ	アルミサッシ
建具 (北面扉)	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	当初 (推定)


	ノブ：基準 1		
建具（北面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
【中庭 1】建具（北面網戸）	基準 5	仕様記載なし	新規
【中庭 1】北面網戸レール	基準 5	仕様記載なし	新規
棚（暖炉上）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	Concrete shelf, lacquered on top 剥がし試験結果より、 黄色系の塗装の可能性あり	ペンキ塗り ※下に当初仕上げが残る可能性あり。
造り付け家具（暖炉横）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
シャッター（南面窓）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
カーテン（南面窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテン（北面窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテンレール（南面上）	基準 5	なし	新規
カーテンレール（南面下）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
カーテンレール（北面）	基準 5	仕様記載なし	新規
照明	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
暖炉	基準 1	Cast-iron（鋳鉄）	当初（推定）
暖房器具・グリル（南面床）	基準 1	ブロンズ格子 ラジエーター	当初（推定）
暖房器具・グリル（西面）	基準 1	ブロンズ格子 ラジエーター	当初（推定）
暖房器具・グリル（北面床）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）

■復原の方針

- ・基準 4 の部分は可能な限り復原する。

1階 居間・食堂【保存部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

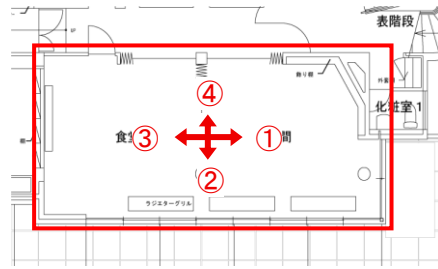

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

天井：
躯体：基準1

復原後仕上：基準2 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

羽目板：
基準1

照明：基準4

カーテン：
基準5

カーテンレール（上）：
基準5

点検口：基準4

壁：
躯体：基準1

復原後仕上：基準2 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

棚：
本体：基準1
仕上：基準4

復原後仕上：基準2 (コンクリートラッカー仕上げ・黄色系)

造り付け家具：
基準1

建具：基準4

復原後：基準2 (スチールサッシ)

暖炉：基準1

暖炉前床：基準4

床組：基準1

床面：基準1

柱：
躯体：基準1
仕上：基準3

復原後仕上：基準2 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

カーテンレール（下）：
基準1


ラジエーターグリル：基準1

ラジエーター：基準1

1階 居間・食堂【保存部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

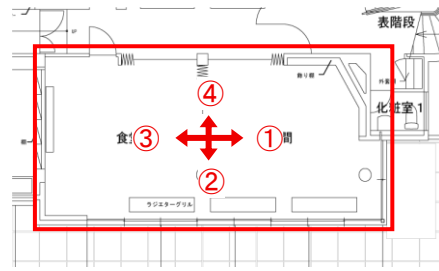

天井:
 躯体: 基準1 仕上: 基準3
 復原後仕上: 基準2
 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

照明: 基準4

**カーテン
レール (上):**
基準5

カーテン:
基準5

シャッター:
基準1

**カーテン
レール (下):**
基準1



壁:
 躯体: 基準1
 仕上: 基準3
 復原後仕上: 基準2 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

**ラジエーター
グリル:** 基準1

ラジエーター:
基準1

床組:
基準1

床面:
基準1


建具: 基準4
 復原後: 基準2
 (スチールサッシ)

柱:
 躯体: 基準1 仕上: 基準3
 復原後仕上: 基準2
 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

1階 居間・食堂【保存部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

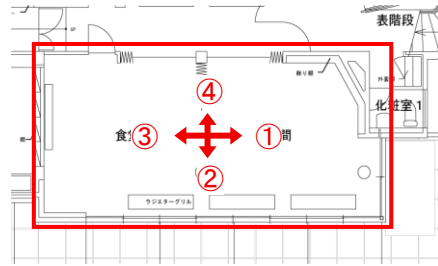


天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

照明：基準4

仕切り壁：基準4

復原後：基準2

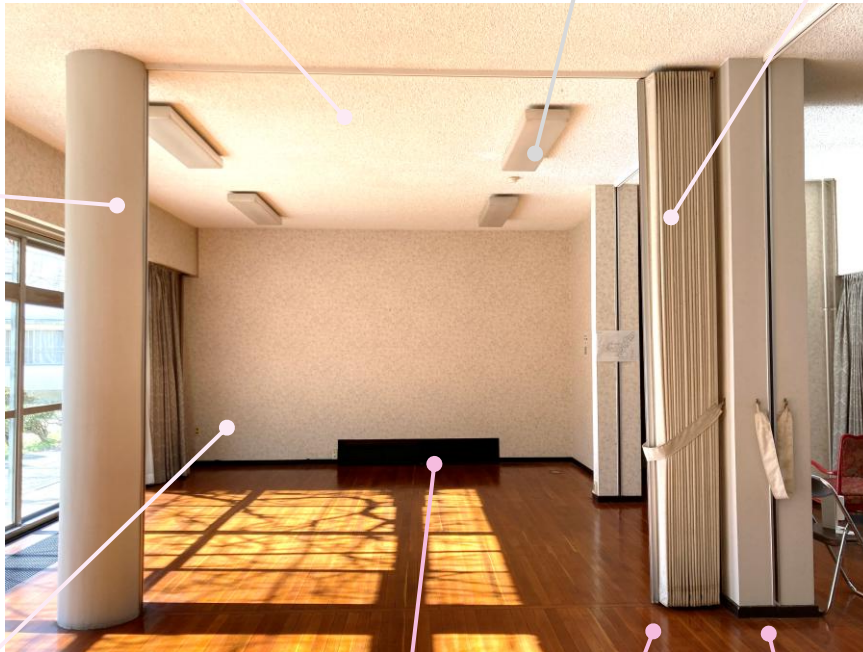

柱：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

壁：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

ラジエーターグリル：基準1

床組：基準1

床面：基準1


ラジエーターグリル内部



ラジエーター：基準1

1階 居間・食堂【保存部分】 ④北面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

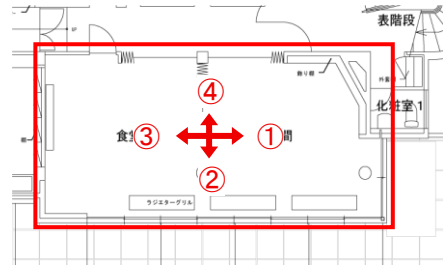

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

天井：
 躯体：基準1
 仕上：基準3

復原後仕上：基準2 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

仕切り壁：
 基準4
 復原後：基準2

網戸レール：
 基準5

カーテンレール：
 基準5

カーテン：
 基準5

網戸：
 基準5



仕切り壁：
 基準4
 復原後：基準2

壁：
 躯体：基準1
 仕上：基準3

復原後仕上：基準2 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

床組：
 基準1

床面：
 基準1


ラジエーター：
 基準1

ラジエーターグリル：
 基準1

1階 居間・食堂【保存部分】 ④北面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

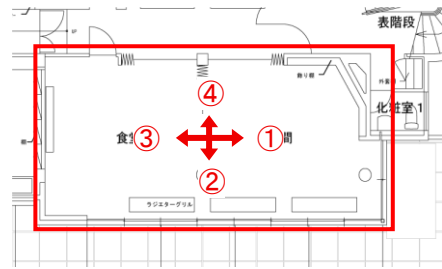

天井：

躯体：基準1
仕上：基準3

復原後仕上：基準2 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

カーテン：
基準5

カーテンレール：
基準5



壁：

躯体：基準1
仕上：基準3

復原後仕上：基準2 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

建具：

本体：基準1
仕上：基準3

復原後：基準2

ノブ：
基準1

床組：
基準1

床面：
基準1

ラジエーターグリル：
基準1

1階 居間・食堂【保存部分】写真帖

東面・南面をみる

竣工直後




(「The Architectural record」より)

現在



東面・南面をみる

竣工直後

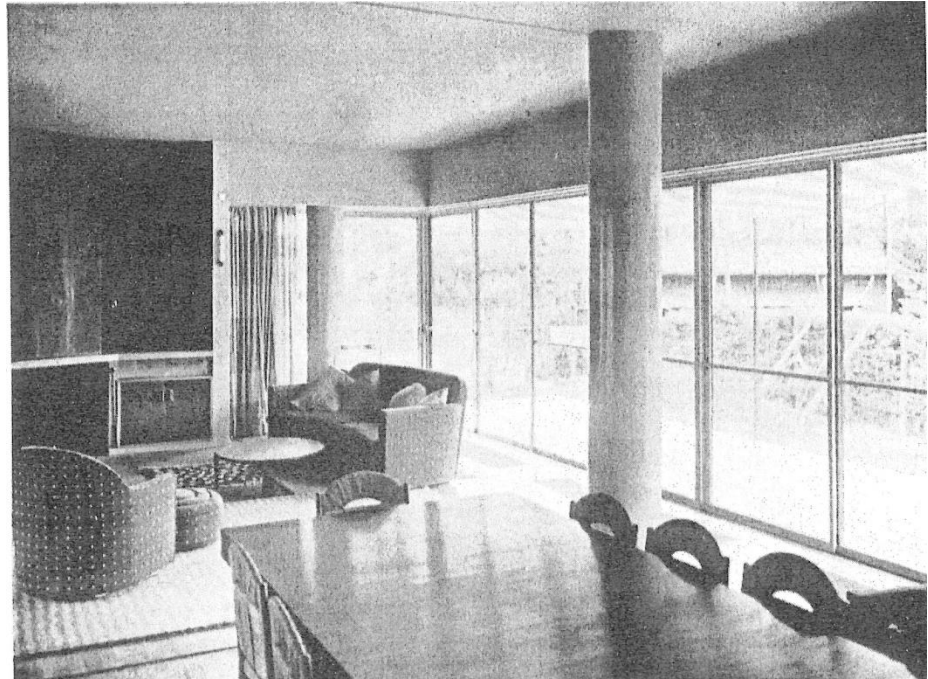



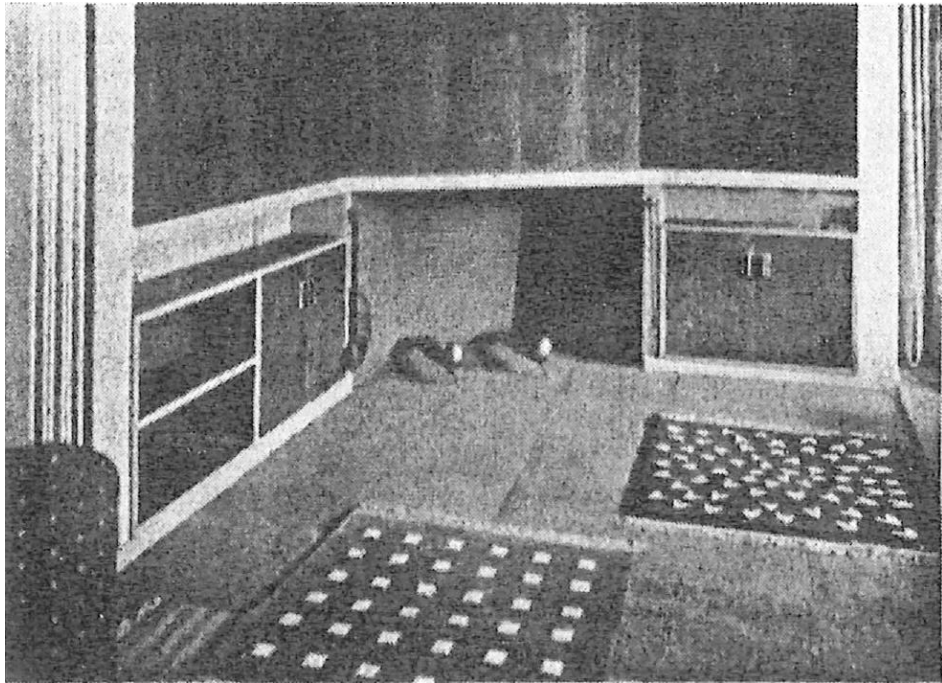

(「新建築」より)

現在





1階 居間・食堂【保存部分】写真帖

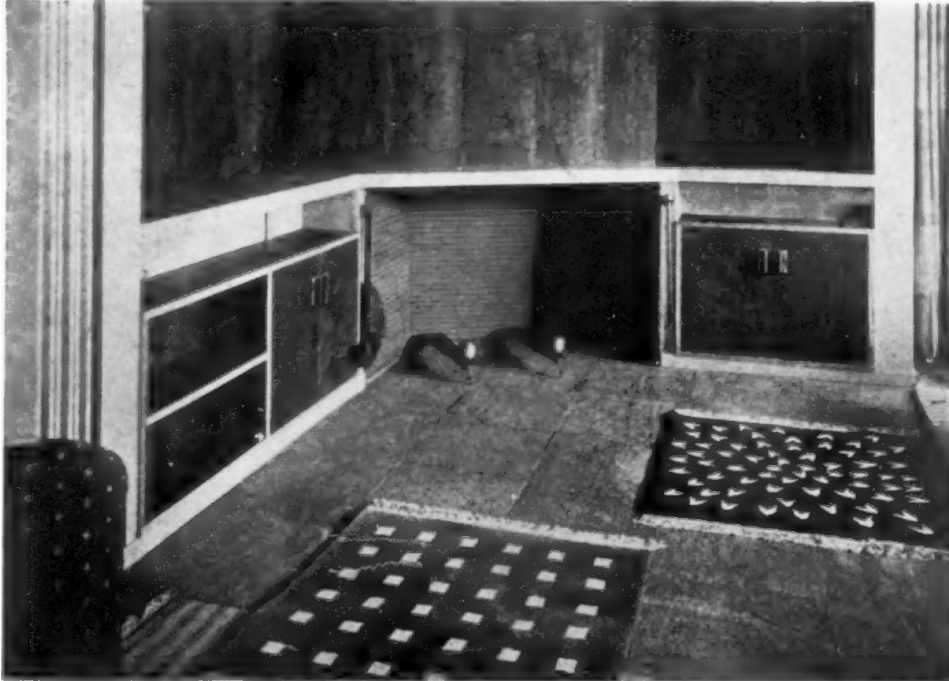暖炉前	
竣工直後	 <p>(「The Architectural Record」より)</p>
現在	

暖炉前	
竣工直後	 <p>(「新建築」より)</p>
現在	

1階 居間・食堂【保存部分】写真帖

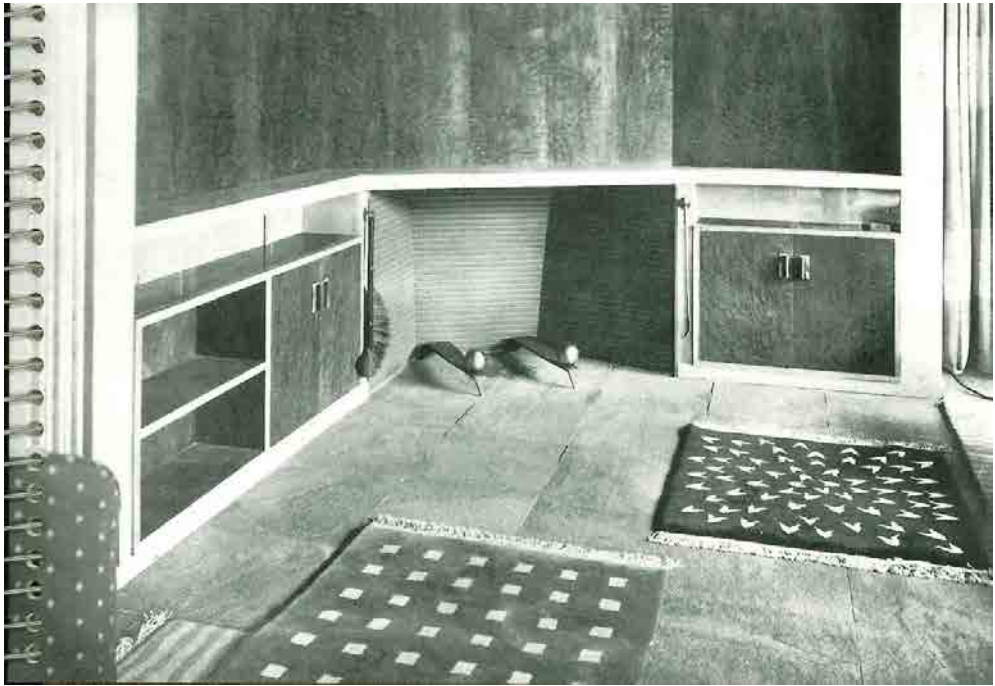暖炉前	
竣工直後	 <p>(「アントニン・レーモンド 建築詳細図譜」より)</p>
現在	

1階 居間・食堂【保存部分】 写真帖

北面・西面をみる

竣工直後



(「The Architectural Record」より)


現在



1階 居間・食堂【保存部分】写真帖

北面・西面をみる

竣工直後

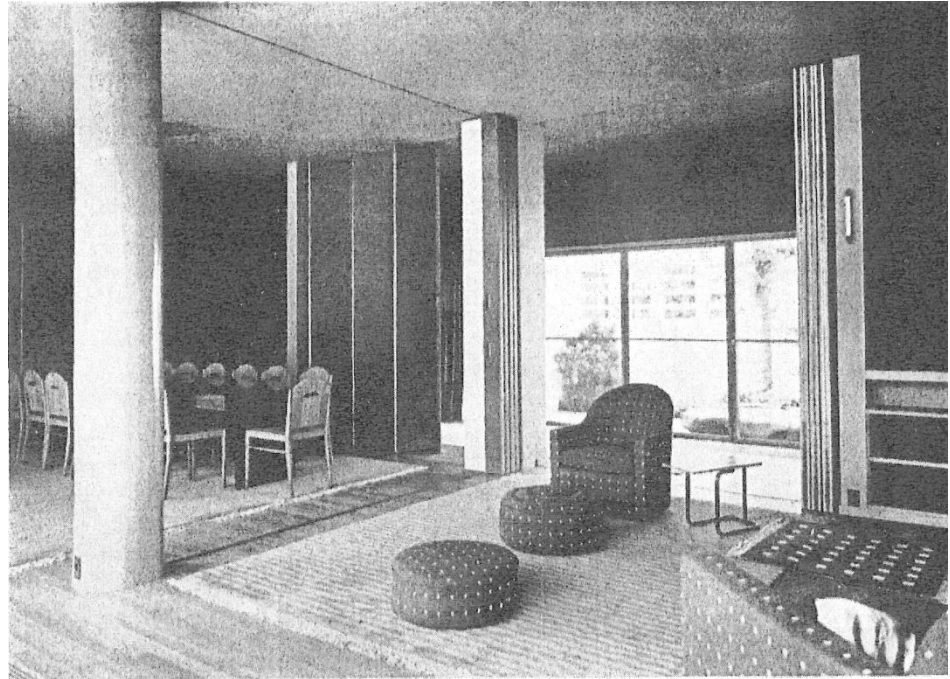


(「新建築」より)

現在



北面・西面をみる

竣工直後

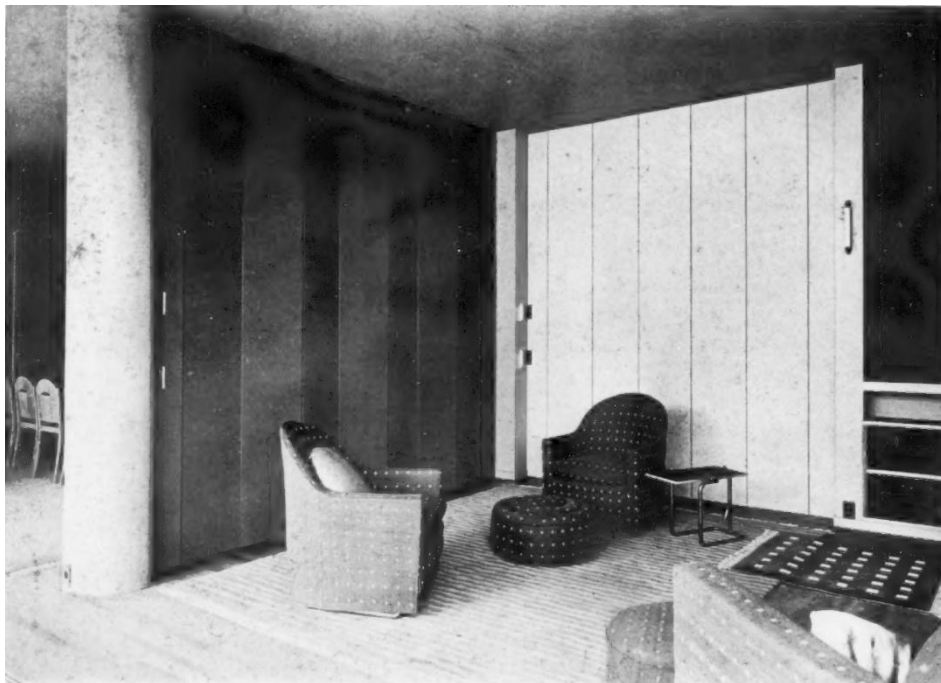

(「The Architectural Record」より)


現在



1階 居間・食堂【保存部分】写真帖

北面・西面をみる

竣工直後

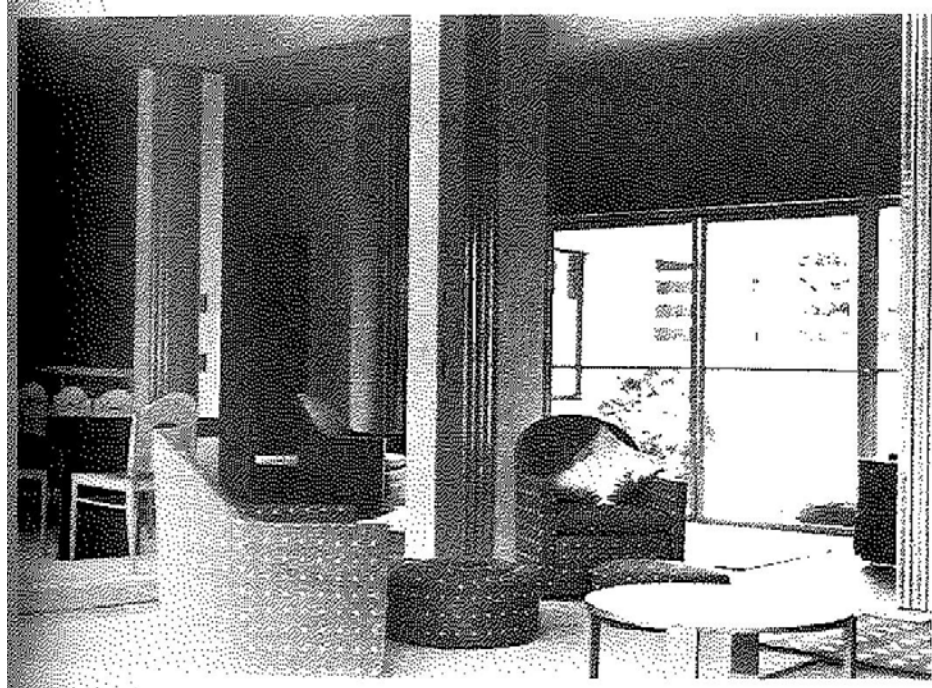

(「自伝アントニン・レーモンド」より)


現在



1階 居間・食堂【保存部分】 写真帖

西面をみる	
竣工直後	 <p>(「新建築」より)</p>
現在	

1階 居間・食堂【保存部分】写真帖

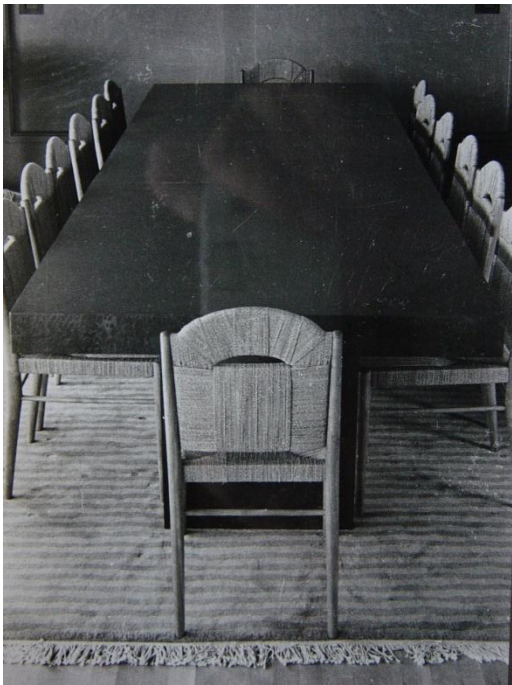西面をみる・家具	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>

1階 居間・食堂【保存部分】 写真帖

暖炉上部コンクリート棚（塗装剥がし試験より判明した旧来の塗装）

現在



柱（塗装剥がし試験より判明した旧来の塗装）

現在



1階 日本間1【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	Straw floor mats with linen borders （畳敷き） 中央にこたつあり	塩ビシート
床面（南面窓前）	基準 1	板敷	当初（推定）
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	Painted muslin wall （布張りペンキ塗り）	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁・棚（東面居間・食堂境の当初開口だった部分）	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	引き戸あり	引き戸を撤去し、壁・棚を設置
天井	基準 1	Redwood veneer	当初（推定）
建具（南面窓）	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	Sliding steel sash which fold and turn at the slides like casements（スライド式スチールサッシ）	アルミサッシ
建具（西面扉）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
建具（北面扉）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2 引手：基準 1	Sliding doors of coarse linen（麻布張りの引き戸）	板張り 引手は当初
造り付け棚（北面）	基準 1	Redwood veneer ※古写真をみると、枠が塗装されていた可能性がある	当初（推定）
シャッター（南面窓）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
カーテン（南面窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準 5	仕様記載なし	新規
床中央こたつ	基準 4 ⇒ 復原後基準 1	こたつあり	下に残る可能性あり

照明	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
暖房器具・グリル（南面床）	基準 1	ブロンズグリル ラジエーター アスベスト板	当初（推定）



■復原の方針

- ・ 基準 4 の部分は可能な限り復原する。

1階 日本間1【保存部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

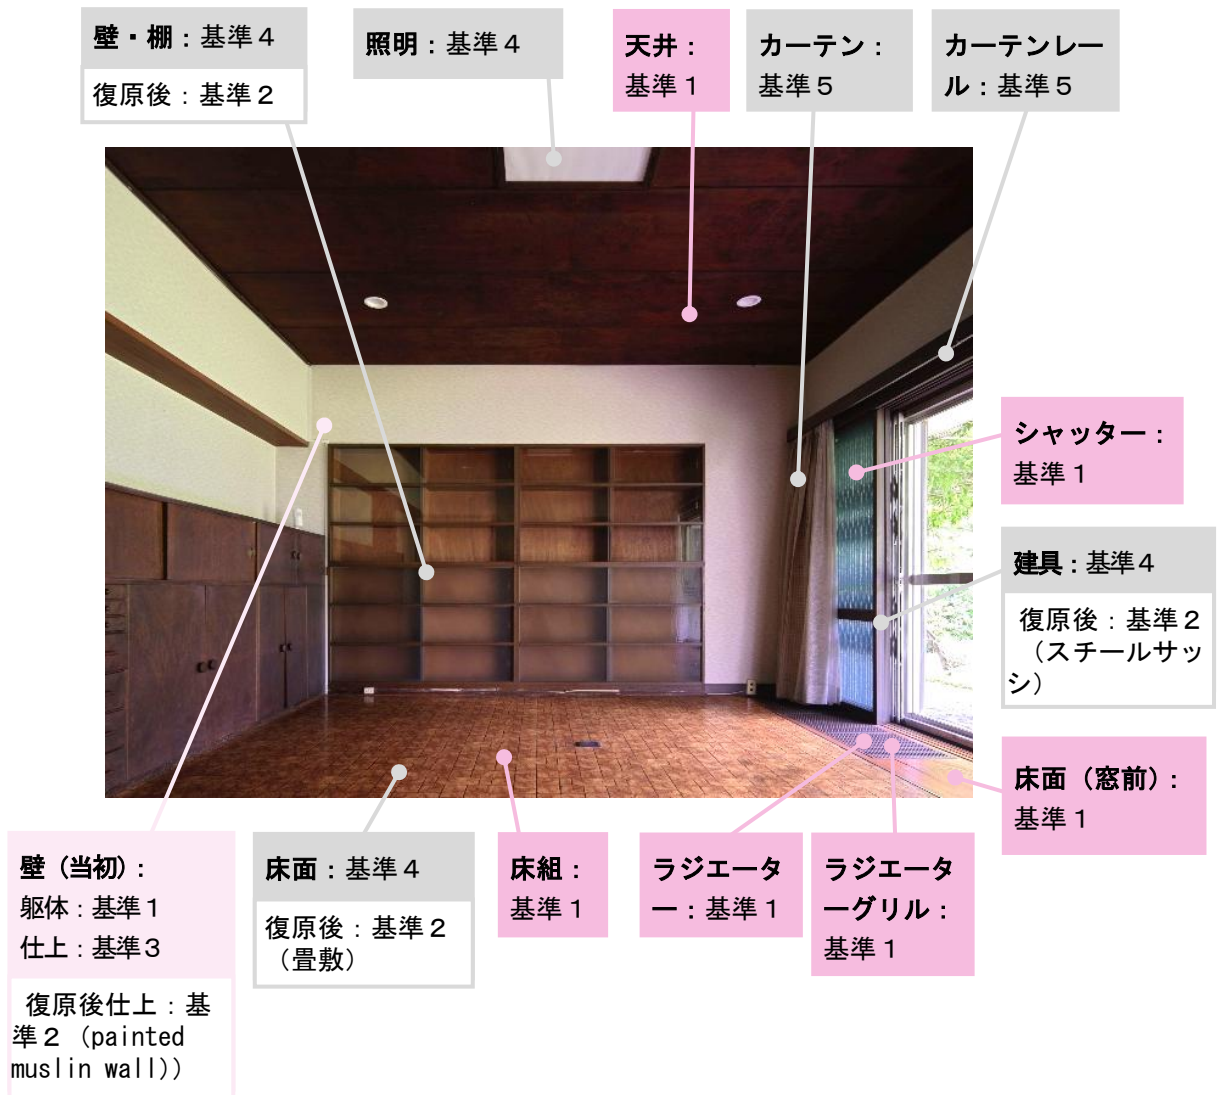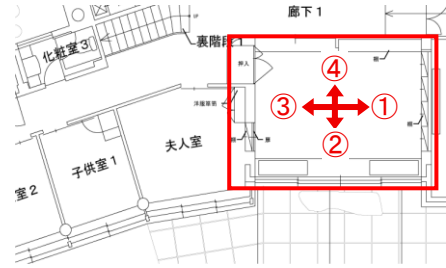

1階 日本間1【保存部分】 ②南面


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

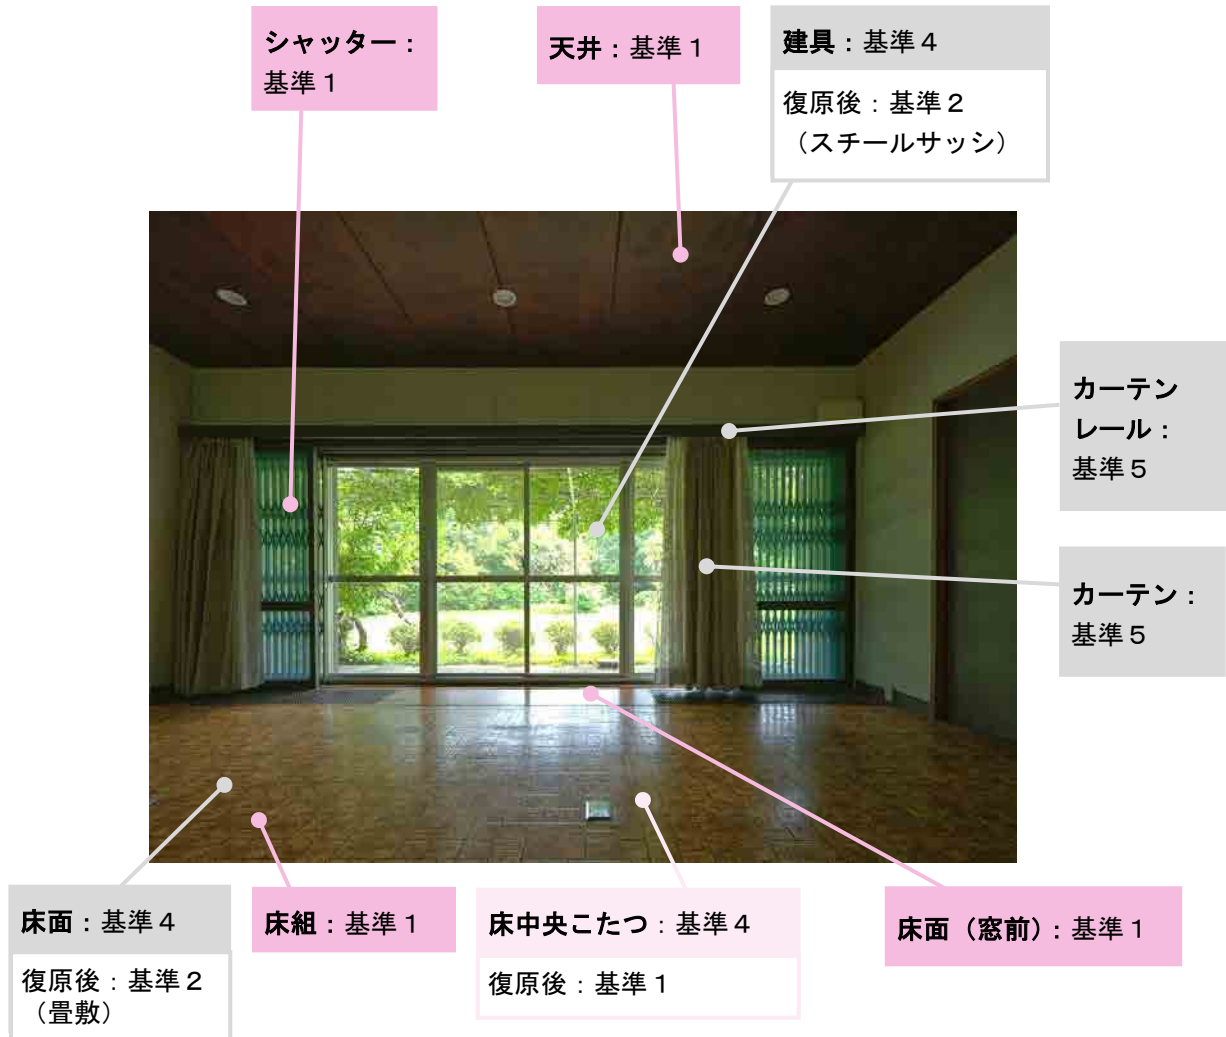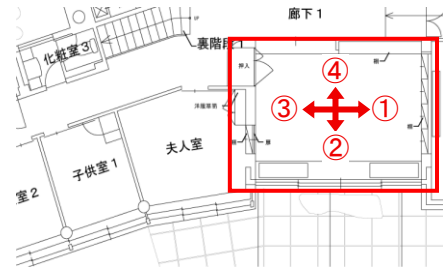

1階 日本間1【保存部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

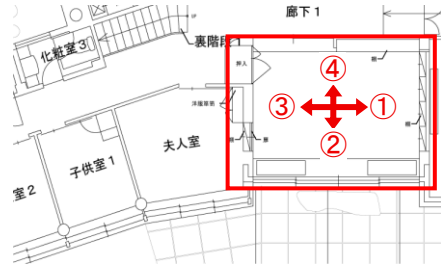


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



1階 日本間1【保存部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

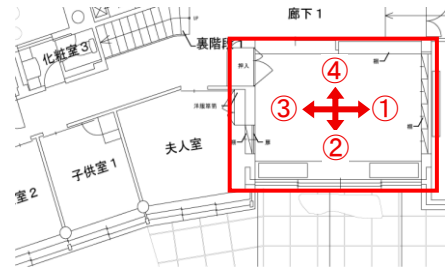

建具：基準 1

造り付け棚：基準 1

天井：基準 1





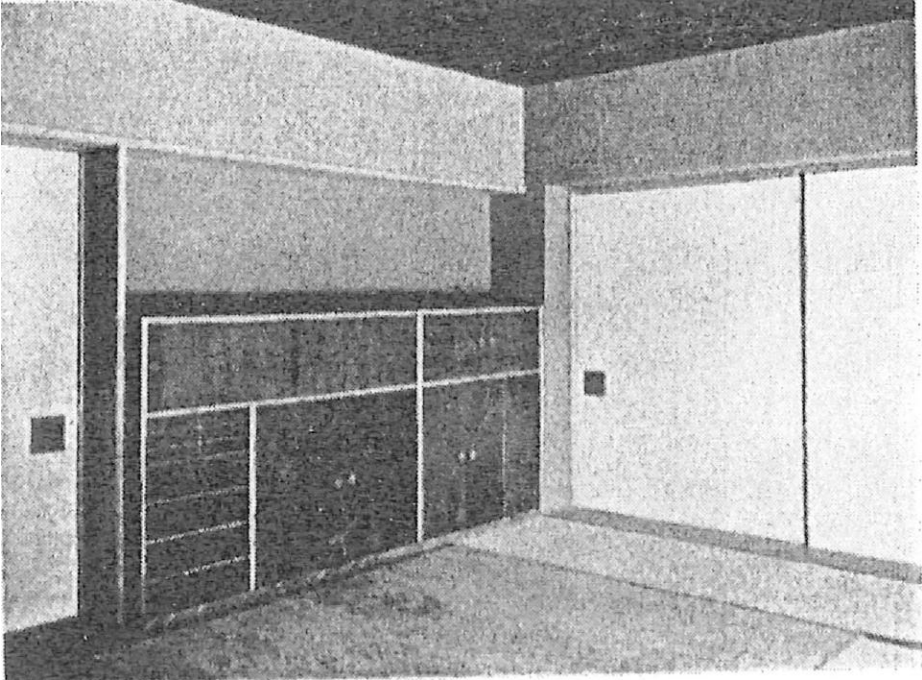

壁：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後：基準 2
 (painted muslin wall)

床面：基準 4
 復原後：基準 2
 (畳敷)

床組：基準 1

1階 日本間1【保存部分】写真帖

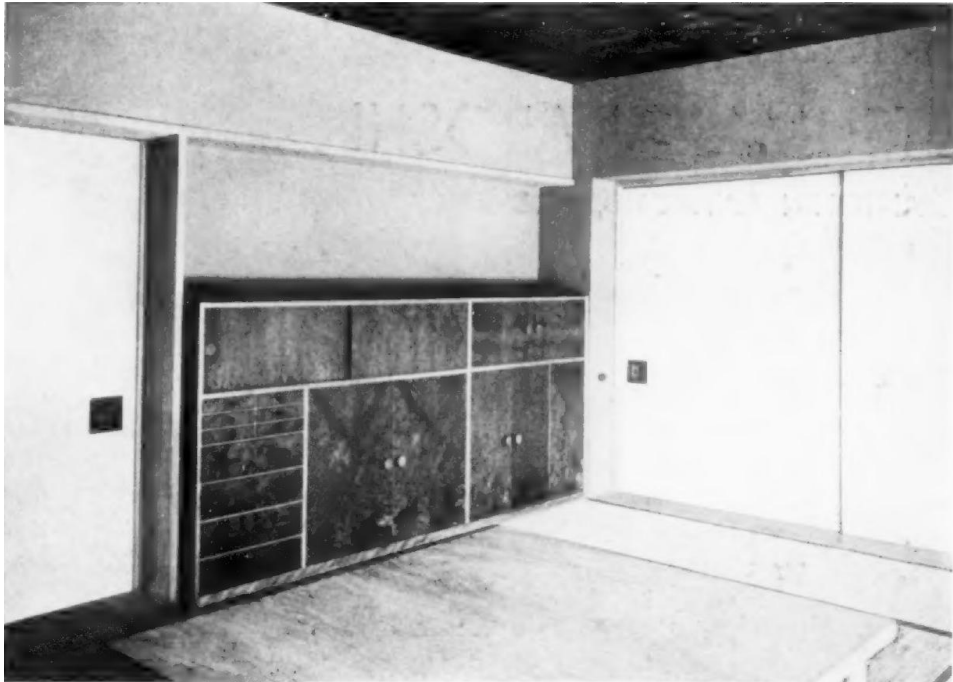東面・北面をみる	
竣工直後	 <p>(「The Architectural Record」より)</p>
現在	

東面・北面をみる	
竣工直後	 <p>(「新建築」より)</p>
現在	

1階 夫人室【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	檜材床板・杉材荒床・木下地	塩ビシート張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	ボード張り	ボード張りペンキ仕上げ ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
（建具（東面扉））	基準 4 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし（開き戸あり）	居間・食堂へ続く開き戸を撤去、棚を設置
（建具（西面扉））	基準 4 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし（開き戸あり）	子供室 1 へ続く開き戸を撤去、棚を設置
建具（南面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（北面扉）	扉本体：基準 1 扉塗装：基準 4 取手：基準 1	仕様記載なし	本体・取手は当初（推定）
カーテン（南面窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準 5	仕様記載なし	新規
造り付け洋服箆筒（東面）	扉本体：基準 1 扉塗装：基準 4 取手：基準 1	仕様記載なし	扉：ペンキ塗り 取手：当初（推定）
造り付け家具（南面着物箆筒等）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
棚（東面）	基準 4 ⇒復原時撤去	なし	新規
棚（南面）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリートラッカー仕上げ	本体は当初、仕上は新規 外側の木製の枠は追加されたもの
棚（南面）の枠	基準 4	なし	新規

照明（天井）	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
暖房器具（南面）	基準 1	ラジエーター	当初ラジエーター（推定）


■復原の方針

- ・ 基準 4 の部分は可能な限り復原する。

1階 夫人室【保存部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

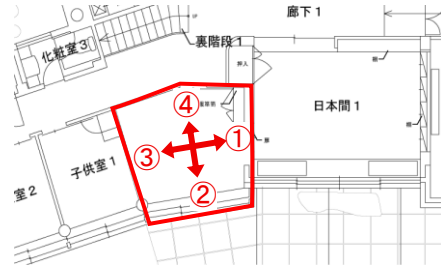

壁：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (剥がし後の仕上に準じる)

天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (ボード張り)



造り付け洋服箆：
 扉本体：基準1
 扉塗装：基準4
 取手：基準1
 復原後仕上：基準2


棚：基準4
 復原後：撤去

床組：基準1

床面：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (檜材床板・杉材荒床・木下地)

1階 夫人室【保存部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

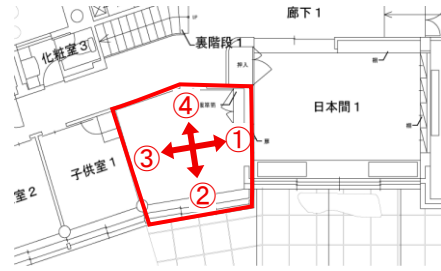

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

壁：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (剥がし後の仕上に準じる)


照明：基準4

天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (ボード張り)

建具：基準4

棚：
 本体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：
 基準2
 (コンクリート
 ラッカー仕上)

棚の縁：基準4

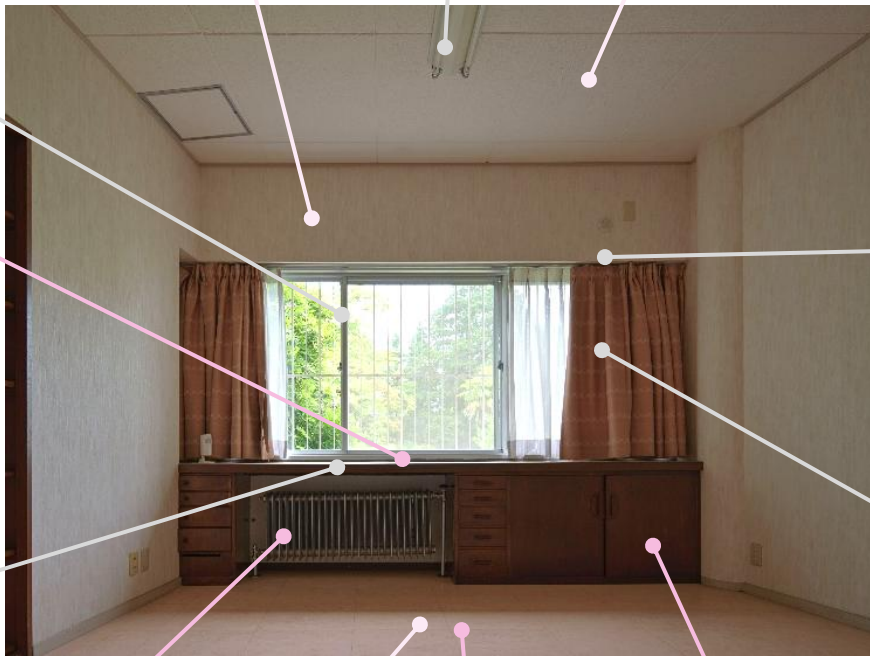

**カーテン
 レール：
 基準5**

**カーテン：
 基準5**

ラジエーター：基準1

床面：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基
 準2 (檜材床
 板・杉材荒床・
 木下地)


床組：基準1

造り付け家具：基準1

1階 夫人室【保存部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

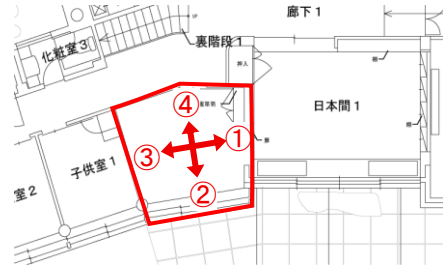

天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (ボード張り)



壁：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (剥がし後の仕上に準じる)

壁 (当初開き戸部分)：基準4
 ⇒復原後基準2


床組：基準1

床面：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (檜材床板・杉材荒床・木下地)

1階 夫人室【保存部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

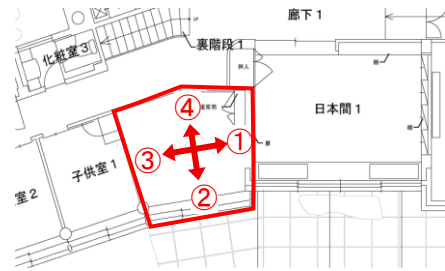

壁：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(剥がし後の仕上に準じる)

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(ボード張り)



床面：

躯体：基準1
仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(檜材床板・杉材荒床・木下地)



床組：基準1



建具：

扉本体：基準1
扉塗装：基準4
取手：基準1


復原後仕上：基準2

1階 夫人室【保存部分】写真帖

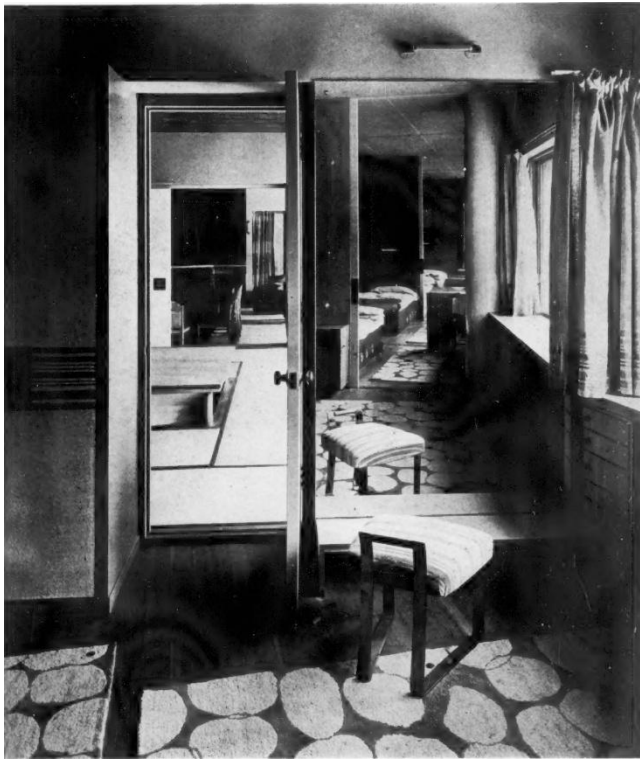東面をみる（日本間1との境）	
竣工直後	 <p>(「The Architectural Record」より)</p>
現在	

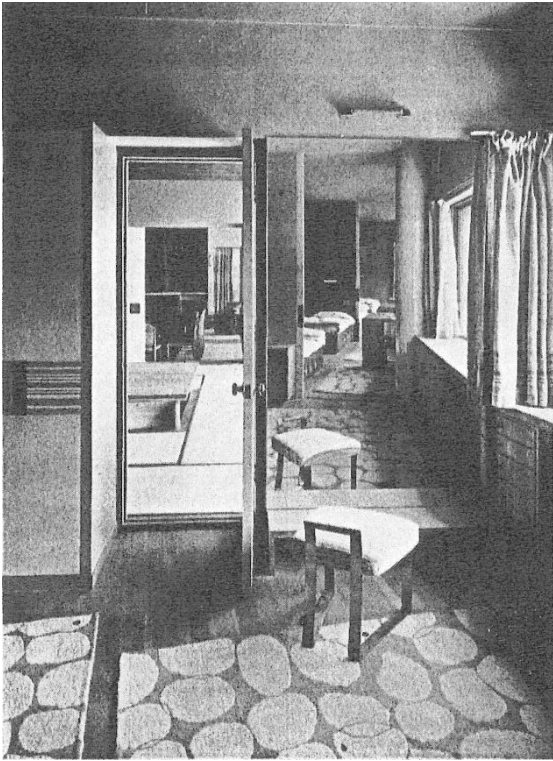東面をみる（日本間1との境）	
<p>竣工直後</p>	 <p>（「新建築」より）</p>
<p>現在</p>	

1階 夫人室【保存部分】写真帖

南面・西面をみる	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>

1階 子供室1【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	檜材床板・杉材荒床・木下地	塩ビシート張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	Finished with a flat oil paint (布張りペンキ塗り)	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（夫人室境）	基準 4 ⇒復原後基準 2	布張りスクリーン（伸縮間仕切）	新規
壁（子供室2境）	基準 4 ⇒復原後基準 2	アコーディオンカーテン	アコーディオンカーテンを撤去し、壁を設置
巾木	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
柱	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート布張りラッカー仕上げ	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	ボード張り	ボード張りペンキ仕上げ ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面窓）	基準 4	内側より格子戸・ガラス障子	アルミサッシ
建具（北面扉）	扉本体：基準 1 扉塗装：基準 4 取手：基準 1	仕様記載なし	本体・取手は当初（推定）
ブラインド（南面窓）	基準 5	なし	新規
カーテン（南面窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準 5	仕様記載なし	新規
造り付け家具（東面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
造り付け家具（南面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
造り付け家具（北面）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2 ガラス：基準 4	仕様記載なし	当初（推定）
造り付け家具（西面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
棚（南面）	本体：基準 1 仕上：基準 3	コンクリートラッカー仕上げ	本体は当初、仕上は新規


	⇒復原後基準 2		外側の木製の枠は追加されたもの
棚（南面）の枠	基準 4	なし	新規
照明	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
暖房器具（南面）	基準 1	ラジエーター	当初（推定）

■復原の方針

- ・ 基準 4 の部分は可能な限り復原する。

1階 子供室1【保存部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

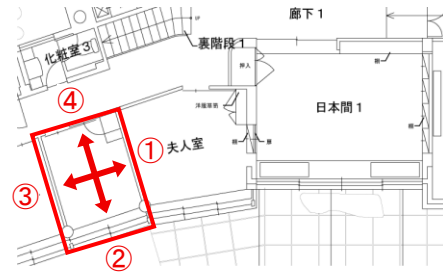

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

壁：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(布張りペンキ塗り)

壁 (夫人室境)：基準4

復原後：基準2
(布張リスクリーン)

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(ボード張り)



造り付け家具：基準1

床面：

躯体：基準1
仕上：基準3


復原後仕上：基準2
(檜材床板・杉材荒床・木下地)

床組：基準1

1階 子供室1【保存部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

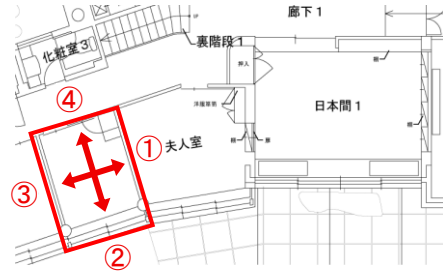

壁:
 躯体: 基準1 仕上: 基準3
 復原後仕上: 基準2
 (布張りペンキ塗り)

ブラインド:
 基準5

天井:
 躯体: 基準1 仕上: 基準3
 復原後仕上: 基準2
 (ボード張り)

建具: 基準4

棚:
 本体: 基準1
 仕上: 基準3
 復原後仕上:
 基準2 (コンクリートラッカー
 仕上)

**カーテン
レール:**
 基準5

カーテン:
 基準5

棚の縁: 基準4

造り付け家具: 基準1

床面:
 躯体: 基準1
 仕上: 基準3
 復原後仕上: 基準2 (檜材床
 板・杉材荒床・
 木下地)


床組: 基準1

ラジエーター: 基準1

1階 子供室1【保存部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

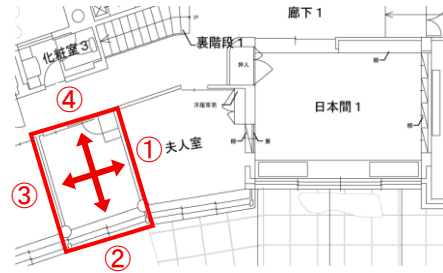

壁 (子供室2境) : 基準4

復原後 : 基準2
(アコーディオンカーテン)

天井 :

躯体 : 基準1 仕上 : 基準3

復原後仕上 : 基準2
(ボード張り)



柱 :

躯体 : 基準1 仕上 : 基準4

復原後仕上 : 基準2
(コンクリート布張りラッカー
仕上げ)

床面 :

躯体 : 基準1
仕上 : 基準3

復原後仕上 : 基準2 (檜材床
板・杉材荒床・
木下地)

床組 :

基準1


巾木 :

基準1

1階 子供室1【保存部分】 ④北面


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

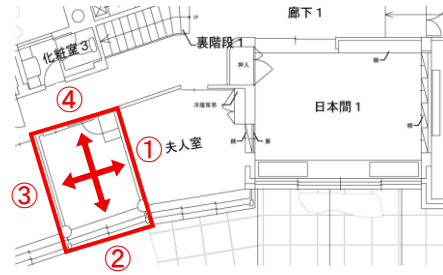

壁：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後仕上：基準 2
 (剥がし後の仕上に準じる)

建具：
 扉本体：基準 1
 扉塗装：基準 4
 取手：基準 1
 復原後仕上：基準 2

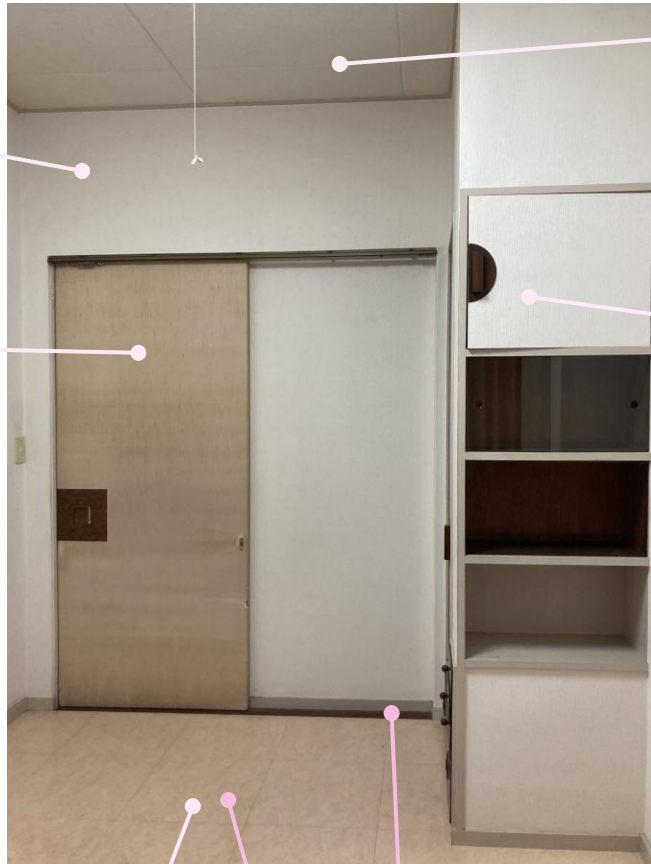

天井：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後仕上：基準 2
 (ボード張り)



造り付け家具：
 本体：基準 1
 仕上：基準 3
 ガラス：基準 4
 復原後仕上：基準 2
 (剥がし後の仕上に準じる)

床面：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後仕上：基準 2
 (檜材床板・杉材荒床・木下地)

床組：
 基準 1

巾木：
 基準 1



1階 子供室1~4 写真帖

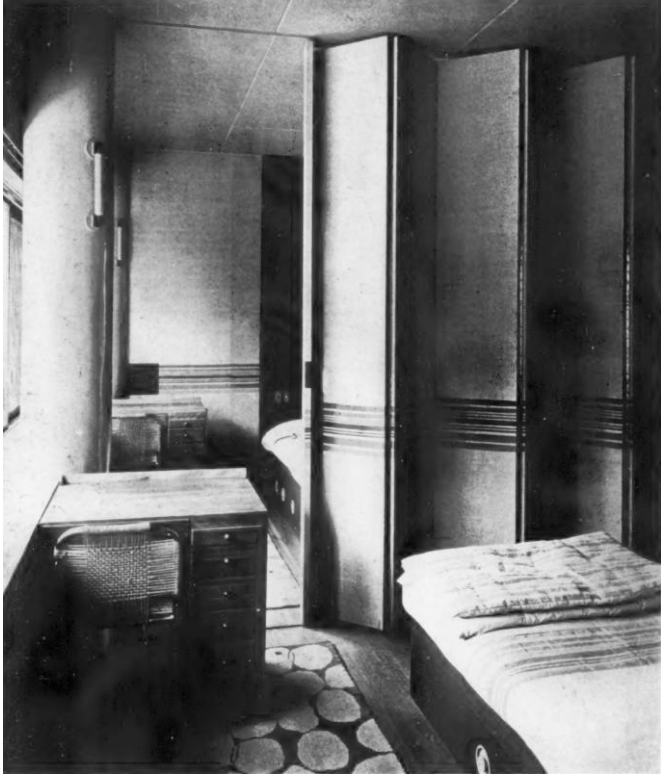西面をみる	
竣工直後	 <p>(「The Architectural Record」より)</p>
現在	

1階 子供室1【保存部分】 写真帖

西面をみる	
竣工直後	 <p>(「新建築」より)</p>
現在	

1階 子供室1【保存部分】 写真帖

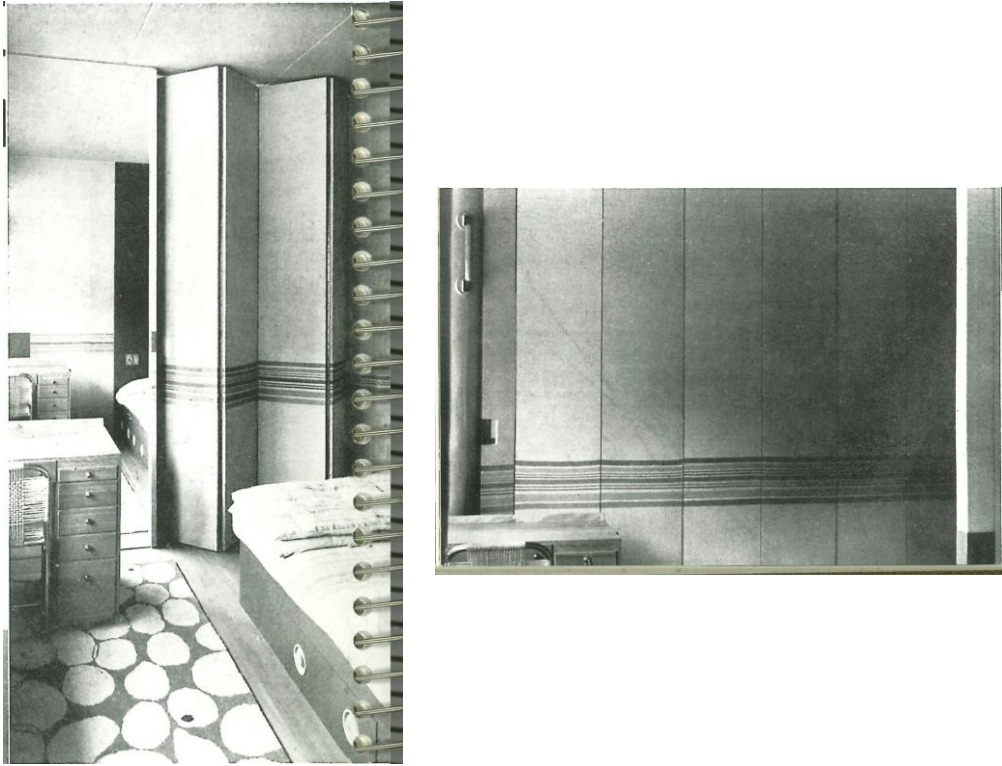西面をみる	
竣工直後	 <p>(「アントニン・レーモンド 建築詳細図譜」より)</p>
現在	

1階 子供室2【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	檜材床板・杉材荒床・木下地	塩ビシート張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	Finished with a flat oil paint (布張りペンキ塗り)	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（東面子供室1境）	基準 4 ⇒復原後基準 2	アコーディオンカーテン	アコーディオンカーテンを撤去し、壁を設置
壁（北面）	基準 1	Finished with a flat oil paint (布張りペンキ塗り)	当初（推定）
柱	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート布張りラッカー仕上げ	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	ボード張り	ボード張りペンキ仕上げ ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面窓）	基準 4	内側より格子戸・ガラス障子	アルミサッシ
建具（北面扉）	扉本体：基準 1 扉塗装：基準 4 取手：基準 1	仕様記載なし	本体・取手は当初（推定）
カーテン（南面窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準 5	仕様記載なし	新規
造り付け家具（南面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
造り付け家具（北面）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2 ガラス：基準 4	仕様記載なし	当初（推定）
造り付け家具（西面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）


棚（南面）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリートラッカー 仕上げ	本体は当初、仕上は新規 外側の木製の枠は追加されたもの
棚（南面）の枠	基準 4	なし	新規
照明	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
暖房器具（南面）	基準 4	ラジエーター	新規

■復原の方針

- ・基準 4 の部分は可能な限り復原する。

1階 子供室2【保全部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

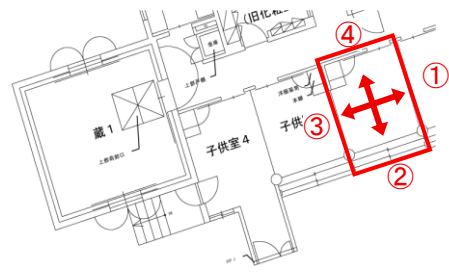

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

照明：基準4

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(ボード張り)



床面：

躯体：基準1
仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(檜材床板・杉材荒床・木下地)

床組：


基準1

壁 (子供室1境)：基準4

復原後：基準2
(アコーディオンカーテン)

1階 子供室2【保全部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

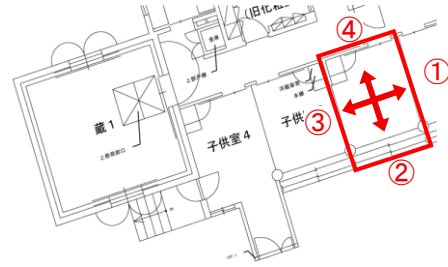

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

壁：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (布張りペンキ塗り)

天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (ボード張り)

建具： 基準4

棚：
 本体：基準1
 仕上：基準3


復原後仕上：
 基準2 (コンクリートラッカー仕上)

棚の縁： 基準4

カーテンレール： 基準5

カーテン： 基準5

ラジエーター： 基準4

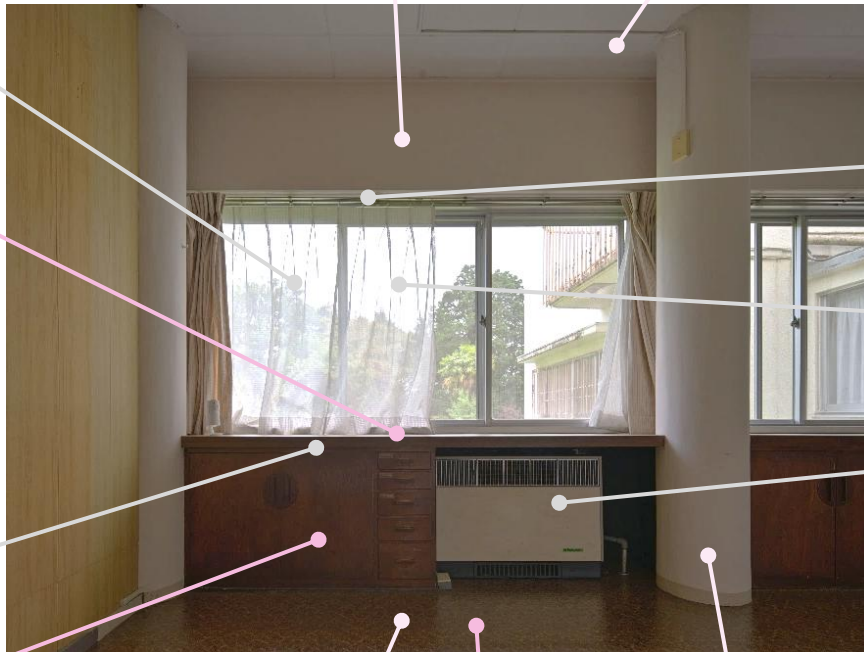

造り付け家具： 基準1

床面：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2 (檜材床板・杉材荒床・木下地)


床組： 基準1

柱：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (コンクリート布張りラッカー仕上げ)

1階 子供室2【保全部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

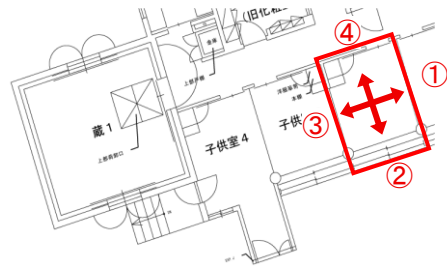

壁：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(布張りペンキ塗り)




造り付け家具：基準1

1階 子供室2【保全部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

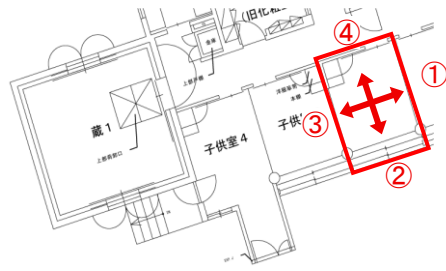

壁：基準 1

天井：

躯体：基準 1 仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2
(ボード張り)



建具：

扉本体：基準 1
扉塗装：基準 4
取手：基準 1

復原後仕上：基
準 2

造り付け家具：

本体：基準 1
仕上：基準 3
ガラス：基準 4

復原後仕上：基
準 2 (剥がし後の
仕上に準じる)

床面：

躯体：基準 1
仕上：基準 3

復原後仕上：基
準 2 (檜材床
板・杉材荒床・
木下地)

床組：基準 1

1階 子供室3【保全部分】




部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	檜材床板・杉材荒床・木下地	塩ビシート張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	Finished with a flat oil paint (布張りペンキ塗り)	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
柱	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート布張りラッカー仕上げ	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	ボード張り	ボード張りペンキ仕上げ ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面窓）	基準 4	内側より格子戸・ガラス障子	アルミサッシ
建具（北面扉）	扉本体：基準 1 扉塗装：基準 4 取手：基準 1	仕様記載なし	本体・取手は当初（推定）
カーテン（南面窓）	基準 4	仕様記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準 4	仕様記載なし	新規
造り付け家具（東面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
造り付け家具（南面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
造り付け家具（北面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
棚（南面）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリートラッカー仕上げ	本体は当初、仕上は新規 外側の木製の枠は追加されたもの
棚（南面）の枠	基準 4	なし	新規
照明	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
暖房器具（南面）	基準 1	ラジエーター	当初ラジエーター（推定）

■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

1階 子供室3【保全部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

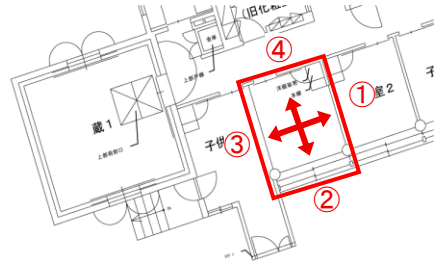

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

壁：
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後仕上：基準2
(布張りペンキ塗り)

照明：基準4

天井：
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後仕上：基準2
(ボード張り)




造り付け家具：基準1

床面：
躯体：基準1
仕上：基準3
復原後仕上：基準2
(檜材床板・杉材荒床・木下地)

床組：基準1

1階 子供室3【保全部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

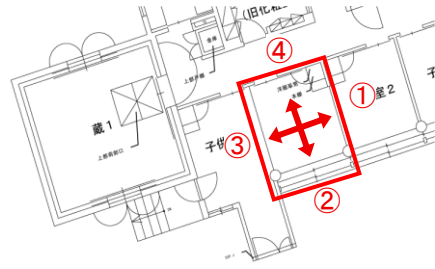

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

壁：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (布張りペンキ塗り)

天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (ボード張り)

建具：基準4

カーテンレール：基準5

カーテン：基準5

棚：
 本体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：
 基準2 (コンクリートラッカー
 仕上)

ラグエーター：基準1

棚の縁：基準4

造り付け家具：基準1

床面：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2 (檜材床
 板・杉材荒床・
 木下地)


床組：基準1

柱：
 躯体：基準1 仕上：基準4
 復原後仕上：基準2
 (コンクリート布張りラッ
 カー仕上げ)

1階 子供室3【保全部分】 ③西面(柱の手前まで)

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

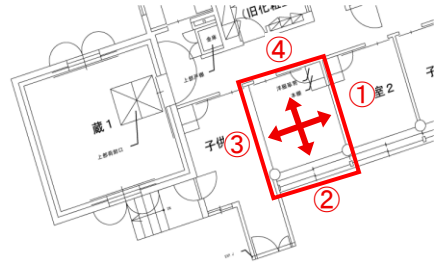

天井:

躯体: 基準1 仕上: 基準3

復原後仕上: 基準2
(ボード張り)



柱:

躯体: 基準1 仕上: 基準4

復原後仕上: 基準2
(コンクリート布張りラッカー仕上げ)

床面:


躯体: 基準1
仕上: 基準3

復原後仕上: 基準2 (檜材床板・杉材荒床・木下地)

床組: 基準1

1階 子供室3【保全部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

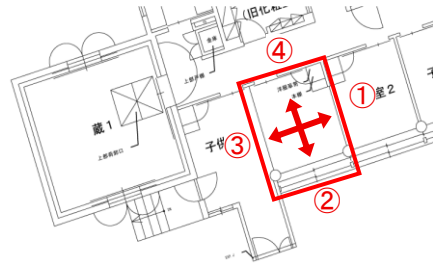

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(ボード張り)

壁：基準1

建具：

扉本体：基準1
扉塗装：基準4
取手：基準1

復原後仕上：基準2

床面：

躯体：基準1
仕上：基準3

復原後仕上：基準2 (檜材
床板・杉材荒床・木下地)

床組：基準1



1階 子供室4【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	檜材床板・杉材荒床・木下地	塩ビシート張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	Finished with a flat oil paint (布張りペンキ塗り)	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
柱	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート布張りラッカー仕上げ	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	ボード張り	ボード張りペンキ仕上げ ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面窓）	基準 4	内側より格子戸・ガラス障子	アルミサッシ
建具（西面扉）	基準 4	なし	新規
建具（北面扉）	扉本体：基準 1 扉塗装：基準 4 取手：基準 1	仕様記載なし	本体・取手は当初（推定）
カーテン（南面窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準 5	仕様記載なし	新規
造り付け家具（南面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
造り付け家具（北面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
造り付け家具（西面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
棚（南面）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリートラッカー仕上げ	本体は当初、仕上は新規 外側の木製の枠は追加されたもの
棚（南面）の枠	基準 4	なし	新規
照明	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯


■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

1階 子供室4【保全部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

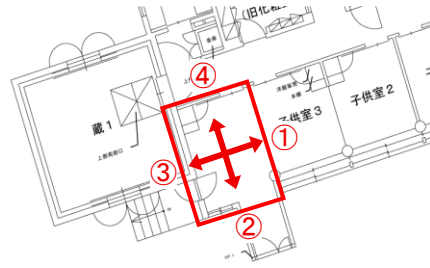

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(ボード張り)



床面：

躯体：基準1
仕上：基準3

復原後仕上：基準2 (檜材床板・杉材荒床・木下地)

床組：基準1


柱：

躯体：基準1 仕上：基準4

復原後仕上：基準2
(コンクリート布張りラッカー仕上げ)

1階 子供室4【保全部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

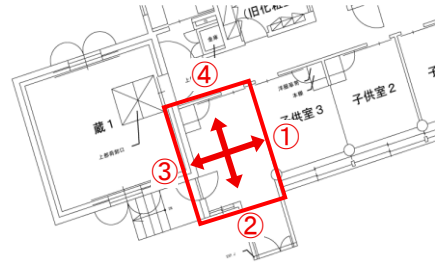


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

壁：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (布張りペンキ塗り)

天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (ボード張り)

**カーテン
 レール：**
 基準5

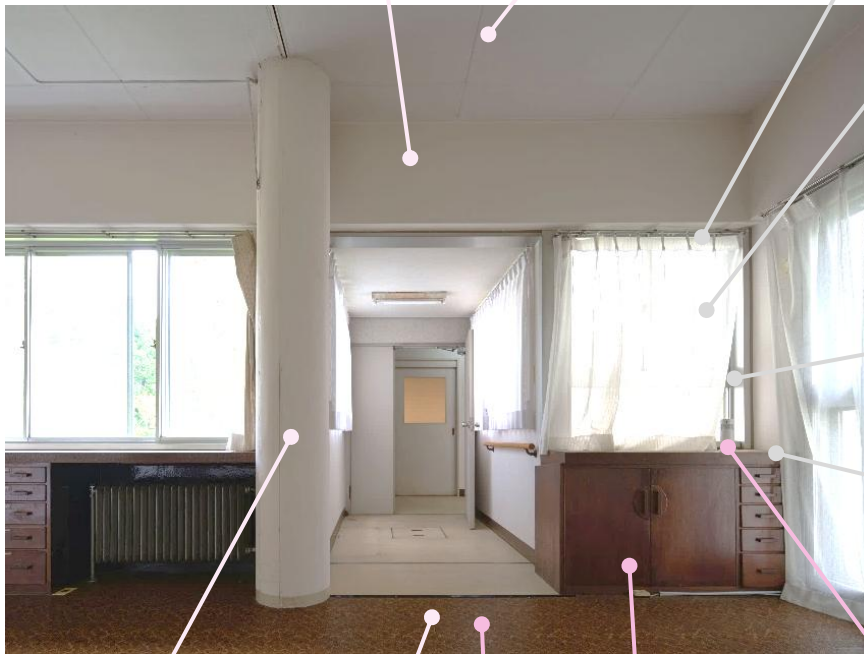

カーテン：
 基準5

建具：
 基準4

棚の縁：
 基準4

柱：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (コンクリート布張りラッ
 カー仕上げ)

床面：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基
 準2 (檜材床
 板・杉材荒床・
 木下地)


床組：
 基準1

**造り付け家
 具：**
 基準1

棚：
 本体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基
 準2 (コンクリー
 トラッカー仕上)

1階 子供室4【保全部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

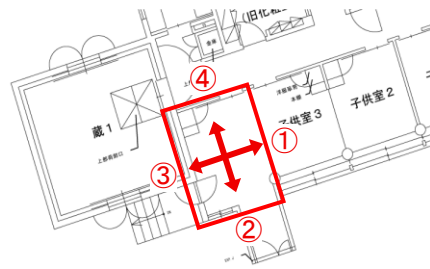

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

壁：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (布張りペンキ塗り)

**カーテン
 レール：**
 基準5

カーテン：
 基準5

照明：基準4

天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (ボード張り)



建具：基準4


床面：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (檜材床板・杉材荒床・木下地)

床組：
 基準1

造り付け家具：基準1

1階 子供室4【保全部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

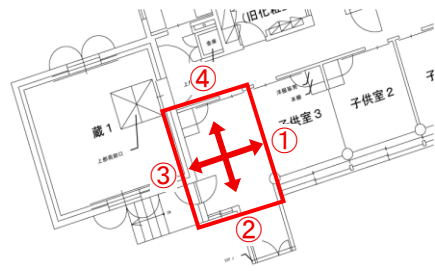

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

壁：


躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(布張りペンキ塗り)

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(ボード張り)

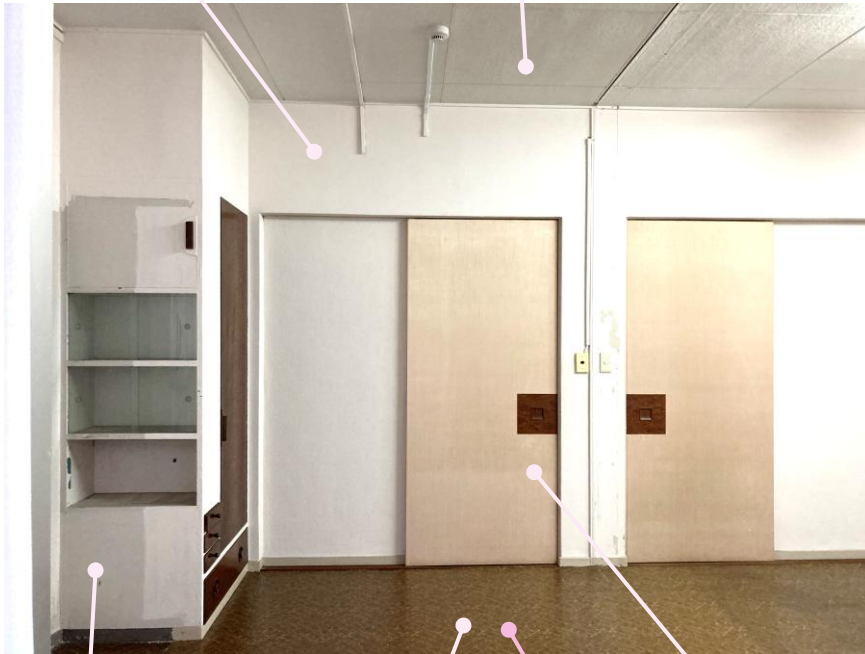

造り付け家具：

本体：基準1
仕上：基準3
ガラス：基準4

復原後仕上：基準2
(剥がし後の仕上に準じる)

床面：

躯体：基準1
仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(檜材床板・杉材荒床・木下地)


床組：基準1

建具：

扉本体：基準1
扉塗装：基準4
取手：基準1

復原後仕上：基準2

1階 子供室4【保全部分】写真帖

柱（塗装剥がし試験より判明した旧来の仕様）	
現在	

1階 蔵1【保存部分】




部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	木組	当初（推定）
床面	基準 1	板張り	当初（推定）
壁	基準 1	板張り	当初（推定）
天井	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
建具（南面窓）	基準 1	内側より網戸・ガラス戸・鉄格子・鉄製防火戸	当初（推定）
建具（東面扉）	本体：基準 1 仕上：基準 4 ⇒復原後基準 2	内側より鋼戸・鉄製防火扉、仕上げ記載なし	当初建具にペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（北面窓）	基準 1	防火扉	当初（推定）
棚（東面下）	基準 4	なし	新規
棚（東・南・北面上）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
棚（西面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
照明（両脇）	基準 4	なし	新規
照明（中央上部） 取付金具・照明器具	基準 1	笠はアルミニウム	当初（推定）
ガス管（北面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）

■復原の方針

- ・ 基準 4 の部分は可能な限り復原する。

1階 蔵1【保存部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

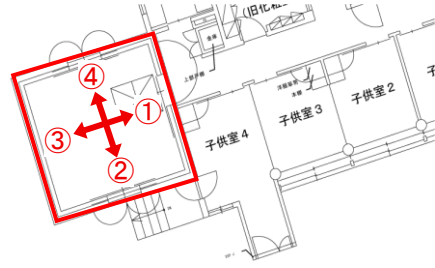

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

棚：基準 1

天井：基準 1

壁：基準 1



建具：

本体：基準 1
仕上：基準 4


床面：基準 1

床組：基準 1


棚：基準 4

1階 蔵1【保存部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

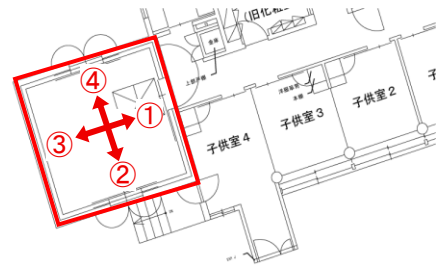


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

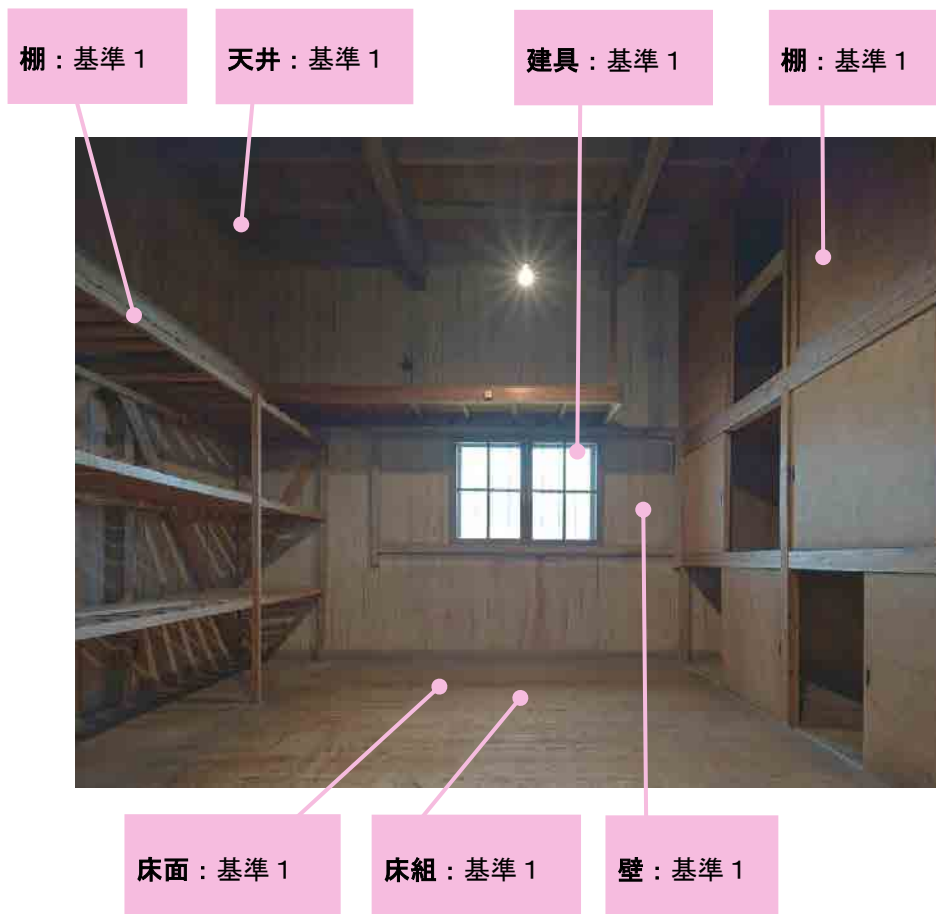


1階 蔵1【保存部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

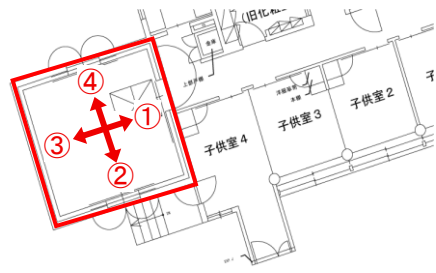

天井：基準 1

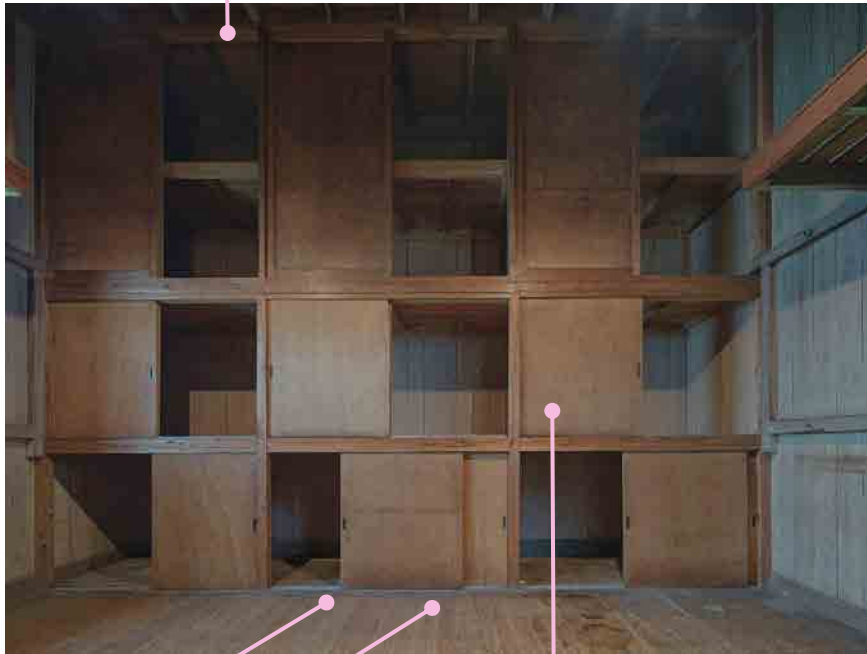


床面：基準 1

床組：基準 1

棚：基準 1

1階 蔵1【保存部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

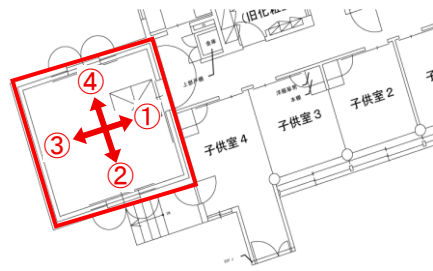

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

中央照明取付金
具・照明器具：
基準 1



棚：基準 1

天井：基準 1

建具：基準 1

棚：基準 1

照明：基準 4



床面：
基準 1

床組：
基準 1

壁：
基準 1

ガス管：
基準 1

1階 納戸1【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	記載なし	当初（推定）
床面	基準 1	記載なし	当初（推定）
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 4	記載なし	漆喰仕上げ
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 4	ボード張り	当初ボード張りにペンキ塗り
建具（西面窓）	基準 4	記載なし	アルミサッシ
建具枠（南面扉）	基準 4	記載なし	新規
錠（南面建具枠取付）	基準 1	記載なし	当初（推定）
照明	基準 4	記載なし	蛍光灯
棚（西面）	基準 1	記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
棚（東面）の引き戸	基準 4	記載なし	新規
棚（東面）の枠	基準 1	記載なし	当初（推定）


■復原の方針

- ・優先的な復原は行わない。

1階 納戸1【保存部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

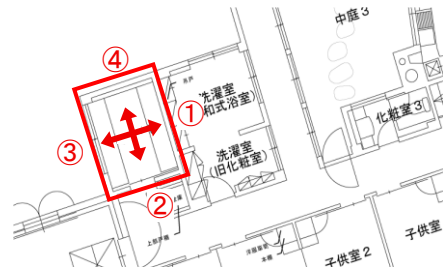

天井：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4



棚の戸：基準 4

棚の枠：基準 1


床組：基準 1

床面：基準 1

1階 納戸1【保存部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

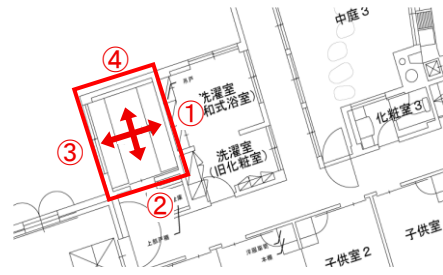

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4



建具枠：
基準 1

錠：基準 1


床組：基準 1

床面：基準 1

1階 納戸1【保存部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

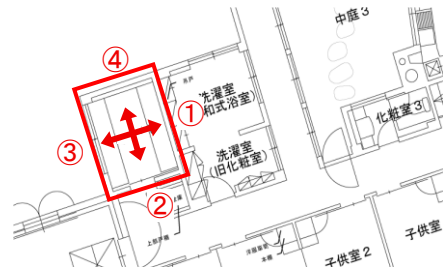

建具：基準 4

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

棚：基準 1




床組：基準 1

床面：基準 1

1階 納戸1【保存部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

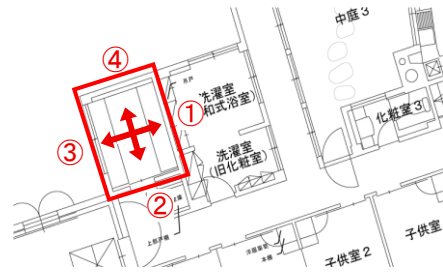

1階 洗濯室(旧日本式浴室・化粧室)【保全部分】 ①東面1(北側)

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

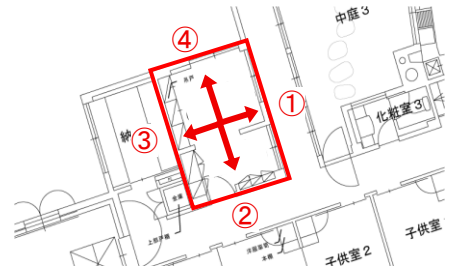

建具：基準 4

天井：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 4

壁：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 4

建具：基準 4

洗い場：基準 5




床組：基準 1

床面：基準 4

1階 洗濯室(旧日本式浴室・化粧室)【保全部分】 ①東面2(南側)


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

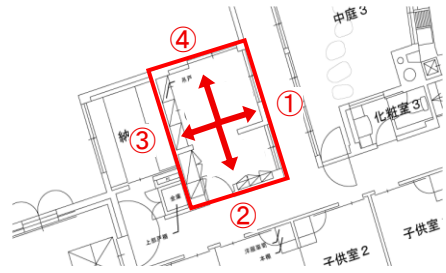


1階 洗濯室(旧日本式浴室・化粧室)【保全部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

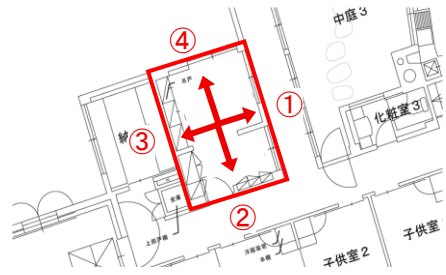


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

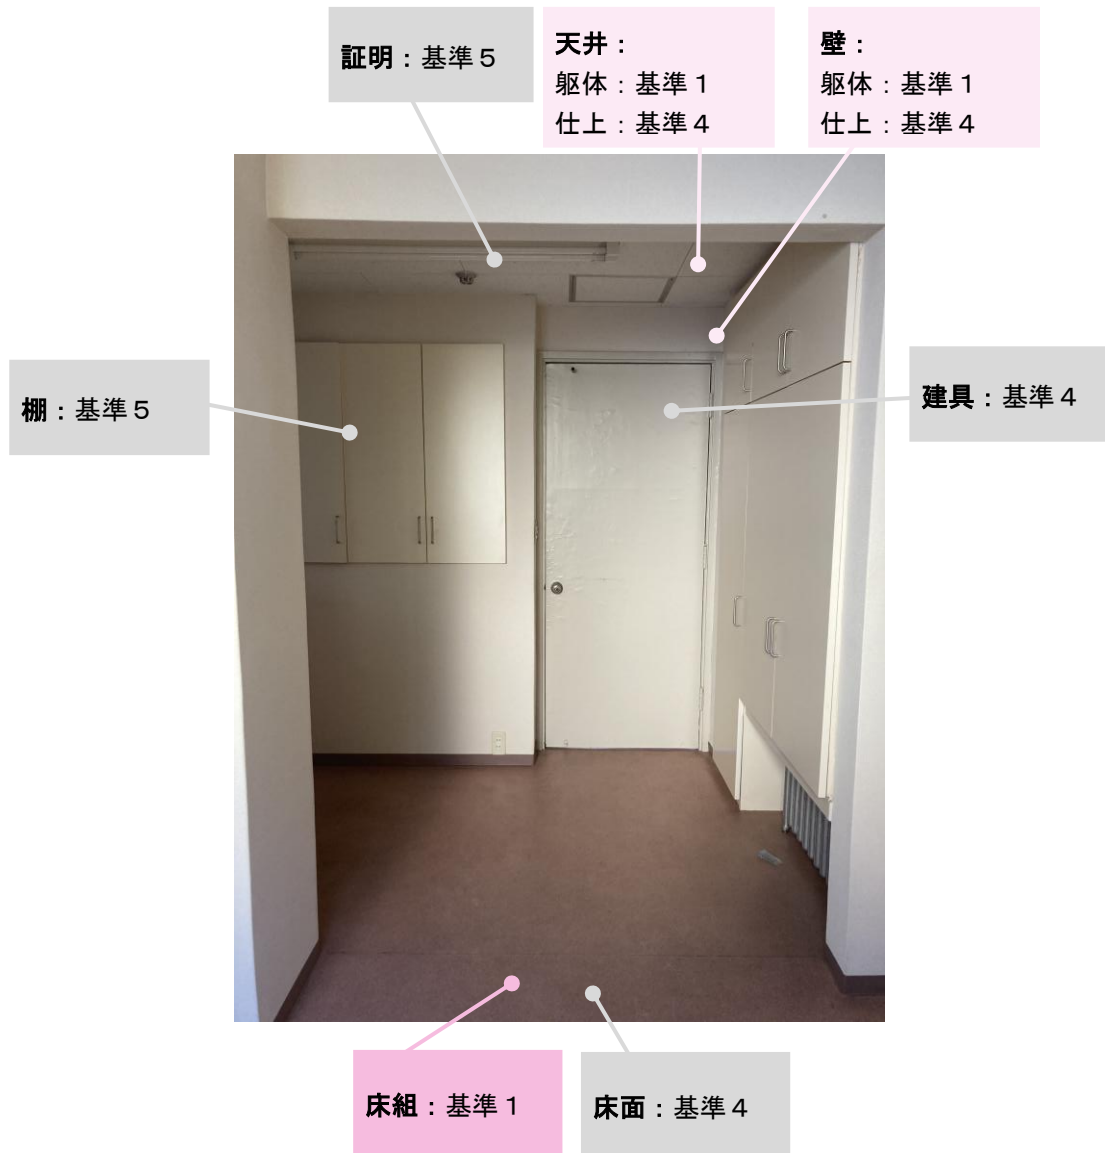

1階 洗濯室(旧日本式浴室・化粧室)【保全部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

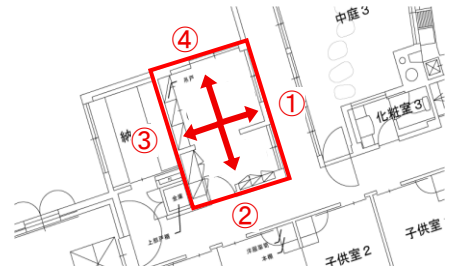


1階 洗濯室(旧日本式浴室・化粧室)【保全部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

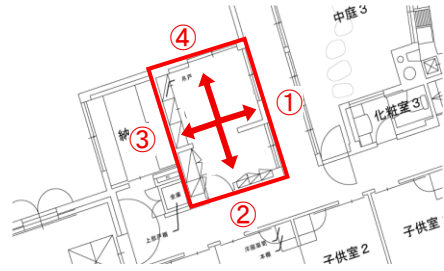


1階 洗濯室(旧日本式浴室・化粧室)【保全部分】写真帖

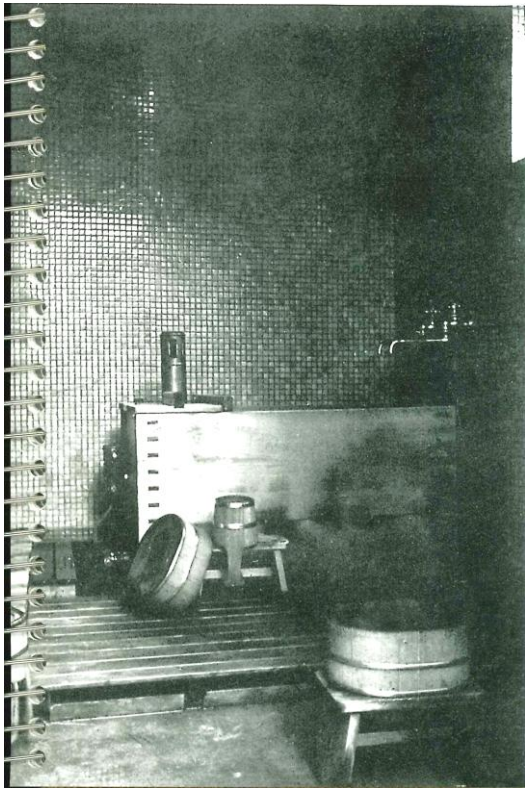北面	
竣工直後	 <p>(「アントニン・レーモンド 建築詳細図譜」より)</p>

1階 洗濯室(旧日本式浴室・化粧室)【保全部分】 写真帖

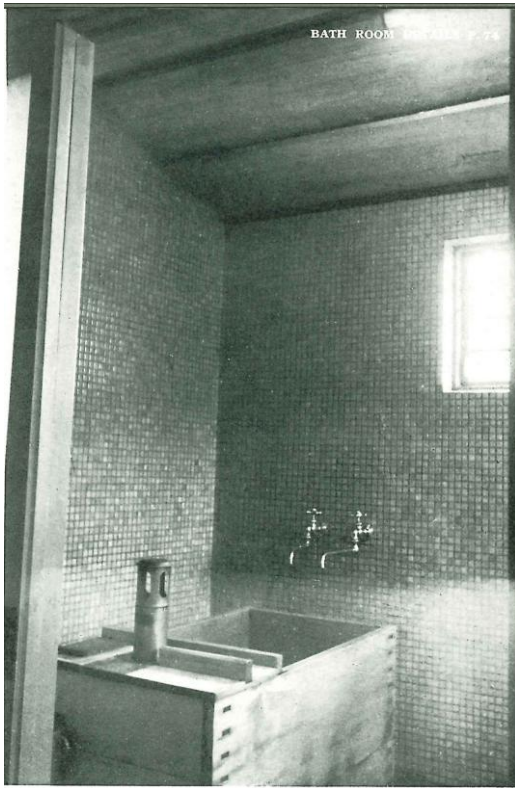北東面	
竣工直後	 <p>(「アントニン・レーモンド 建築詳細図譜」より)</p>

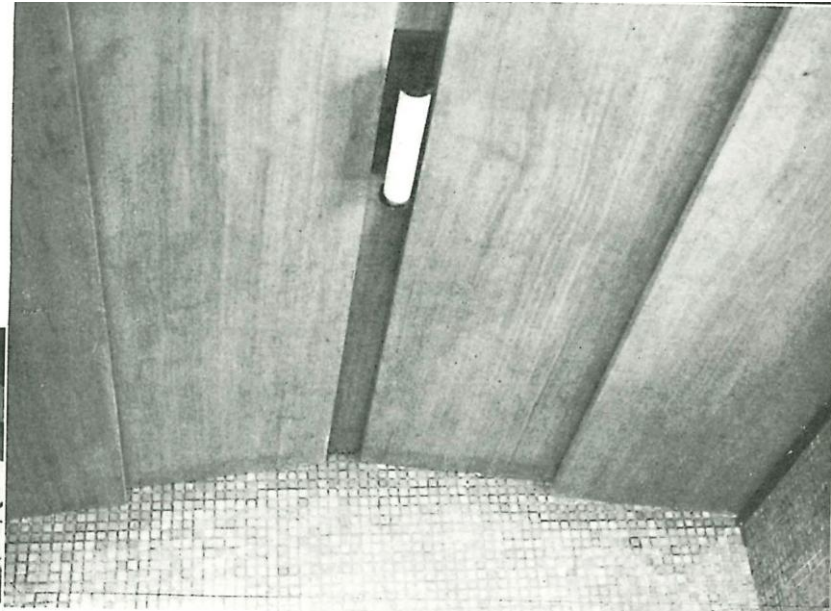天井	
竣工直後	 <p>(「アントニン・レーモンド 建築詳細図譜」より)</p>

1階 中庭3【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
壁（東・南・北面）	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート打放し	ペンキ塗り ※下に当初仕上げが残る可能性あり
壁（西面）	基準4	なし	新規（鉄骨造）
庇（南面）	基準4	なし	新規
台（南面）	基準5	なし	新規
建具（東面窓）	基準4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（南面扉）	基準4	現在の渡り廊下と合わせて開口部、引き戸あり	新規
建具（南面窓）	基準4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（西面窓）	基準5	なし	新規
北側壁ガラスブロック	基準4（開口は基準1）	なし	新規
（飛び石）	—	飛び石あり	滅失
除湿器	基準5	なし	新規


■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

1階 中庭3【保全部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

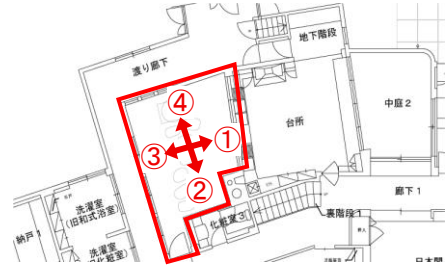

建具：基準4




除湿器：基準5

壁：
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後：基準2
(コンクリート打ち放し)

1階 中庭3【保全部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

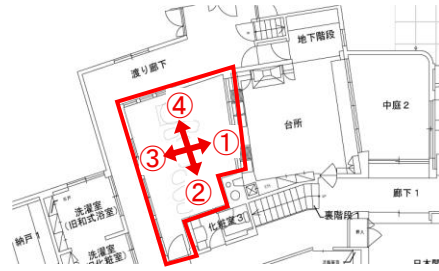

建具：基準4

建具：基準4

庇：基準4




壁：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後：基準2
 (コンクリート打ち放し)

台：基準4

1階 中庭3【保全部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

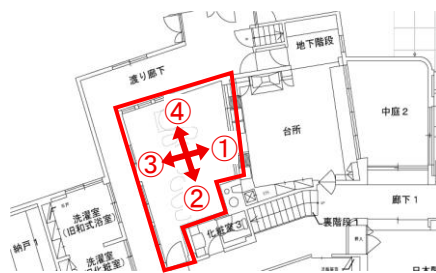

台：基準4


壁：基準4

建具：基準4

1階 中庭3【保全部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

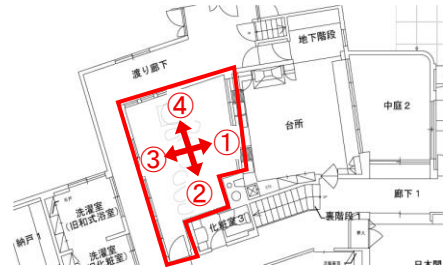

ガラスブロック：基準4


開口：基準1



西面壁：基準4

壁：基準1

1階 中庭3【保全部分】写真帖

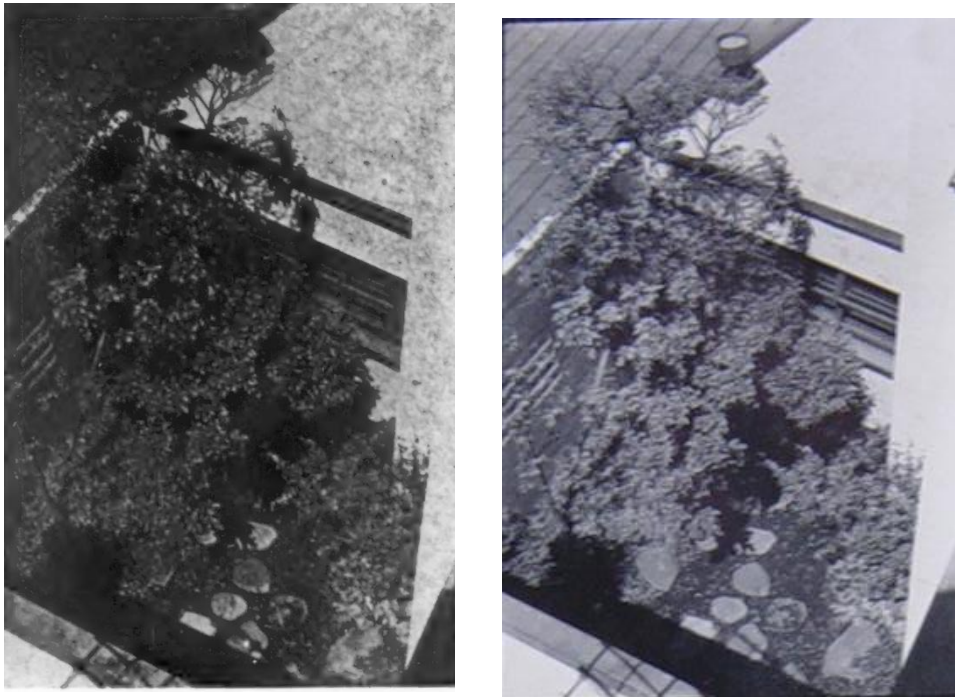上から東面・北面をみる	
竣工直後	 <p>(「The Architectural Record」より) (ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>

1階 化粧室3【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 4	仕様記載なし	塩ビシート張り
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面扉）	本体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	当初（推定）
建具（北面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（東面洗面所・便所間扉）	本体：基準 1 仕上：基準 4 ノブ：基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
建具枠（東面洗面所・便所間扉）	本体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	当初（推定）
壁龕（薬棚）（西面鏡の下）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
鏡	基準 4	仕様記載なし	新規
洗面台（流し部分）	基準 4	仕様記載なし	新規
洗面台	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
洗面台手摺	基準 4	なし	新規
洗面台下タオル掛け	本体：基準 1 塗装：基準 4	仕様記載なし	本体は当初（推定）・新規塗装
便器	基準 4	仕様記載なし	新規
照明	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）


■復原の方針

- ・優先的な復原は行わない。

1階 化粧室3【保全部分】 ①東面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

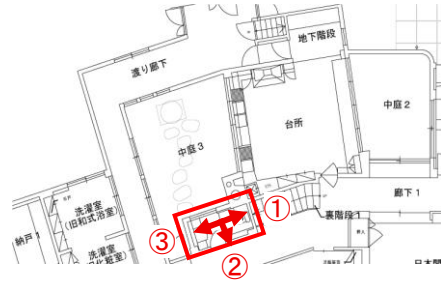

天井：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 4

壁：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 4

建具枠：
 本体：基準 1
 仕上：基準 4


建具：
 本体：基準 1
 仕上：基準 4

ノブ：基準 1

1階 化粧室3【保全部分】 ①東面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

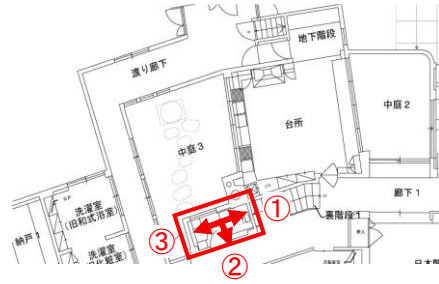

1階 化粧室3【保全部分】 ①東面3

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

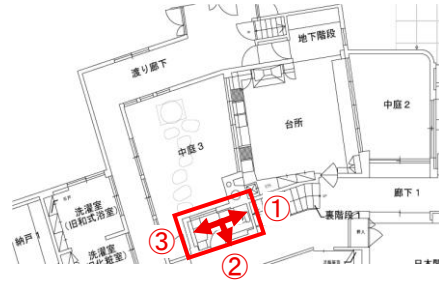

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

手摺：基準 5

建具：基準 5


床組：基準 1

床面：基準 4

1階 化粧室3【保全部分】 ②南面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

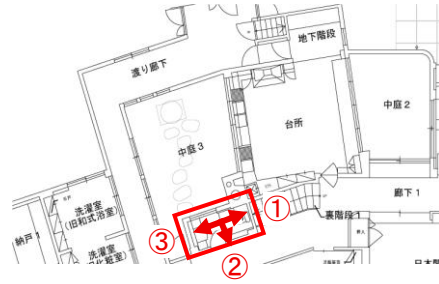

壁：
躯体：基準 1 仕上：基準 4

天井：
躯体：基準 1 仕上：基準 4




建具：
本体：基準 1
仕上：基準 4

1階 化粧室3【保全部分】 ②南面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

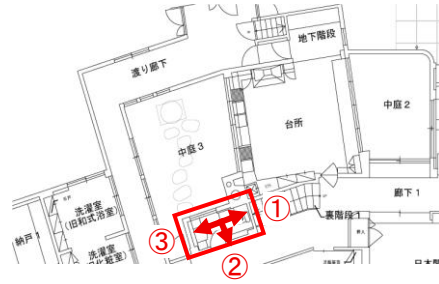

壁：
躯体：基準 1 仕上：基準 4



建具：
本体：基準 1
仕上：基準 4


床組：基準 1

床面：基準 4

1階 化粧室3【保全部分】 ③西面1・北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

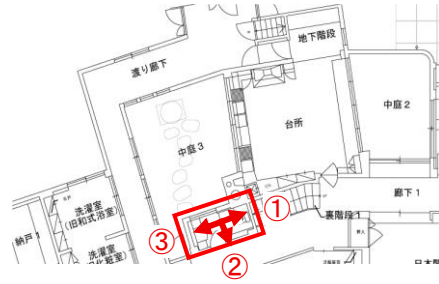

壁：
 躯体：基準 1 仕上：基準 4

天井：
 躯体：基準 1 仕上：基準 4

照明：基準 1

鏡：基準 4

壁龕（薬棚）：
 基準 1

建具：基準 4

洗面台（流し部分）：基準 4


洗面台：基準 1



1階 化粧室3【保全部分】 ③西面2


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

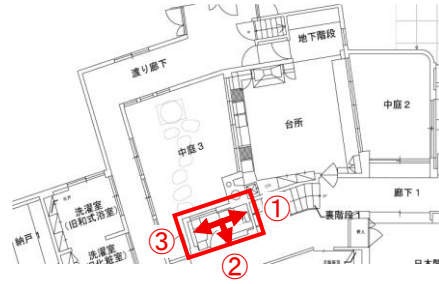

壁：
躯体：基準 1 仕上：基準 4

棚：基準 1

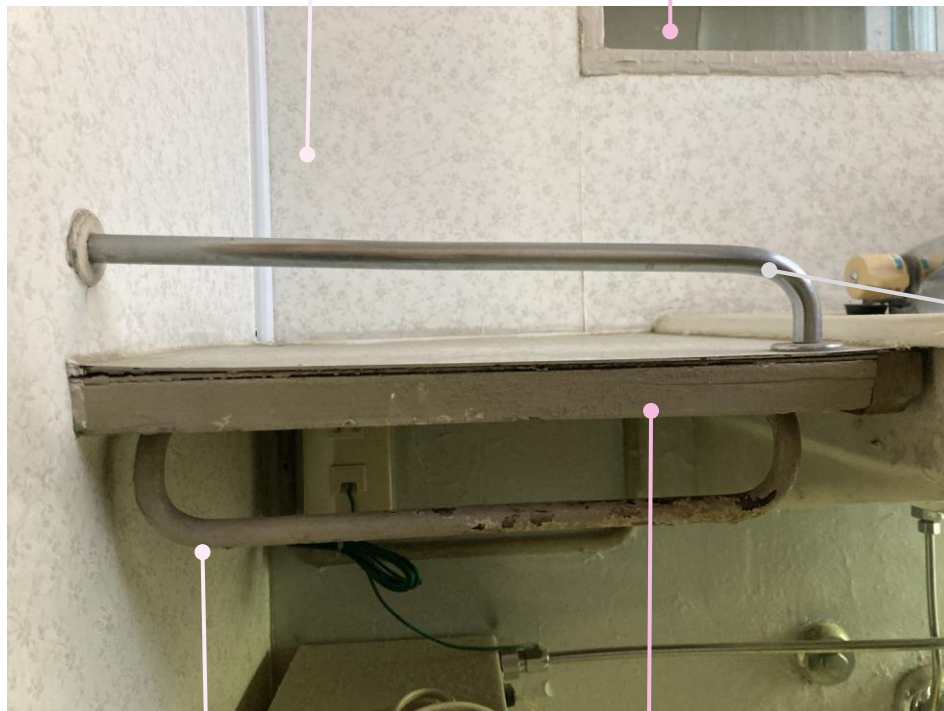


手摺り：基準 4

タオル掛け：
本体：基準 1 仕上：基準 4

洗面台：基準 1

1階 廊下1【保存部分】

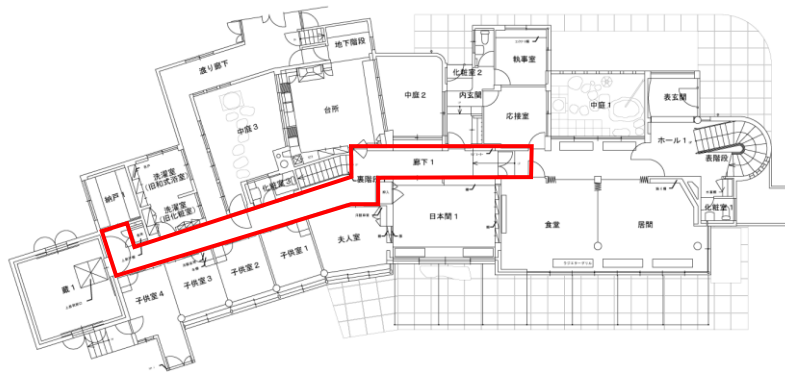

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	塩ビシート張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
床面（スロープ）	基準 3 ⇒復原後基準 2	なし	新規
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	記載なし	クロス張り ※下に当初の壁が残存
壁（南面応接室前）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
天井	基準 1	ボード張り	当初（推定）
天井（応接室前）	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	ボード張り	新規ボード張り
建具（西面居間・食堂、日本間境部分の扉）	基準 4	仕様記載なし	新規
建具（西面居間・食堂、日本間境部分の扉上部）	枠：基準 1 ガラス：基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
建具（北面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
階段下収納建具	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	ペンキ塗り
造り付け金庫	本体：基準 1 扉：本体：基準 1、仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2 金庫内床：基準 1	仕様記載なし	当初金庫、仕上は新規
カーテン（北面窓）	基準 5	なし	新規
カーテンレール（北面）	基準 5	なし	新規

造り付け棚（北面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
照明	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
暖房器具	基準 1・基準 2 が混在 （写真参照）	ラジエーター	当初ラジエーター（推定）・当初に近い時期のラジエーターが混在


■復原の方針

- ・ 基準 4 の部分は可能な限り復原する。

1階 廊下1【保存部分】東側 ①北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

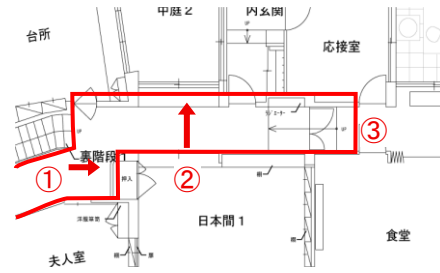

1階 廊下1【保存部分】東側 ②西をみる1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

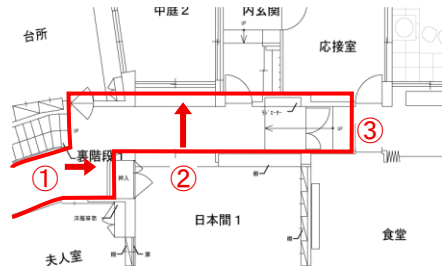

天井:
 躯体: 基準1 仕上: 基準3
 復原後仕上: 基準2 (ボード張り)

ガラス: 基準1
枠: 基準1

天井 (西側):
 基準1



建具: 基準4

床 (スロープ): 基準3
 復原後仕上: 基準2
 (塗装剥がし後の仕上に準じる)

床組:
 基準1

壁:
 基準1


ラジエーター:
 基準1

壁:
 躯体: 基準1
 仕上: 基準3
 復原後仕上: 基準2
 (塗装剥がし後の仕上に準じる)

1階 廊下1【保存部分】東側 ②西をみる1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

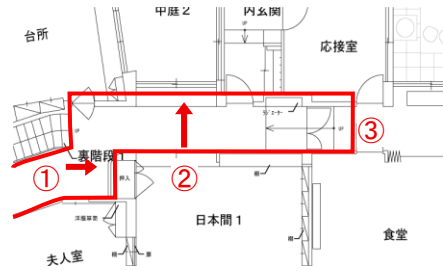

枠：基準 1

ガラス：基準 1

建具：基準 4

天井：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後仕上：基準 2
 (ボード張り)

建具 (応接室扉)：
 本体：基準 1
 仕上：基準 4

床 (スロープ)：
 基準 3
 復原後：基準 2
 (塗装剥がし後の
 仕上に準じる)

床面：
 基準 1


床組：
 基準 1

壁：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後仕上：基準 2
 (塗装剥がし後の仕
 上に準じる)

1階 廊下1【保存部分】中央 ①東をみる

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

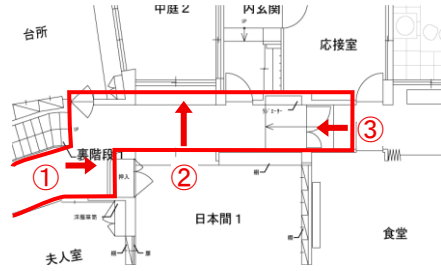

天井（西側）：基準 1 天井（東側）：基準 1

壁：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後仕上：基準 2
 （塗装剥がし後の仕上に準じる）



ラジエーター：基準 1


床：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後仕上：基準 2
 （塗装剥がし後の仕上に準じる）

床組：基準 1

階 廊下1【保存部分】中央 ②北をみる

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

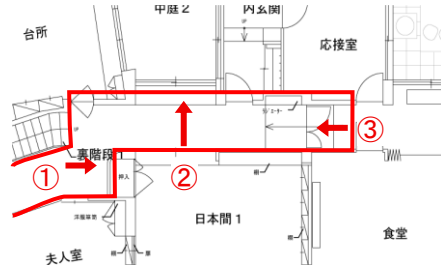

天井：基準 1

建具（台所扉）：

本体：基準 1

仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2
（塗装剥がし後の仕上に準じる）

壁：

躯体：基準 1

仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2
（塗装剥がし後の仕上に準じる）

電話置き場：


躯体：基準 1

仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2
（塗装剥がし後の仕上に準じる）

ラジエーター：基準 1

ラジエーター：基準 1

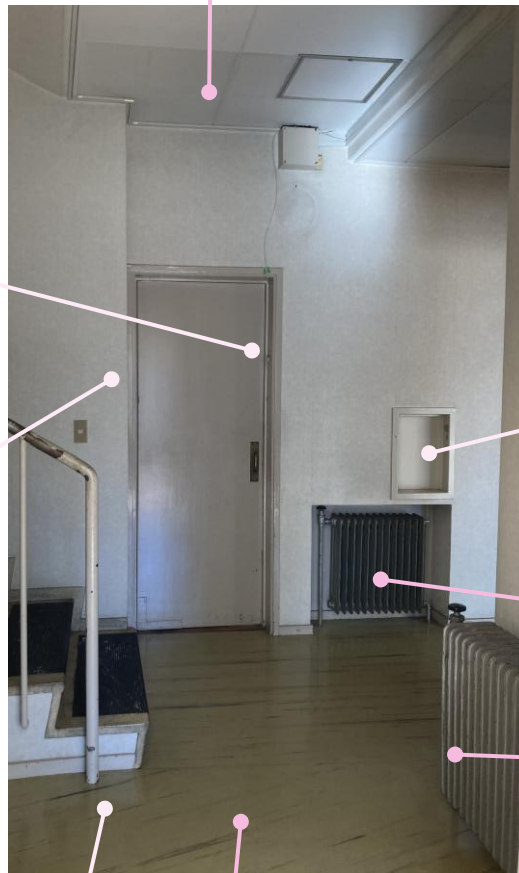

床：

躯体：基準 1

仕上：基準 3


復原後仕上：基準 2
（塗装剥がし後の仕上に準じる）

床組：基準 1


1階 廊下1【保存部分】中央 ③北面階段下収納

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

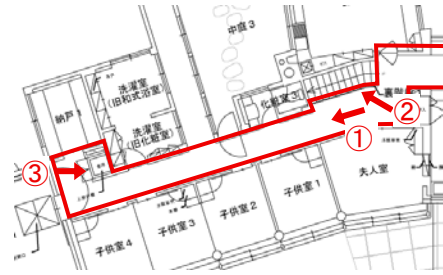

ラジエーター：基準 1

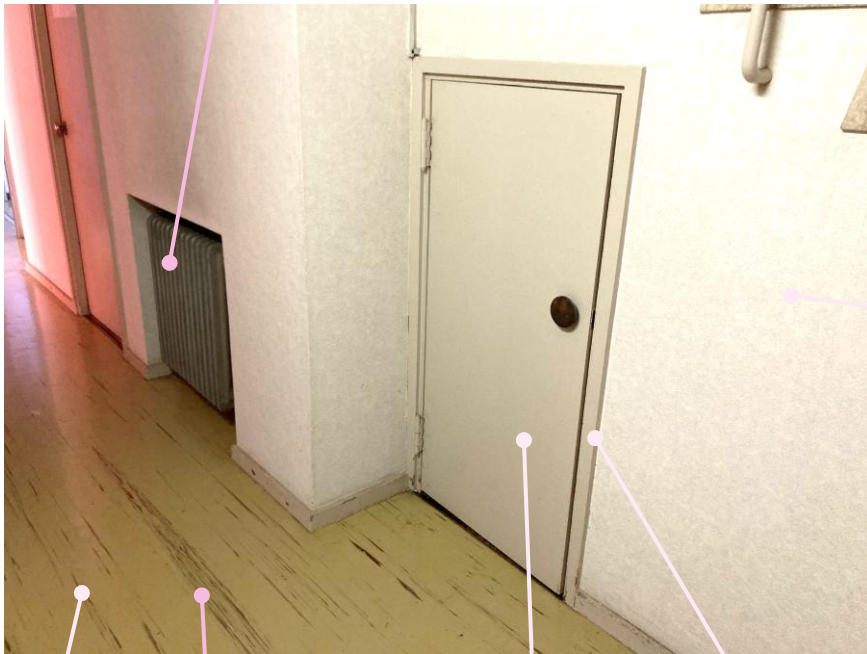

壁：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後仕上：基準 2
 (塗装剥がし後の仕上に準じる)

床：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後仕上：基準 2
 (塗装剥がし後の仕上に準じる)

床組：基準 1



階段下収納建具：
 本体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後仕上：基準 2
 (塗装剥がし後の仕上に準じる)

階段下収納建具枠：
 本体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後仕上：基準 2
 (塗装剥がし後の仕上に準じる)

1階 廊下1【保存部分】中央 ③北面階段下収納2(内側)

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

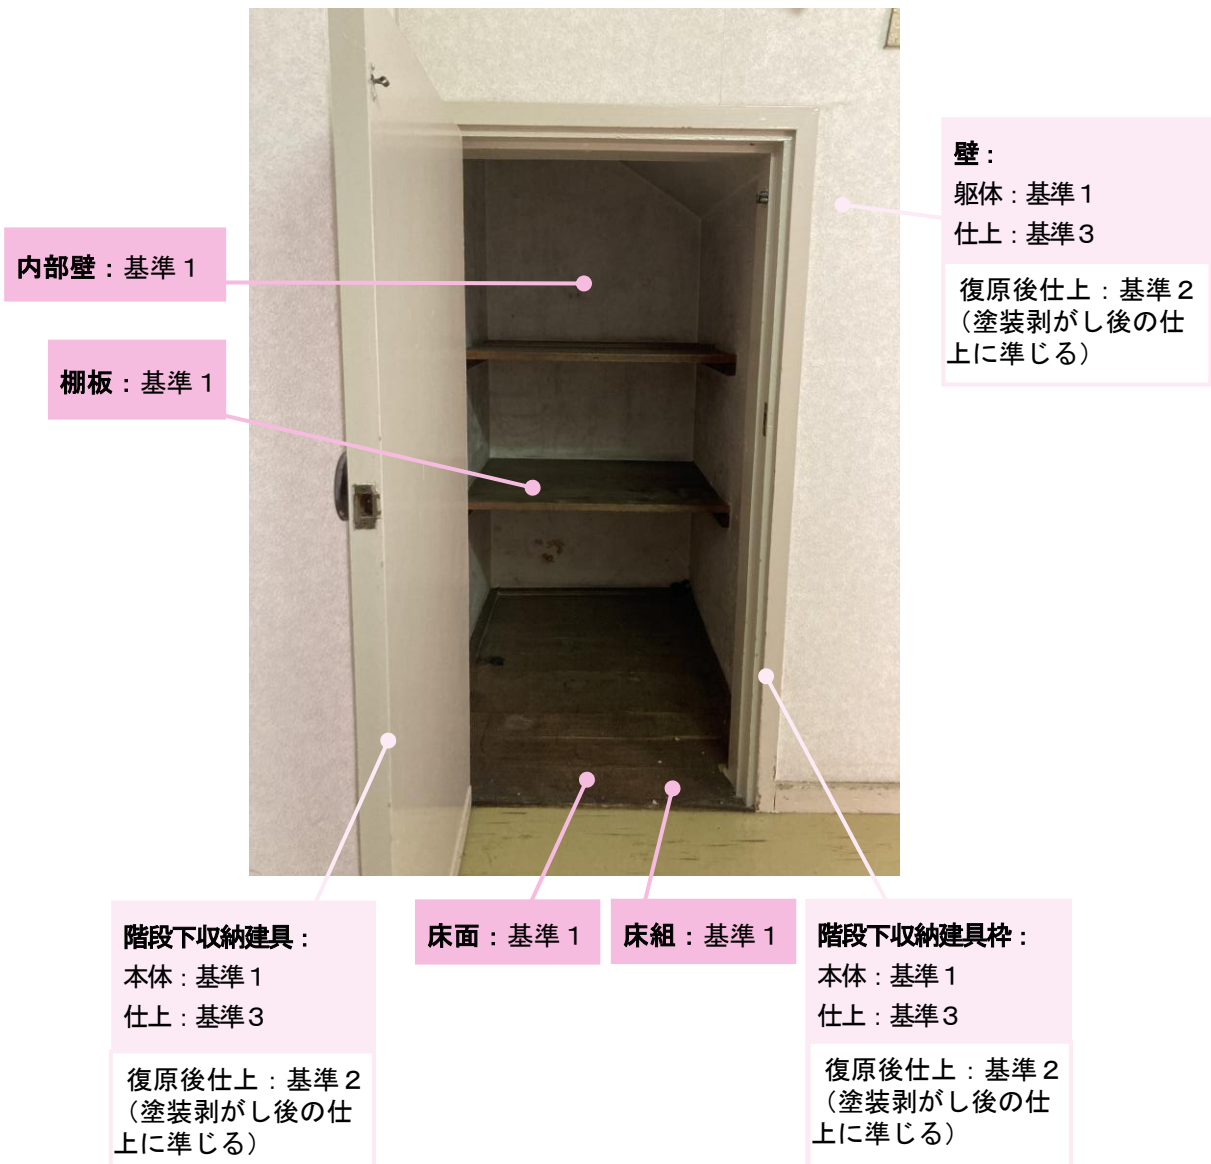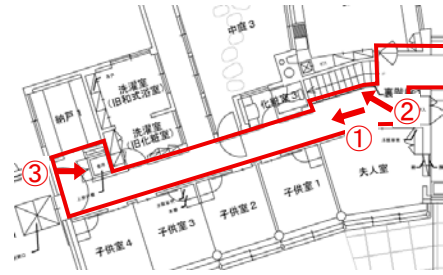

1階 廊下1【保存部分】西側 ①東をみる

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

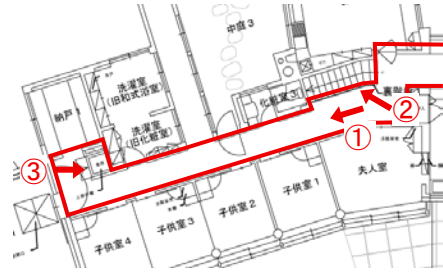

天井：基準 1


壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2
(塗装剥がし後の仕上に準じる)

ラジエーター：基準 1

照明：基準 4

ラジエーター：
ー：基準 1

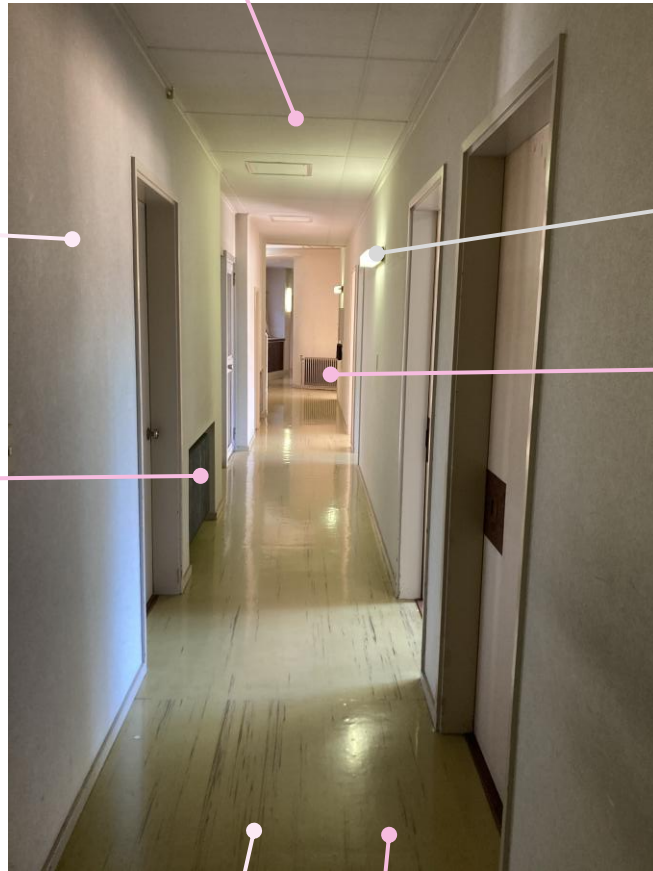

床：
躯体：基準 1
仕上：基準 3


復原後仕上：基準 2
(塗装剥がし後の仕上に準じる)

床組：基準 1

1階 廊下1【保存部分】西側 ②西をみる

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

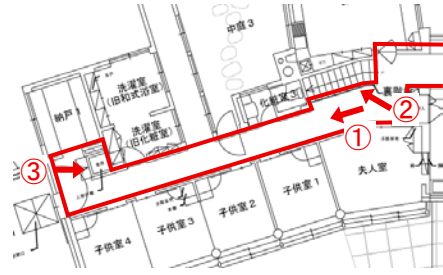


天井：基準 1

壁：

躯体：基準 1

仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2
(塗装剥がし後の仕上に準じる)

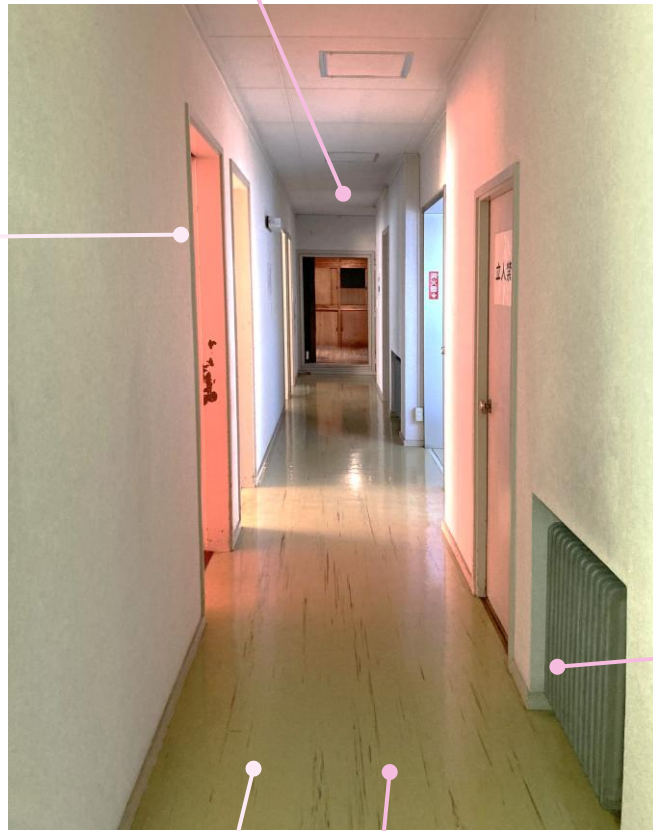

ラジエーター：基準 1

床：

躯体：基準 1

仕上：基準 3


復原後仕上：基準 2
(塗装剥がし後の仕上に準じる)

床組：基準 1

1階 廊下1【保存部分】西側 ③金庫

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

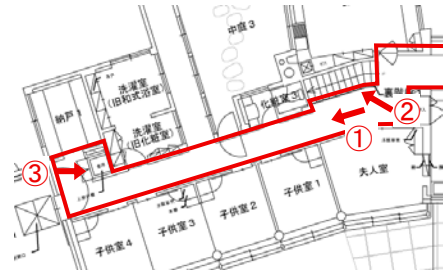


扉：
本体：基準1
仕上：基準3
復原後仕上：基準2
(塗装剥がし後の仕上に準じる)

1階 廊下1【保存部分】西側 ③金庫2(内部上)

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

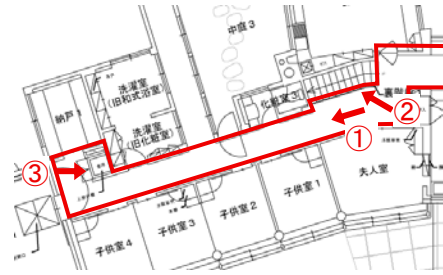

内部壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

棚板：基準 5




扉：
本体：基準 1
仕上：基準 3
復原後仕上：基準 2
(塗装剥がし後の仕上に準じる)

1階 廊下1【保存部分】西側 ③金庫2(内部下)

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

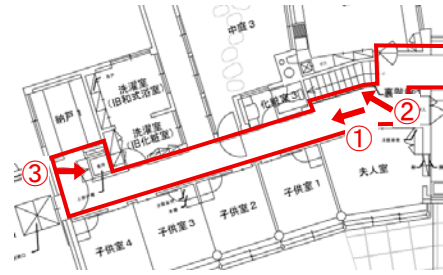

内部壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

棚板：基準 5

内部床：基準 1

1階 裏階段1【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
本体	基準 1	人造石研ぎ出し	当初（推定）
すべり止め	基準 1	ゴム製滑り止め	当初（推定）
手すり	基準 1	パイプ手摺	当初（推定）


■復原の方針

- ・当初材残存が多く、復原の必要はない。

1階 裏階段1【保存部分】

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

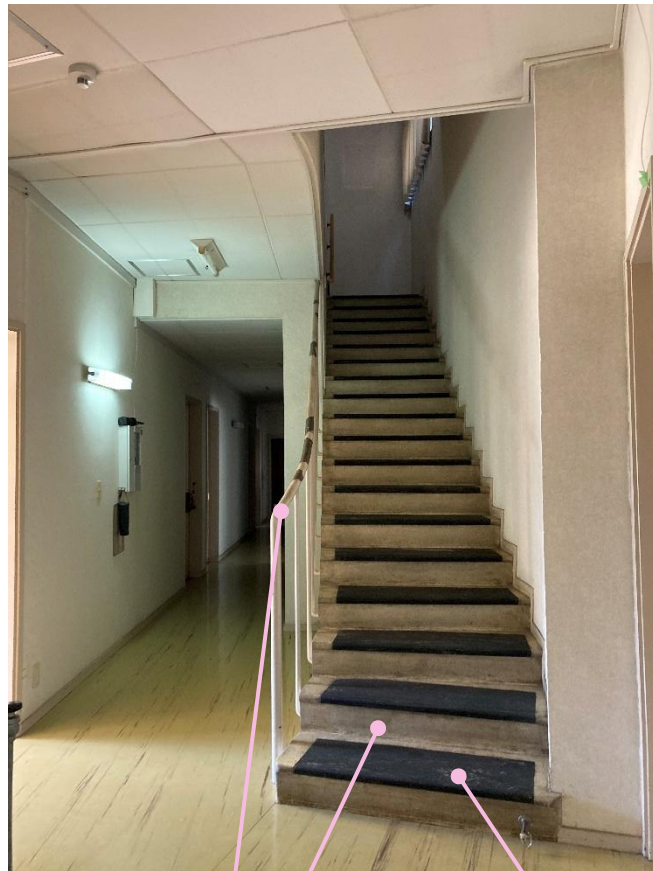

手摺り：基準1

本体：基準1

滑り止め：基準1

1階 台所【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 4	仕様記載なし	塩ビシート張り ※下に当初の仕上がり残る可能性あり
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 1	タイル張り（「アントニン・レーモンド 建築詳細図譜」より）	当初（推定）
壁（上部）	躯体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	新規
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	新規 ※下に当初の仕上がり残る可能性あり
建具（東面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（西面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（南面扉）	本体：基準 1 仕上：基準 4	ベニヤ・ペンキ塗り（「アントニン・レーモンド 建築詳細図譜」より）	仕上は新規
調理台（東面）	基準 5	不明	新規
調理台（西面）	基準 5	不明	新規
換気扇覆い（北面）	基準 5	不明	新規
手洗い台（東面）	基準 5	なし	新規
造り付け食器棚（南面）	内部：基準 1 扉・棚・全体仕上：基準 4	仕様記載なし	扉・棚・仕上新規
棚（南面）	基準 5	仕様記載なし	新規
棚（旧配膳用リフト）（南面）	躯体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	新規（配膳用リフト1階部分を棚に変更）
照明	基準 5	仕様記載なし	蛍光灯
北側新設部分	基準 4	なし	新規（鉄骨造）


■復原の方針

- ・優先的な復原は行わない。

1階 台所【保全部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

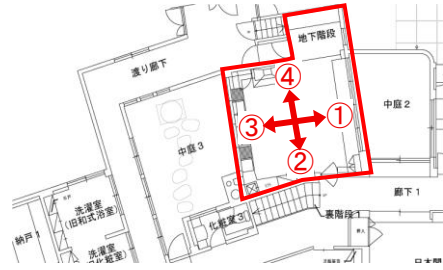

建具：基準 4

照明：基準 5

天井：
躯体：基準 1 仕上：基準 4



壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

調理台：
基準 5

建具：基準 4

手洗い台：
基準 5


床面：基準 4

床組：基準 1

1階 台所【保全部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

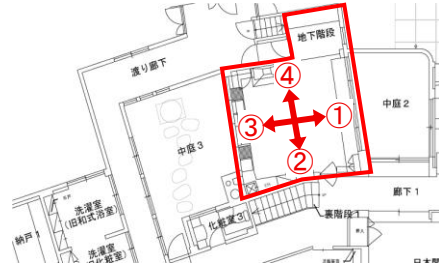

棚：基準 5

照明：基準 5

天井：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 4

壁：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 4

**旧配膳用
 リフト：**
 躯体：基準 1
 仕上：基準 4

建具：
 本体：基準 1
 仕上：基準 4

床面：
 基準 4


床組：
 基準 1

食器棚：
 内部壁：基準 1
 仕上：基準 4

1階 台所【保全部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

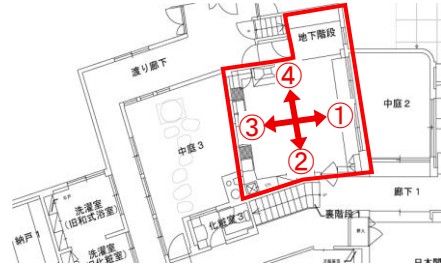

建具：基準 4

天井：
躯体：基準 1 仕上：基準 3

照明：基準 5



壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

調理台：
基準 5



床組：基準 1

床面：基準 4


1階 台所【保全部分】④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

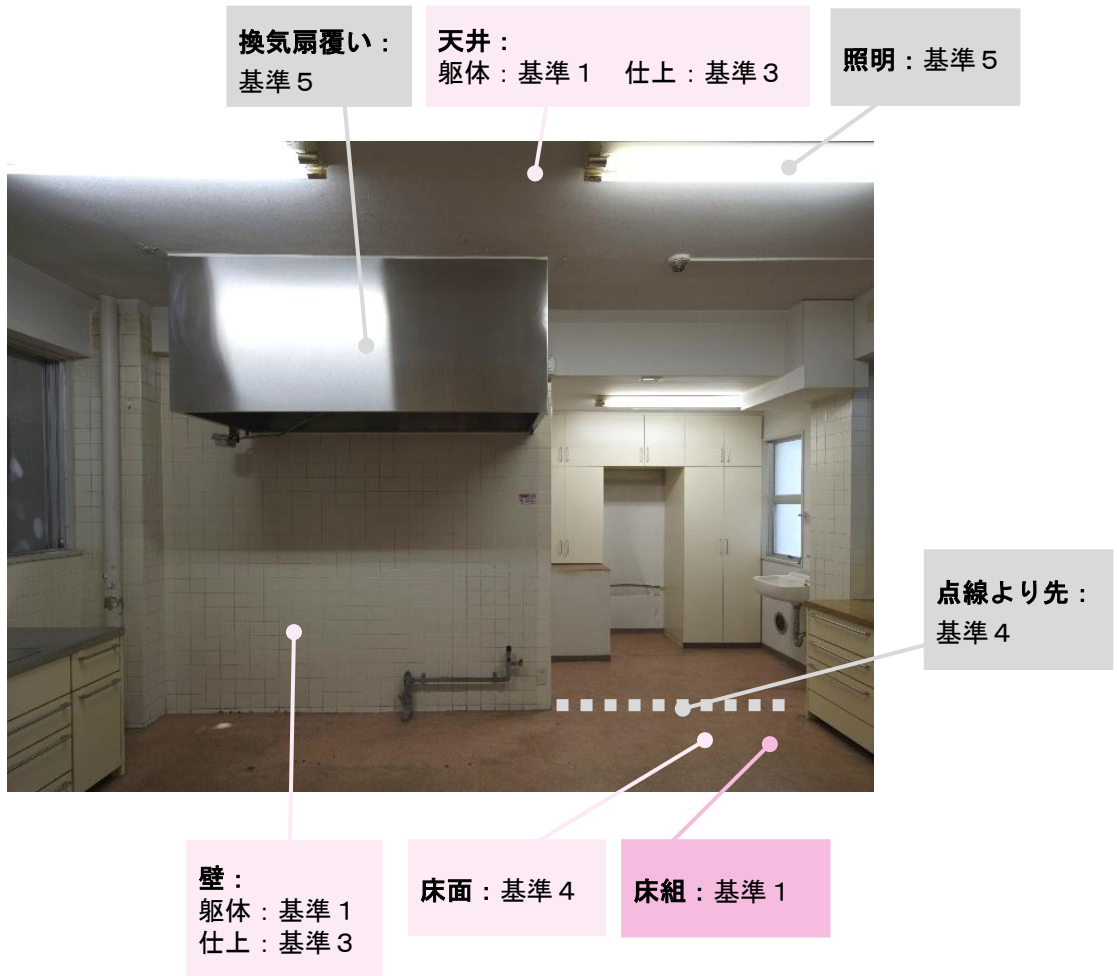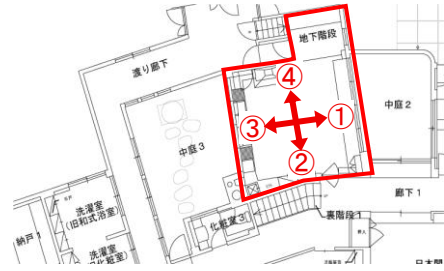

1階 中庭2【保全部分】

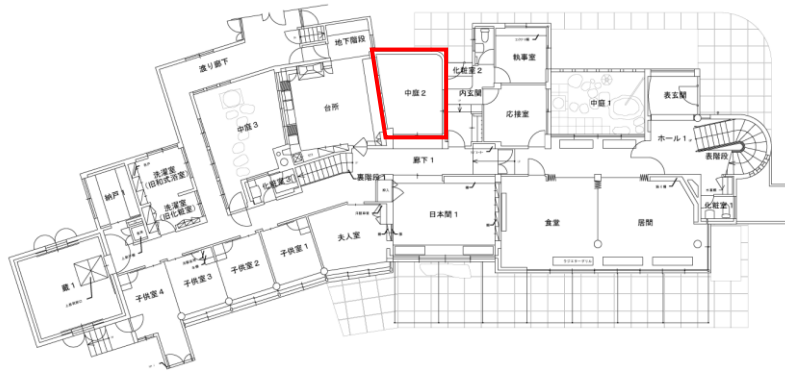

部位	基準	竣工時仕様	現在
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打放し	ペンキ塗り ※下に当初仕上げが残る可能性あり


■復原の方針

- ・ 基準 4 の部分は可能な限り復原する。

1階 中庭2【保全部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

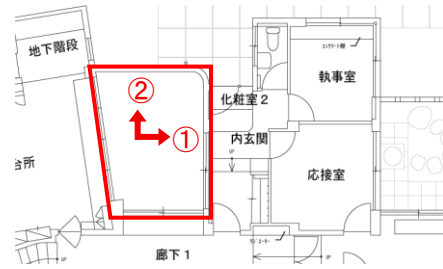


壁：
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後：基準2
(コンクリート打ち放し)

1階 中庭2【保全部分】 ②北面


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

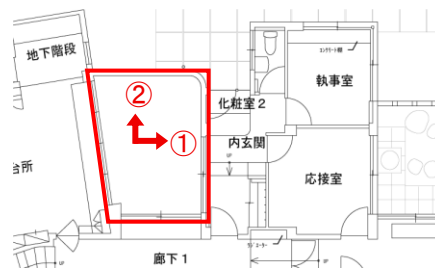

壁：
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後：基準2
(コンクリート打ち放し)

1階 内玄関【保全部分】

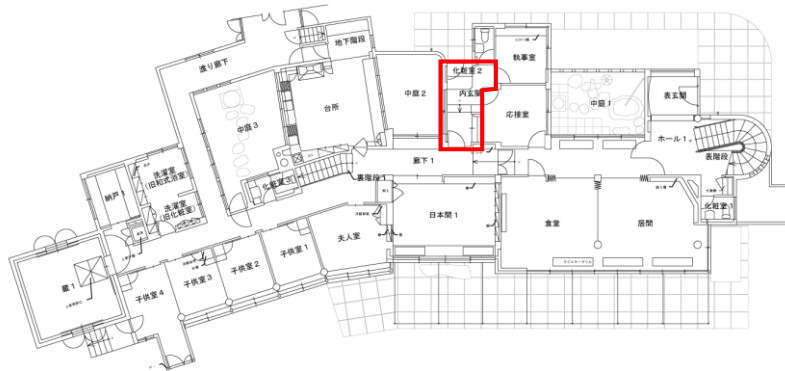

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面（靴脱ぎ場）	基準 1	花崗岩	当初（推定）
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	廊下と同一とすれば漆喰	ペンキ塗り ※下に当初の仕上が残る可能性あり
天井	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
建具（東面応接室扉）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
建具（西面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（北面化粧室 2 扉）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
建具（北面内玄関扉）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上が残る可能性あり
建具（北面内玄関扉横ガラス）	枠：基準 1 ガラス：基準 1	仕様記載なし	枠は当初（推定）、ガラスは新規
造り付け収納	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
手摺り	基準 5	なし	新規
カーテン（西面窓）	基準 5	なし	新規
カーテンレール（西面）	基準 5	なし	新規
照明（天井）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
暖房器具（西面）	基準 1	不明	当初ラジエーター（推定）


■復原の方針

- ・基準 4 の部分は可能な限り復原する。

1階 内玄関【保全部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

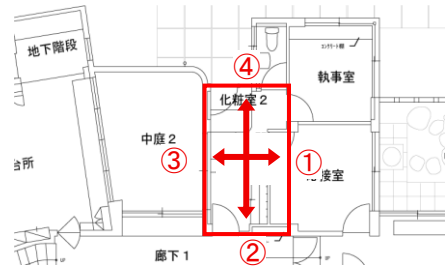

1階 内玄関【保全部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

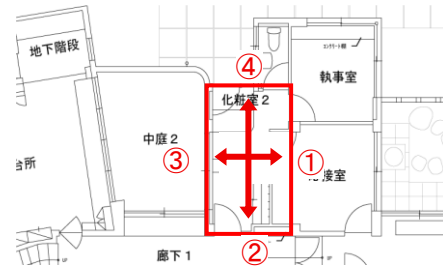

天井：基準 1

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3
復原後：基準 2
(漆喰)





床組：基準 1

床面：基準 1

1階 内玄関【保全部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

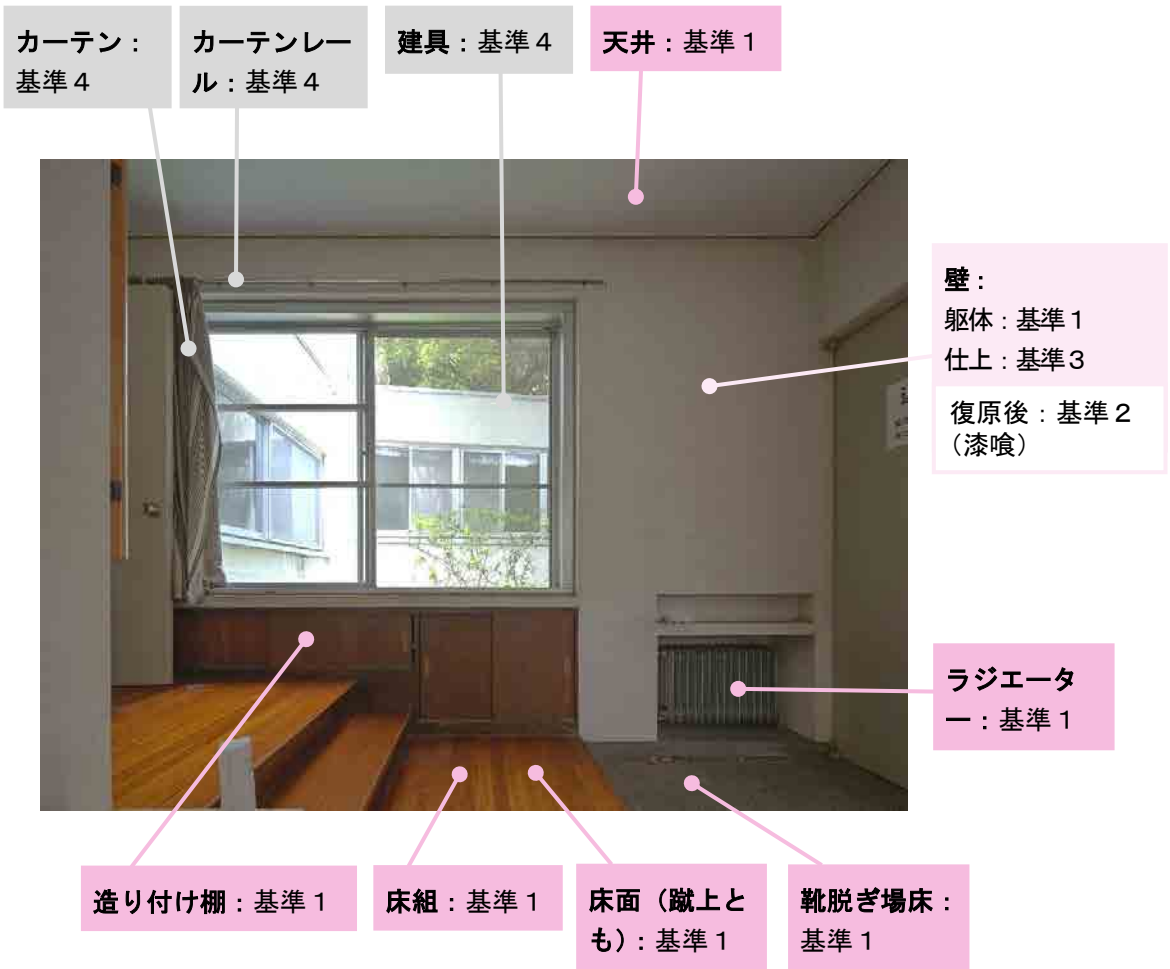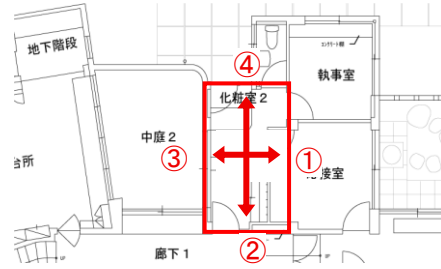

1階 内玄関【保全部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

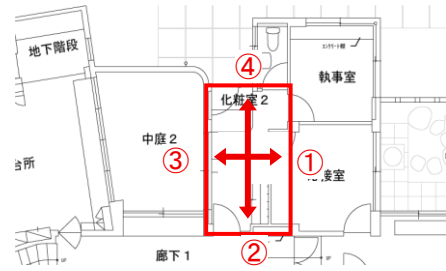

天井：基準 1

建具：
本体：基準 1
仕上：基準 3
復原後：基準 2

建具枠：
基準 1

建具ガラス：
基準 1

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3
復原後：基準 2
(漆喰)

手摺り：基準 5

手摺り：基準 5

靴脱ぎ場床：
基準 1

床組：基準 1

床面：基準 1

建具：基準 1

1階 応接室【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（北面執事室境）	基準 4 ⇒復原後基準 2	引き違い戸	引き違い戸を撤去し、壁に変更
天井	基準 1	仕様記載なし	当初ボード張り（推定）
建具（東面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（西面扉）	本体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	新規
建具（南面扉）	本体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	新規
カーテン（東面窓）	基準 5	なし	新規
カーテンレール（東面）	基準 5	なし	新規
家具（可動式）（西面）	基準 4	なし	新規（推定）
暖房器具	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
シンク	基準 5	なし	新規



■復原の方針

- ・内装の改修に合わせて、間取りを中心に復原する。

1階 応接室【保全部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

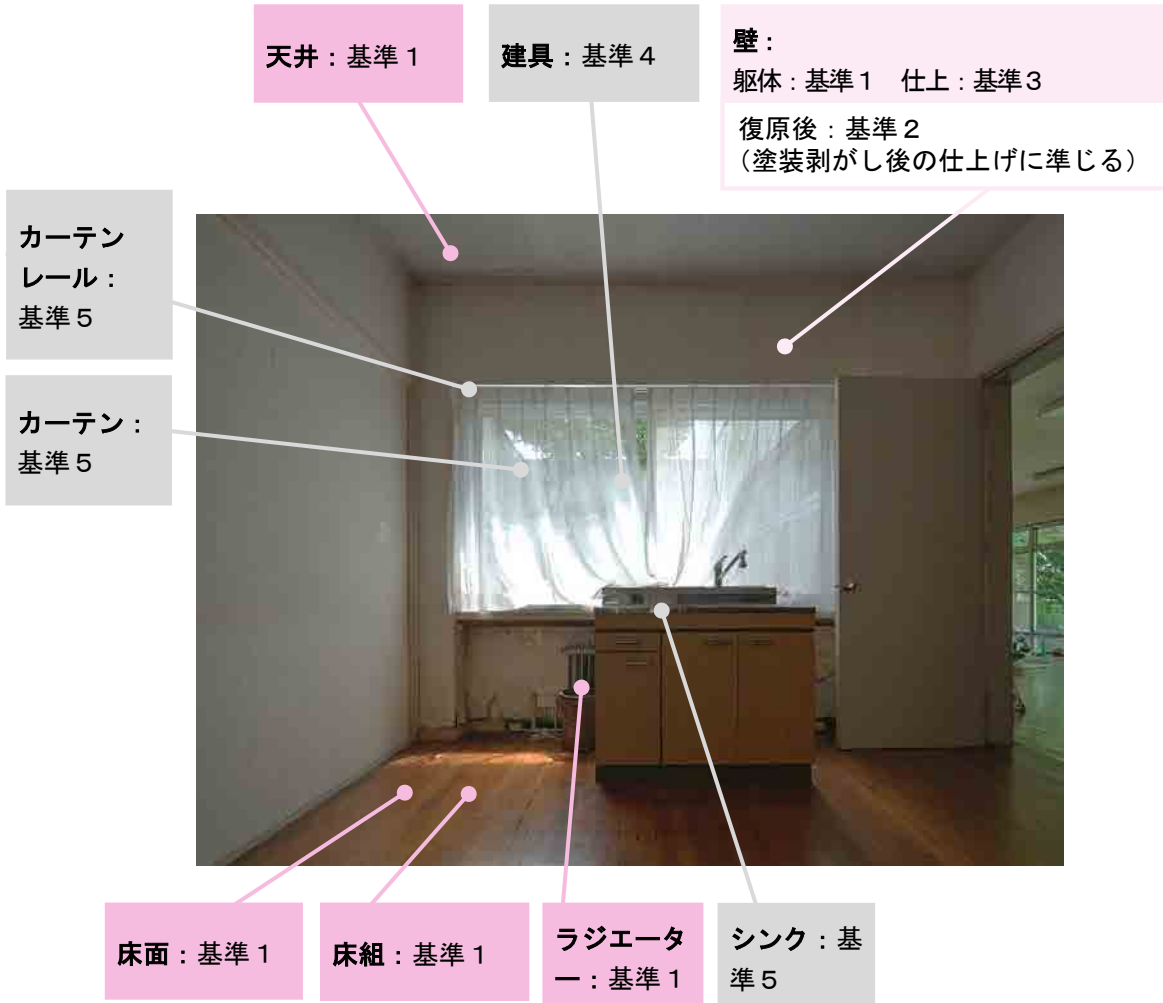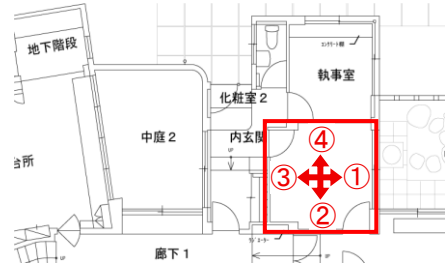

1階 応接室【保全部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁：
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後：基準2
(塗装剥がし後の仕上げに準じる)

天井：基準1

建具：
本体：基準1
仕上：基準4




床面：基準1

床組：基準1

1階 応接室【保全部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

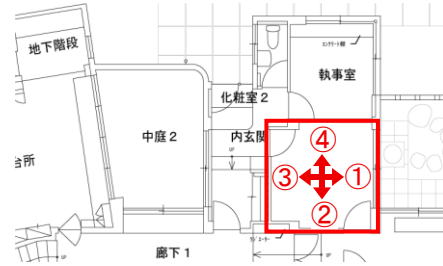

天井：基準 1



建具：
本体：基準 1
仕上：基準 4

床面：基準 1

床組：基準 1


家具（可動式）：基準 4

壁：
躯体：基準 1 仕上：基準 3
復原後：基準 2
（塗装剥がし後の仕上げに準じる）

1階 応接室【保全部分】 ④北面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

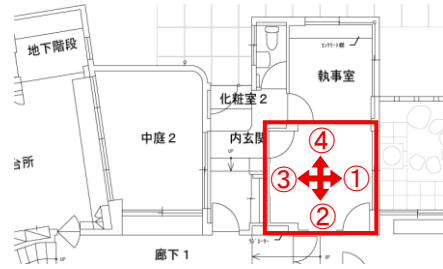

天井：基準 1



壁：

躯体：基準 1 仕上：基準 3

復原後：基準 2
(塗装剥がし後の仕上げに準じる)

床組：基準 1

床面：基準 1


壁（執事室境）：
基準 4

復原後：基準 2
(引き違い戸)

1階 応接室【保全部分】 ④北面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

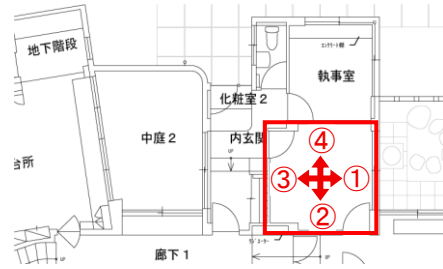

天井：基準1

壁：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後：基準2
(塗装剥がし後の仕上げに準じる)



壁（執事室境）：
基準4

復原後：基準2
(引き違い戸)

床組：基準1

床面：基準1

1階 執事室【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 4	仕様記載なし	カーペット敷き
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	plaster, finished with a flat oil paint（漆喰の上に布張りペンキ塗り）	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（南面応接室境）	基準 4 ⇒復原後基準 2	引き違い戸	引き違い戸を撤去し、壁に変更
天井	基準 1	仕様記載なし	当初ボード張り（推定）
建具（東面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（北面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（西面扉）	本体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	新規
棚（東面・北面窓下）	基準 1	コンクリート棚	当初（推定）
造り付け家具（北面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
カーテン（東面窓）	基準 5	なし	新規
カーテンレール（東面）	基準 5	なし	新規
カーテン（北面窓）	基準 5	なし	新規
カーテンレール（北面）	基準 5	なし	新規
暖房器具	基準 1	ラジエーター	当初（推定）


■復原の方針

- ・内装の改修に合わせて、間取りを中心に復原する。

1階 執事室【保全部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

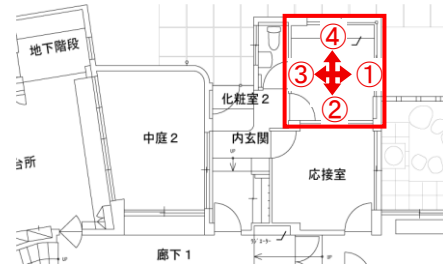

天井：基準 1

建具：基準 4

壁：
 躯体：基準 1 仕上：基準 3
 復原後：基準 2
 (塗装剥がし後の仕上げに準じる)

カーテン
 レール：
 基準 5

カーテン：
 基準 5



床面：基準 4

床組：基準 1

ラジエーター：基準 1

1階 執事室【保全部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井：基準 1

壁：
 躯体：基準 1 仕上：基準 3
 復原後：基準 2
 (塗装剥がし後の仕上げに準じる)



床面：基準 4


床組：基準 1

壁 (応接室境)：
 基準 4
 復原後：基準 2
 (引き違い戸)

1階 執事室【保全部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

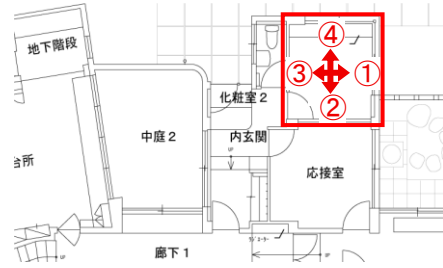

建具：
 本体：基準 1
 仕上：基準 4

天井：基準 1



床面：基準 4


床組：基準 1

壁：
 躯体：基準 1 仕上：基準 3
 復原後：基準 2
 (塗装剥がし後の仕上げに準じる)

1階 執事室【保全部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

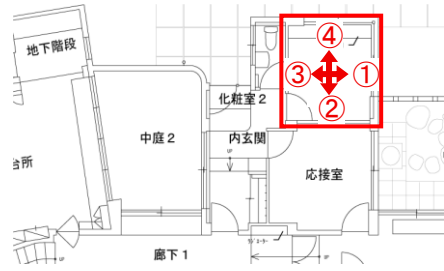


天井：基準 1
建具：基準 4
壁：
 躯体：基準 1 仕上：基準 3
 復原後：基準 2
 (塗装剥がし後の仕上げに準じる)

棚：
 本体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後仕上：
 基準 2
 (剥がし後の仕上げに準じる)

棚の縁：基準 4

カーテンレール：基準 5

カーテン：基準 5

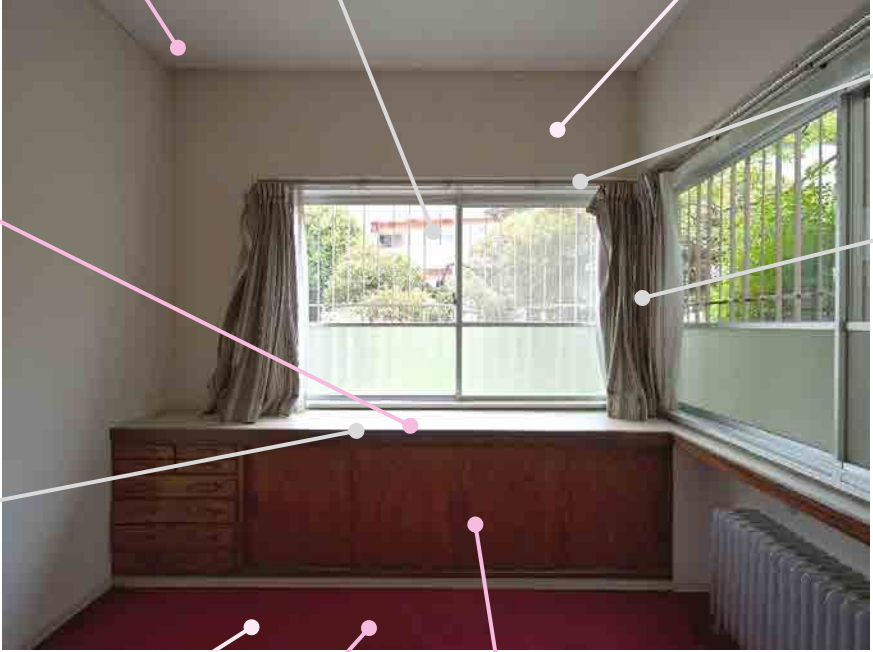


床面：基準 4

床組：基準 1

造り付け家具：基準 1

1階 化粧室2【保全部分】

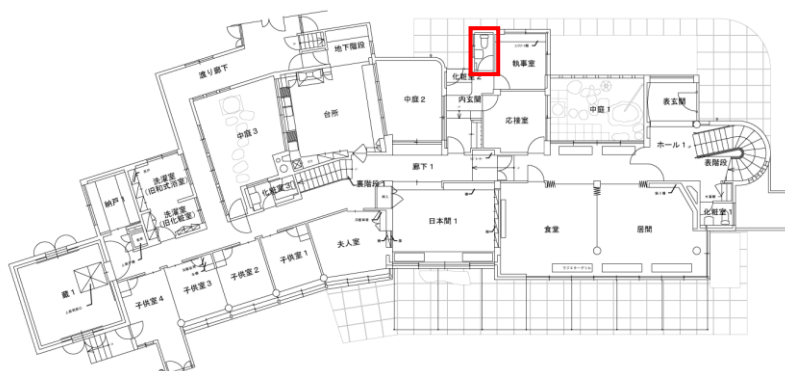

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 4	仕様記載なし	ビニールクロス張り ※下に当初の仕上がり残る可能性あり
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	ペンキ塗り
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	新規ボード張り
建具（南面扉）	本体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	新規塗装の下に当初の仕上がり残る可能性あり
建具（北面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
鏡	基準 4	仕様記載なし	新規
手洗い台	基準 5	仕様記載なし	新規
便器	基準 5	仕様記載なし	新規
照明	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯

■復原の方針

- ・優先的な復原は行わない。


1階 化粧室2【保全部分】 ①南面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



建具：
 本体：基準 1
 仕上：基準 4

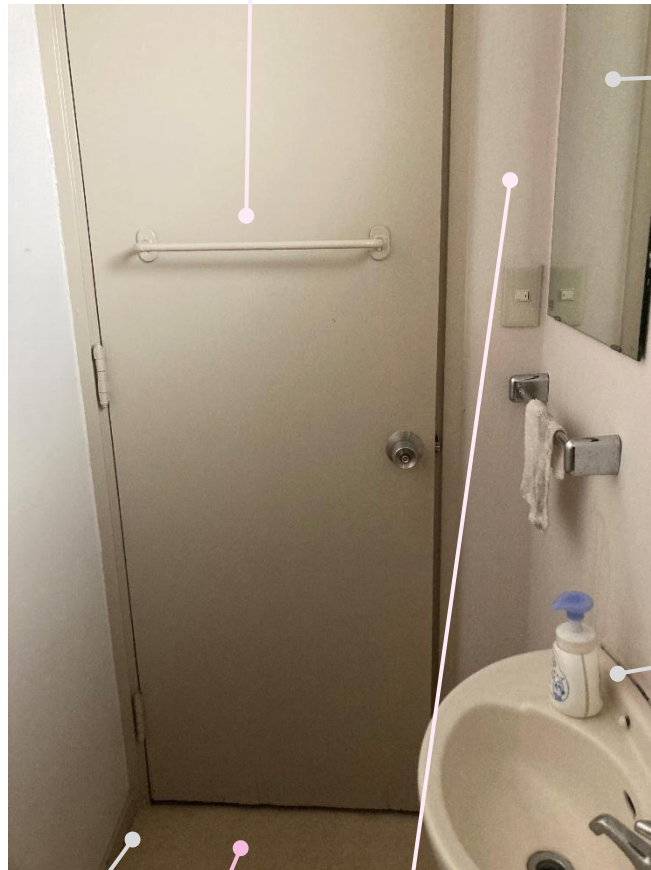

鏡：基準 4

手洗い台：基準 5

床面：基準 4

床組：基準 1

壁：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 4

1階 化粧室2【保全部分】 ①南面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

建具：
本体：基準 1
仕上：基準 4

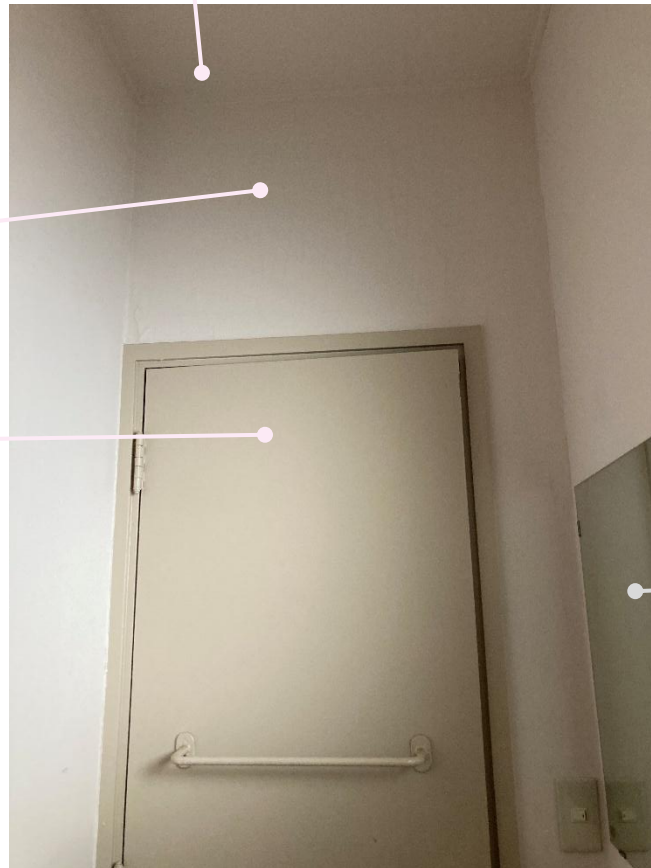


鏡：基準 4

1階 化粧室2【保全部分】 ②北面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するのは竣工時の材を記載する

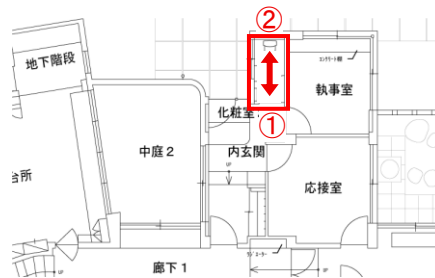

建具：基準 4

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

手洗い台：基準 5

便器：基準 5

床面：基準 4

床組：基準 1



1階 化粧室2【保全部分】 ②北面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

照明：基準 4

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4



1階 渡り廊下【その他部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 5	なし	新規
床面	基準 5	なし	新規
壁（西側当初中庭の外壁部分）	躯体：基準 1 仕上：基準 4	コンクリート打放し	新規
壁（増設部分）	基準 5	なし	新規
天井	基準 5	なし	なし
建具（北面窓）	基準 5	なし	新規
建具（南面ガラスプロック）	基準 4 ※開口は基準 1	なし	新規
手摺（壁付）	基準 5	なし	新規
照明	基準 5	なし	蛍光灯



■復原の方針

- ・優先的な復原は行わない。

1階 渡り廊下【その他部分】 ①

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

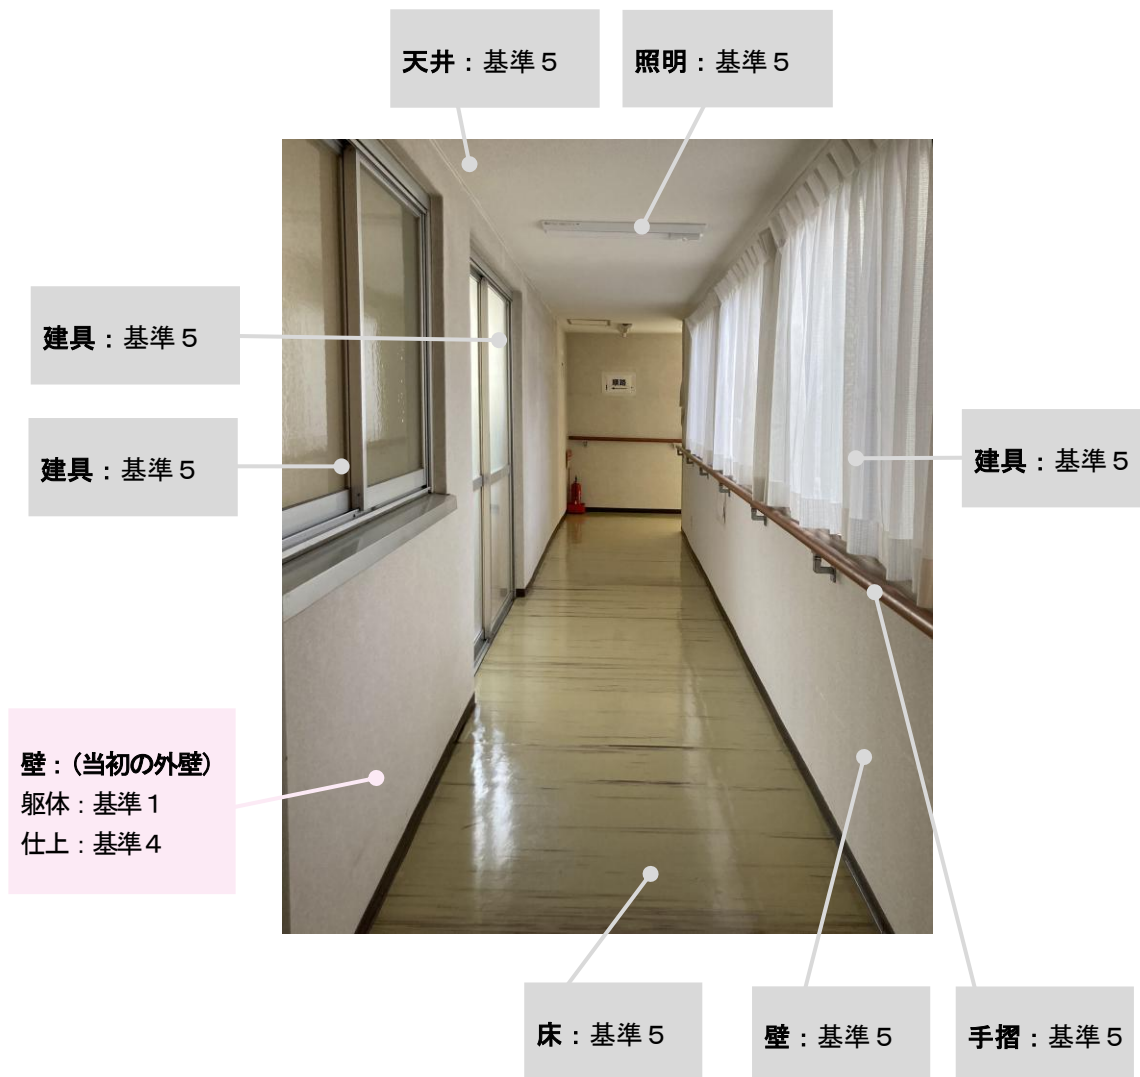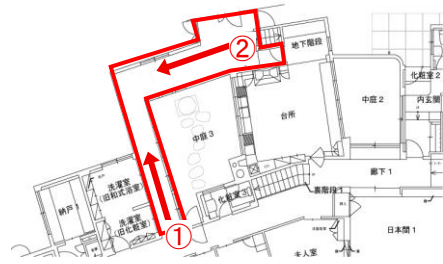

1階 渡り廊下【その他部分】 ②

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

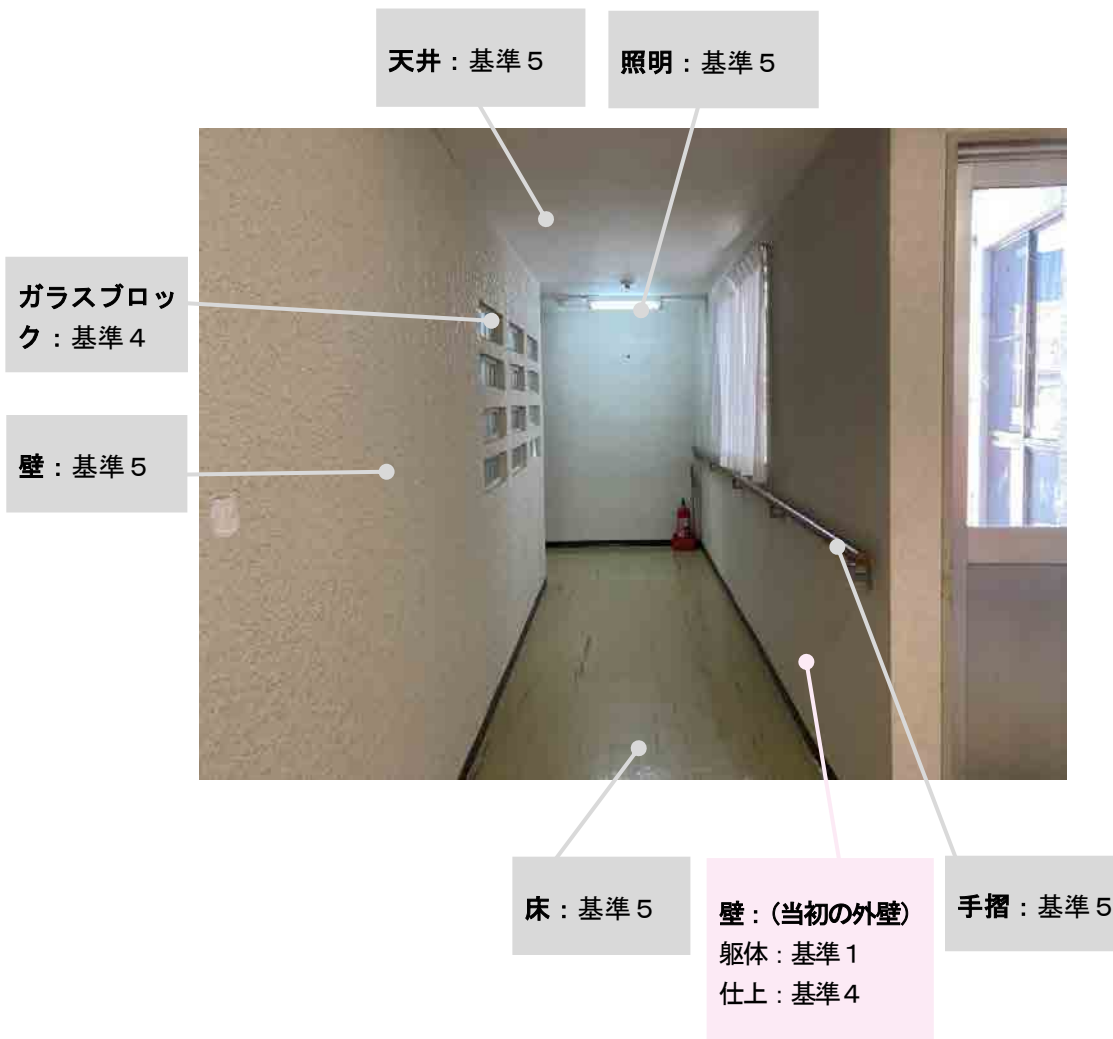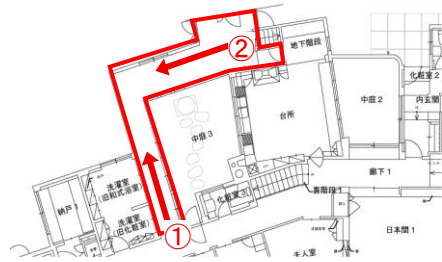

資料編 部位の設定【2階】

- ・ホール2
- ・日本間2
- ・書斎
- ・主人室
- ・化粧室4
- ・化粧室4奥手洗い
- ・寝室（旧インナーバルコニー）
- ・寝室（旧インナーバルコニー）物入
- ・子供室5
- ・子供室6
- ・納戸2
- ・SHRINE
- ・蔵2
- ・浴室（旧洋式浴室）
- ・化粧室5
- ・廊下2
- ・裏階段2
- ・パントリー
- ・バルコニー

2階 ホール2【保存部分】

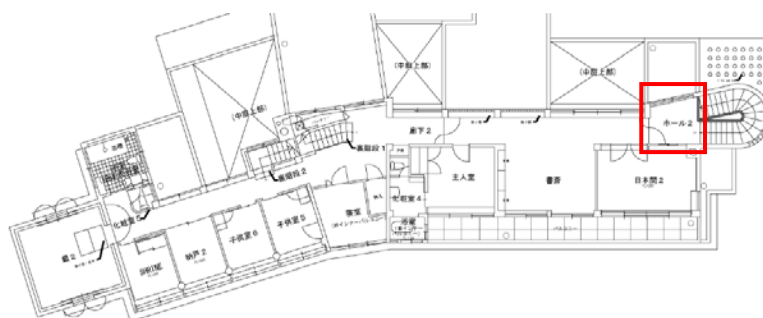


部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面（階段まわり）	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	人造石（新規仕上剥がれ部分の確認）	新規塩ビシート（下に当初の人造石が残る可能性あり）
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし・剥がし試験結果より漆喰（ペーージュ系統の色）と推定	吹付タイル ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
巾木	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	ペンキ塗り ※階段まわりの巾木が途切れる部分は修道女会時代の3階増築・撤去に伴って巾木が撤去された可能性あり。
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし・剥がし試験結果より漆喰と推定	吹付タイル ※下に当初の仕上げが残る可能性あり。
建具（南面日本間との境の窓）	基準 4 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	
建具（北面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（西面扉）	基準 1	仕様記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
戸当たり	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
カーテン（北面窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテンレール（北面）	基準 5	仕様記載なし	新規
照明（南面壁付）	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯

■復原の方針

- ・優先的には復原しない。

2階 ホール2【保存部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

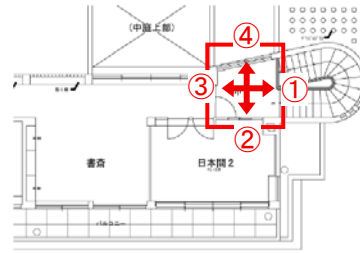

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2（漆喰）

照明：基準4



巾木：
 本体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：
 基準2

壁：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後：基準2
 （漆喰）

巾木横壁下部：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 （巾木に準じる）

床（階段まわり）：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後：基準2
 （人造石）

床面：
 基準1

床組：
 基準1


巾木端付近



階段まわりの当初床・新規
 塩ビシートとほぼ同じ箇所
 で巾木が切れている

2階 ホール2【保存部分】 ②南面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

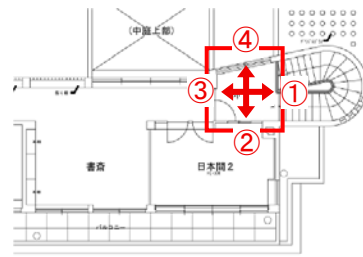


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



2階 ホール2【保存部分】 ②南面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

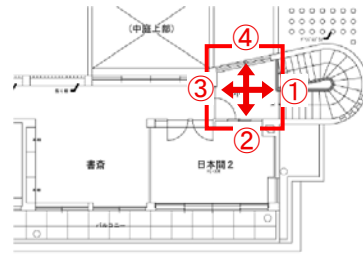


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




2階 ホール2【保存部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

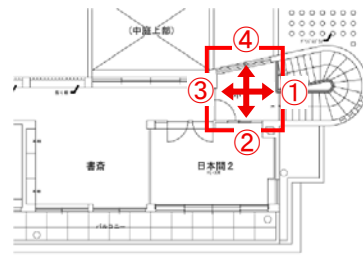


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

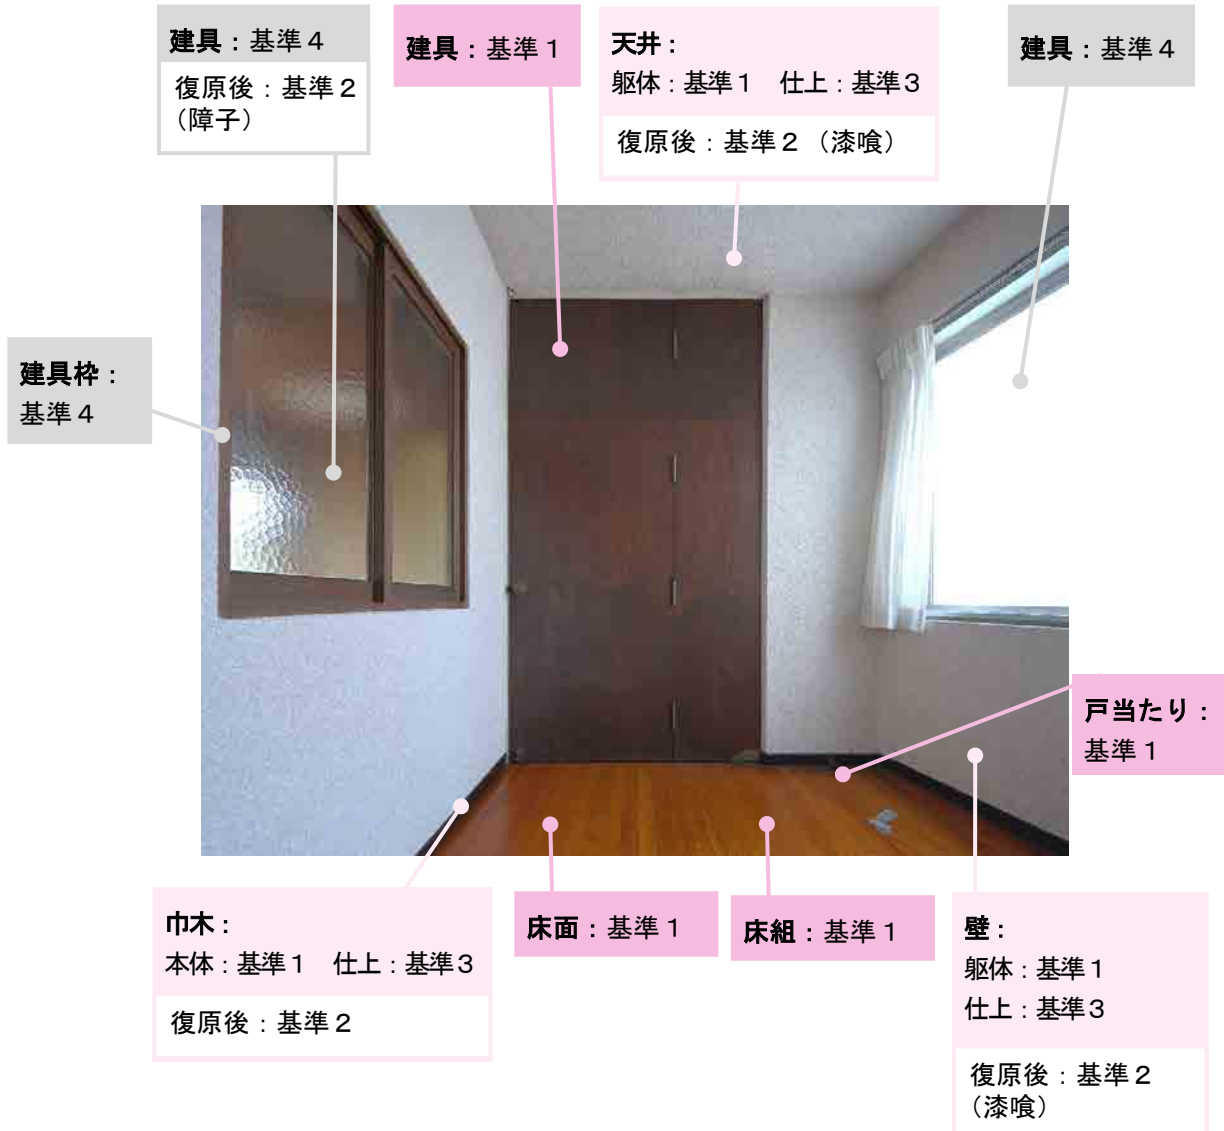

2階 ホール2【保存部分】 ④北面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

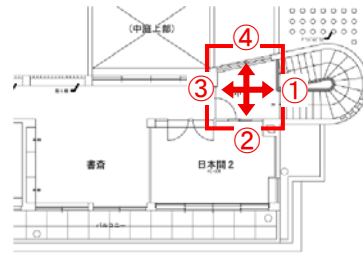


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



2階 ホール2【保存部分】 ④北面2


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

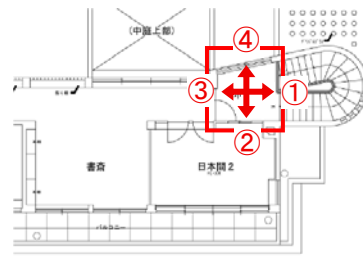

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



2階 日本間2【保存部分】

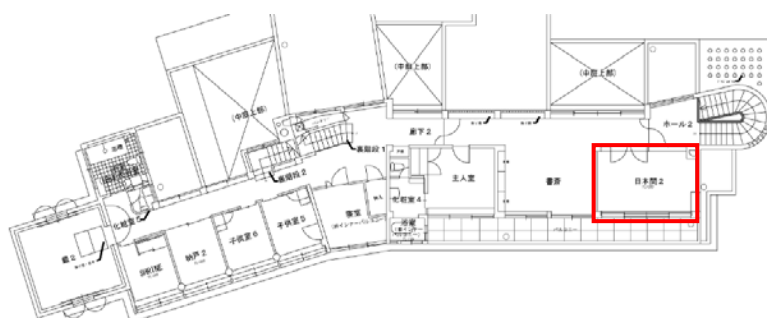

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	畳敷	カーペット敷
床面（東面窓・床前）	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	hardwood floor	カーペット敷
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	紙障子（クロス張りのない箇所や剥がれ部分から黒の和紙と推定）	クロス張り ※下に当初の壁が残存
小壁（南面）	基準 4	仕様記載なし	新規
天井	基準 1	板天井	板天井
鴨居（東面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
鴨居（北面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
建具（南面窓）	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	スチールサッシ・ガラス戸・障子	アルミサッシ
建具（東面窓）	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	スチールサッシ・ガラス戸・障子	アルミサッシ
建具（北面窓）	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	障子	ガラス窓
建具枠（北面窓）	基準 4	仕様記載なし	新規
建具（北面扉）	基準 4	布張りフスマ	開き戸
カーテン（東面窓）	基準 5	なし	新規
カーテン（南面窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテンレール（東面）	基準 5	なし	新規
カーテンレール（南面）	基準 5	仕様記載なし	新規
床中央こたつ	基準 4 ⇒ 復原後基準 1	こたつあり（電機ヒーター）※古写真をみると有無がはっきりしない	下に残る可能性あり
照明（東）	基準 4 ⇒ 中央照明復原後撤去	この位置にはなし	蛍光灯
照明（西）	基準 4 ⇒ 中央照明復原後撤去	この位置にはなし	蛍光灯
照明跡（中央）	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	電燈（白熱灯）	撤去
ラジエーターボックス（北面）	基準 1	仕様記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）


暖房器具（北面）	基準 1	ラジエーター	当初（推定）
ラジエーターボックス （東面）	基準 1	仕様記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
暖房器具（東面）	基準 1	ラジエーター	当初（推定）

■復原の方針

- ・ 基準 4 の部分は可能な限り復原する。

2階 日本間2【保存部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

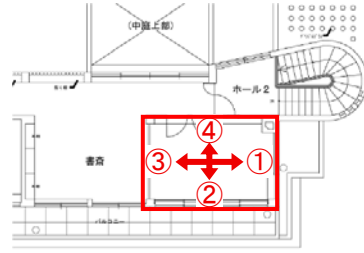

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

鴨居：基準 1

照明：基準 4
復原の場合撤去

建具：基準 4
復原後：基準 2
(スチールサッシ・
ガラス戸・障子)

天井：基準 1
(板天井)

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2
(紙障子 (黒の和紙))

床面：基準 4
復原後：基準 2
(畳敷)

床面 (窓・床前)：
基準 4
復原後：基準 2
(hardwood floor)

床組：
基準 1

ラグエーター
ボックス：基準 1


カーテン
レール：
基準 5

カーテン：
基準 5

ラグエーター
ー：基準 1

2階 日本間2【保存部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

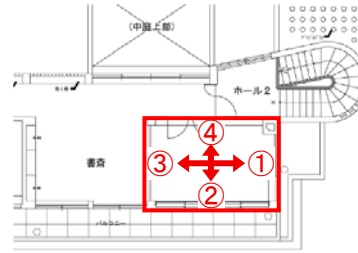

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

照明：基準 4
復原の場合撤去

天井中央照明跡：基準 4
復原後：基準 2

建具：基準 4
復原後：基準 2
(スチールサッシ・ガラス戸・障子)

天井：基準 1
(板天井)

カーテンレール：基準 5

カーテン：基準 5

床面：基準 4
復原後：基準 2
(畳敷)

床組：基準 1


小壁：基準 4

床中央こたつ上部：基準 4
復原後：基準 2

壁：躯体：基準 1
仕上：基準 3
復原後仕上：基準 2
(紙障子 (黒の和紙))

2階 日本間2【保存部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

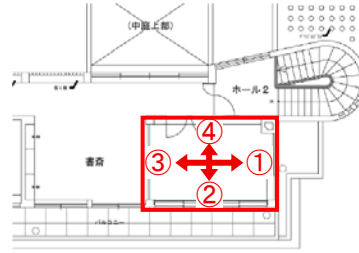


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



2階 日本間2【保存部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

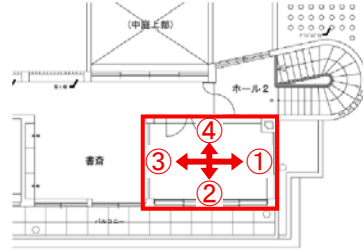

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

建具：基準 4

復原後：基準 2
(布張りフスマ)

天井：基準 1
(板天井)

建具：基準 4

復原後：基準 2
(障子)

建具枠：基準 4

鴨居：基準 1

カーテンレール：基準 5

床組：基準 1

床面：基準 4

復原後：基準 2
(畳敷)

床中央こたつ上部：基準 4

復原後：基準 2

ラジエーター：基準 1


ラジエーターボックス：基準 1

壁：躯体：基準 1
仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2
(紙障子 (黒の和紙))

東面をみる



竣工直後

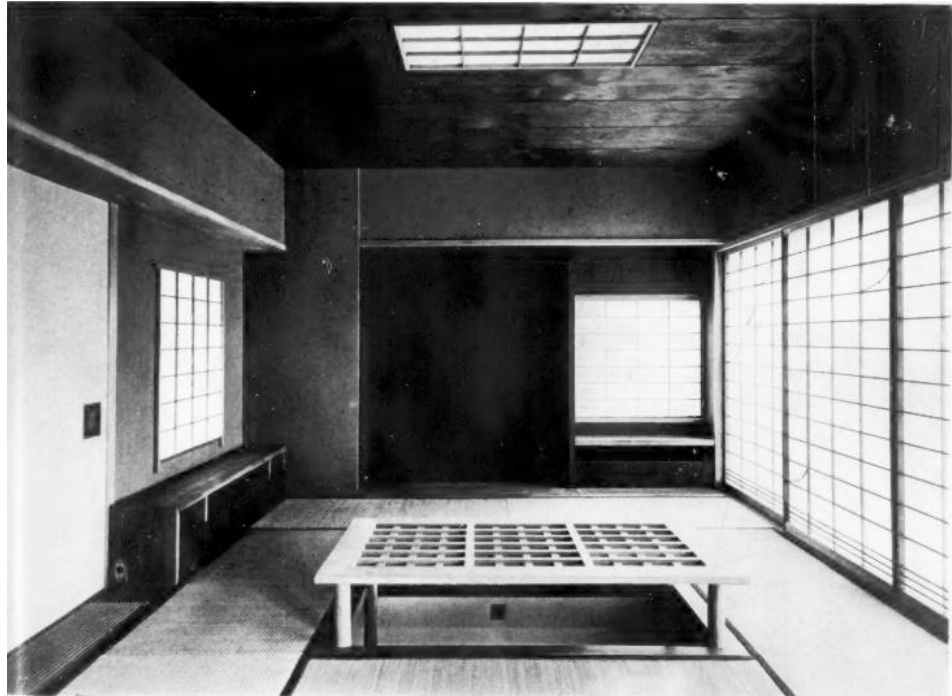

(「The Architectural Record」より)

現在

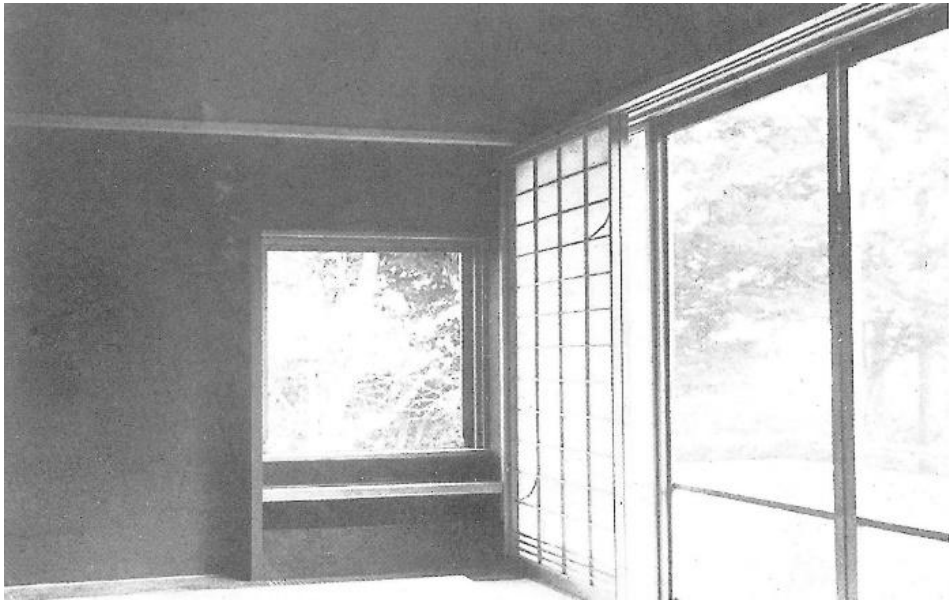

東面・南面窓をみる	
竣工直後	 <p>(「アントニン・レーモンド 建築詳細図譜」より)</p>
現在	

2階 日本間2【保存部分】 写真帖

北面壁（壁紙剥がれ部分から判明した当初の色彩）

現在




北面ラジエーターボックス内（当初の色彩）

現在



2階 書齋【保存部分】

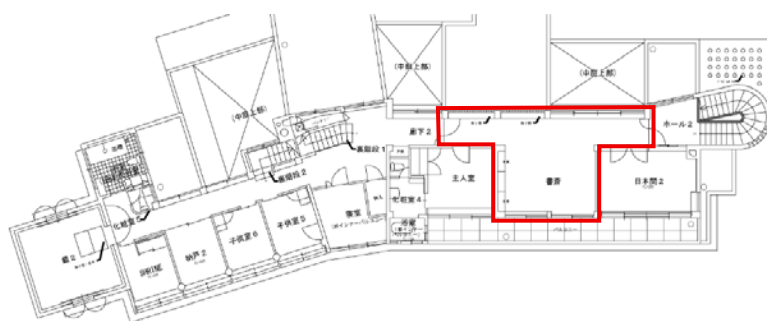

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 1	檜材床板・杉材荒床・木下地	当初（推定）
床面（暖炉前）	基準 1	石	当初（推定）
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	plaster, finished with a flat oil paint（漆喰の上に布張りペンキ塗り）	クロス張り ※下に当初の壁が残存
壁（東面日本間2境）	基準 4 ⇒復原後基準 2	折りたたみ戸	折りたたみ戸を撤去し壁を設置
壁（西面暖炉上）	基準 1	仕様記載なし	当初レッドウベニヤ（推定）
壁（北面棚の中）	基準 1	コンクリートラッカー仕上	当初（推定）
ガラス（北面棚の中）	基準 1	プリズムガラス	当初（推定）
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	plaster, finished with a flat oil paint（漆喰の上に布張りペンキ塗り）	ペンキ塗 ※下に当初の壁が残存
巾木	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし（剥がし試験結果より薄青色系の塗装と推定）	本体は当初、塗装は新規
建具枠（東面）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	本体は当初、塗装は新規
建具（南面窓）	基準 4 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし 網戸あり	アルミサッシ
建具（南面掃出し窓）	基準 4 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし 網戸あり	アルミサッシ
建具（北面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
カーテン（南面窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテン（南面掃出し窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテン（北面窓）	基準 5	仕様記載なし	新規

カーテンレール（南面窓）	基準 5	なし	新規
カーテンレール（南面掃出し窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテンレール（北面窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
収納（東面）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	本体は当初、塗装は新規
棚（南面窓下）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリートトラック 仕上げ	本体は当初、仕上は新規 外側の木製の枠は追加されたもの
棚（南面窓下）の枠	基準 4	なし	新規
本棚（西面）	基準 1	板：仕様記載なし ガラス：引き違いガラス 支柱：鋼製パイプ	板：当初レッドウッドベニヤ（推定） ガラス：当初（推定）
暖炉上板（西面）	基準 1	仕様記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
暖炉上板（西面）に取り付けられたフック	中央：基準 4 左右：基準 1	仕様記載なし	左右は当初（推定）
飾り棚（北面）	基準 1	板張り：記載なし ガラス：引き違いガラス	板張り：当初レッドウッドベニヤ（推定） ガラス：当初（推定）
飾り棚（北面ガラスブロック付）内部	支柱（円柱）：基準 1 支柱（角材）：基準 5 棚板（ガラス板、上段の板）：基準 1 棚板（下段）：基準 5	仕様記載なし	支柱（円柱）、棚板（ガラス板、上段の板）は当初（推定）
棚（北面窓下）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリートトラック 仕上げ	本体は当初、仕上は新規 外側の木製の枠は追加されたもの
棚（北面窓下）の枠	基準 4	なし	新規
カーペット	基準 4	仕様記載なし・古写真に写るカーペットは失われている	新規
テーブル	基準 4	なし・古写真に写る書物机は失われている	新規
照明（天井）	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
照明（南面壁付）	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
暖房器具（南面）	基準 4	ラジエーター	新規ラジエーター
暖房器具（北面）	基準 1	ラジエーター	当初（推定）
暖炉	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
天井付近コードカバー（北面）	基準 5	なし	新規


■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

2階 書斎【保存部分】 ①東面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

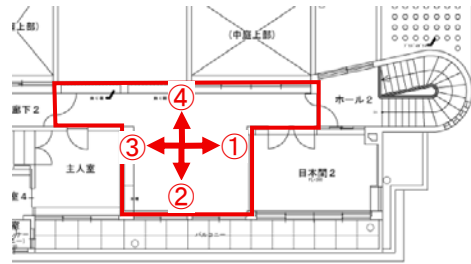

照明：基準4

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

建具枠：

本体：基準1

仕上：基準3

復原後仕上：
基準2 (塗装剥がし後の仕上に準じる)



壁：

躯体：基準1

仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

壁：基準4

復原後：基準2
(折りたたみ戸)

収納：

本体：基準1


仕上：基準3

復原後仕上：基準2

2階 書斎【保存部分】 ①東面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

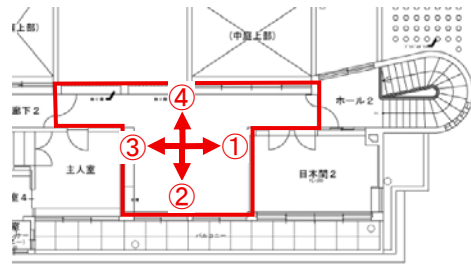

天井:

躯体: 基準1 仕上: 基準3

復原後仕上: 基準2

(plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

壁: 基準4

復原後: 基準2
(折りたたみ戸)



収納:

本体: 基準1

仕上: 基準3

復原後仕上: 基準2

壁:

躯体: 基準1

仕上: 基準3

復原後仕上: 基準2

(plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

床組: 基準1

床面: 基準1

巾木:

本体: 基準1


仕上: 基準3

復原後仕上: 基準2

2階 書斎【保存部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

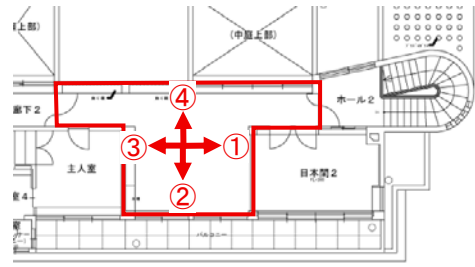

天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

カーテン：基準5

カーテンレール：基準5

建具：基準4



棚：
 本体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (剥がし後の仕上に準じる)

棚の縁：基準4

ラジエーター：基準4

壁：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

照明：基準4


床組：基準1

床面：基準1

2階 書斎【保存部分】 ③西面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

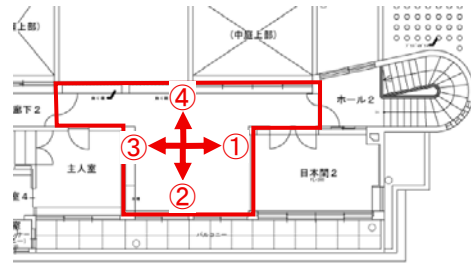

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

暖炉上板：基準1

照明：基準4

コードカバー：
基準5



本棚：基準1

暖炉：基準1

壁：

躯体：基準1


仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

2階 書斎【保存部分】 ③西面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

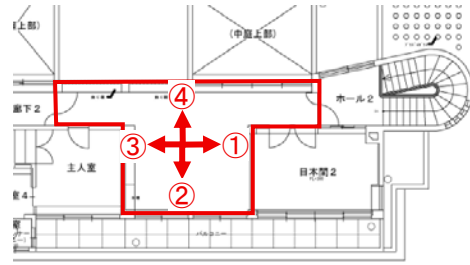

天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

フック (中央)：基準4

フック (左右)：基準1



暖炉上板：基準1

本棚支柱：基準1

本棚棚板：基準1

本棚ガラス戸：基準1

床組：基準1

床面：基準1

暖炉前床：基準1

暖炉：基準1


壁：
 躯体：基準1
 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
 (plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

2階 書斎【保存部分】 ③西面3

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

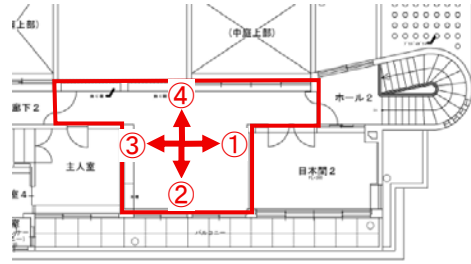

暖炉上板：基準 1 本棚：基準 1

天井：
躯体：基準 1 仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2
(plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))



暖炉：基準 1

暖炉前床：
基準 1

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2
(plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

建具：基準 1


床面：基準 1

床組：基準 1

2階 書斎【保存部分】 ③西面4

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

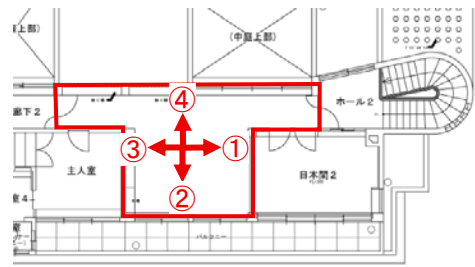

ガラス：基準 1

棚内ガラスブロック：基準 1



棚内側壁：
基準 2

飾り棚：基準 1

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

床組：基準 1


床面：基準 1

復原後：基準 2
(plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上
に布張りペンキ塗り))

2階 書斎【保存部分】 ④北面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

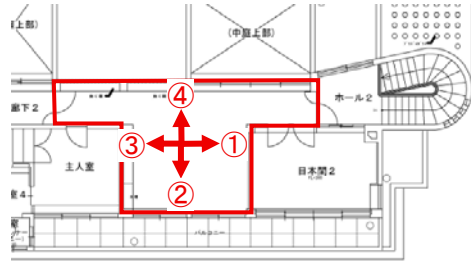

ガラス：基準 1

天井：

躯体：基準 1 仕上：基準 3


復原後：基準 2

(plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

建具：基準 4

棚内ガラス
ブロック：
基準 1

棚内側壁：
基準 1

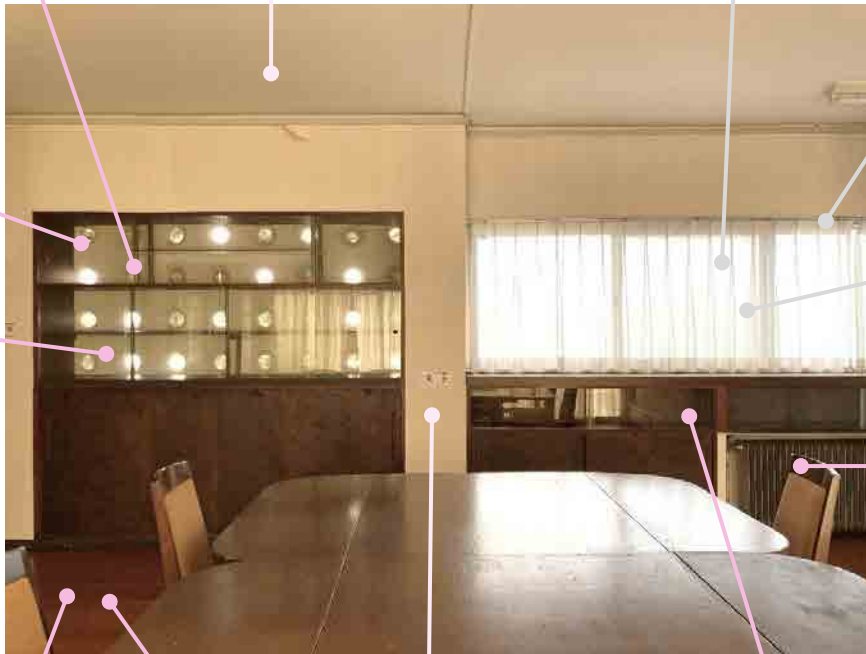

カーテン
レール：
基準 5

カーテン：
基準 5

ラジエーター：
基準 1

床面：基準 1

床組：基準 1

壁：

躯体：基準 1

仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2


(plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

飾り棚：基準 1

2階 書斎【保存部分】 ④北面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

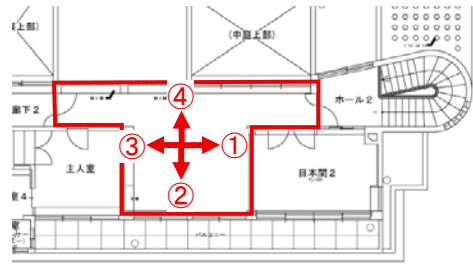

棚内

- 支柱（円柱）：基準 1
- 支柱（角材）：基準 5
- 棚板（ガラス、上段）：基準 1
- 棚板（下段）：基準 5



ガラス：
基準 1

棚内ガラス
ブロック：
基準 1

棚内側壁：
基準 1

床面：基準 1

床組：基準 1

飾り棚（内部棚
板とも）：基準 1

巾木：
本体：基準 1
仕上：基準 3

復原後仕上：
基準 2



壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2
(plaster, finished with
a flat oil paint (漆喰の
上に布張りペンキ塗り))

2階 書斎【保存部分】 ④北面3


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

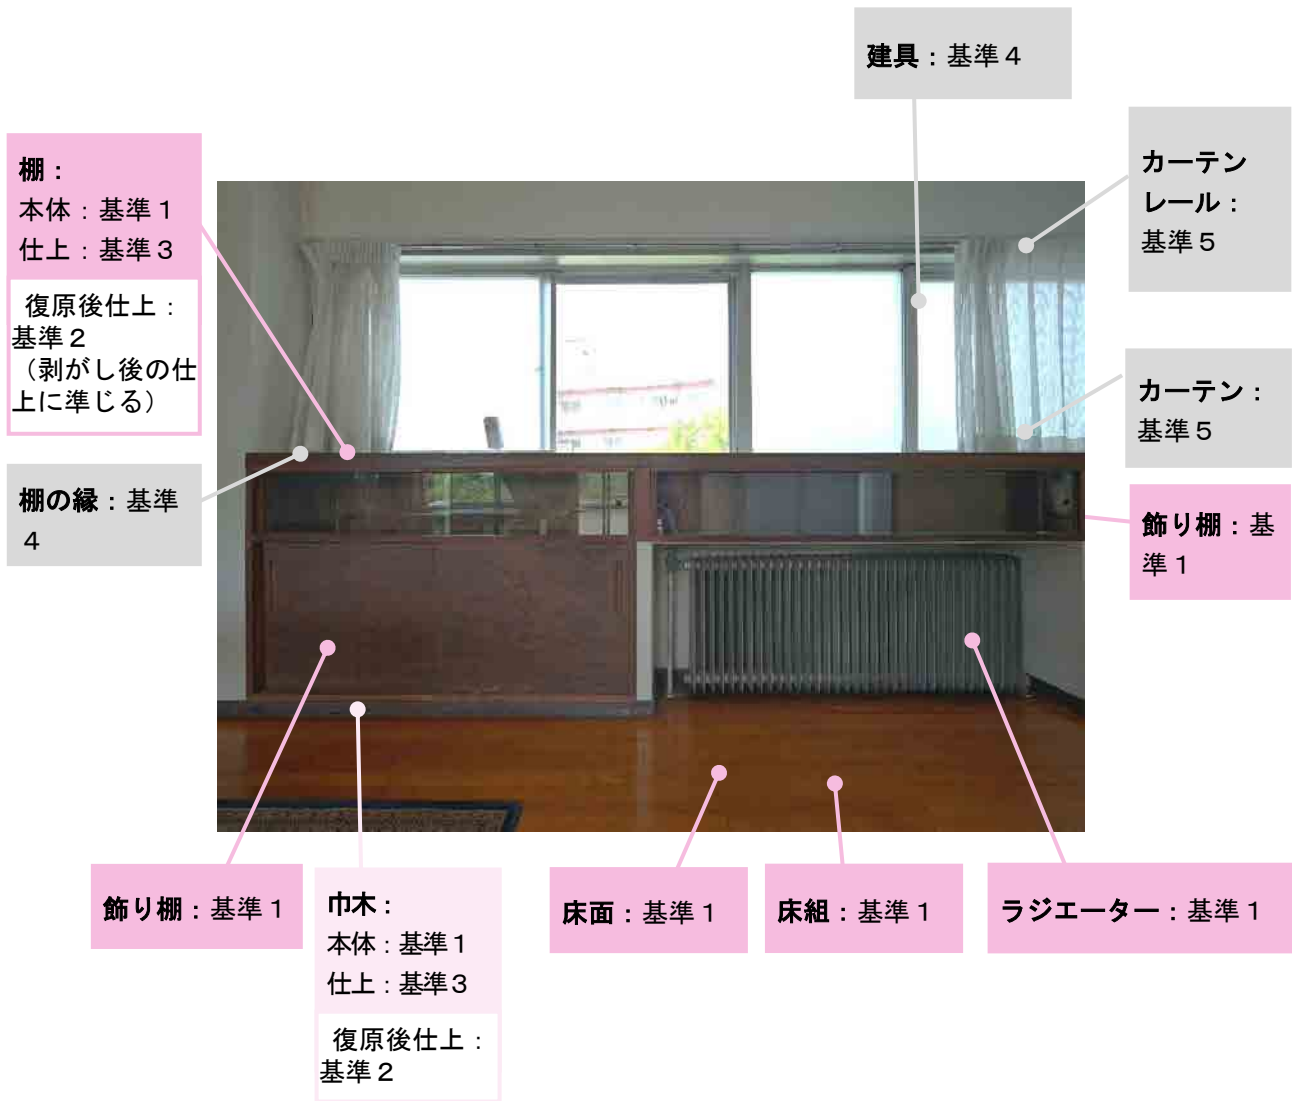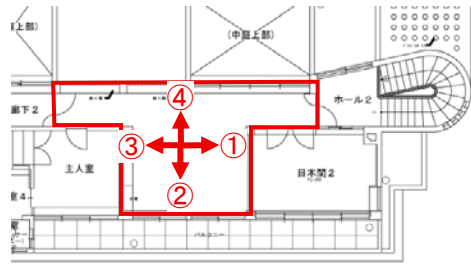

西面をみる

竣工直後

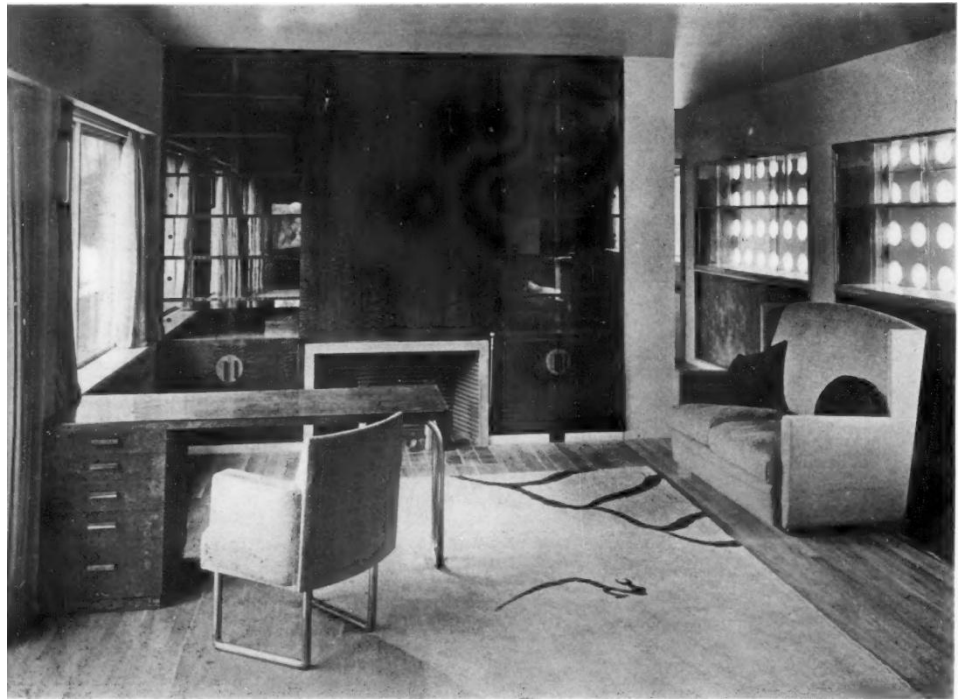


(「The Architectural Record」より)

現在




2階 書斎【保存部分】写真帖

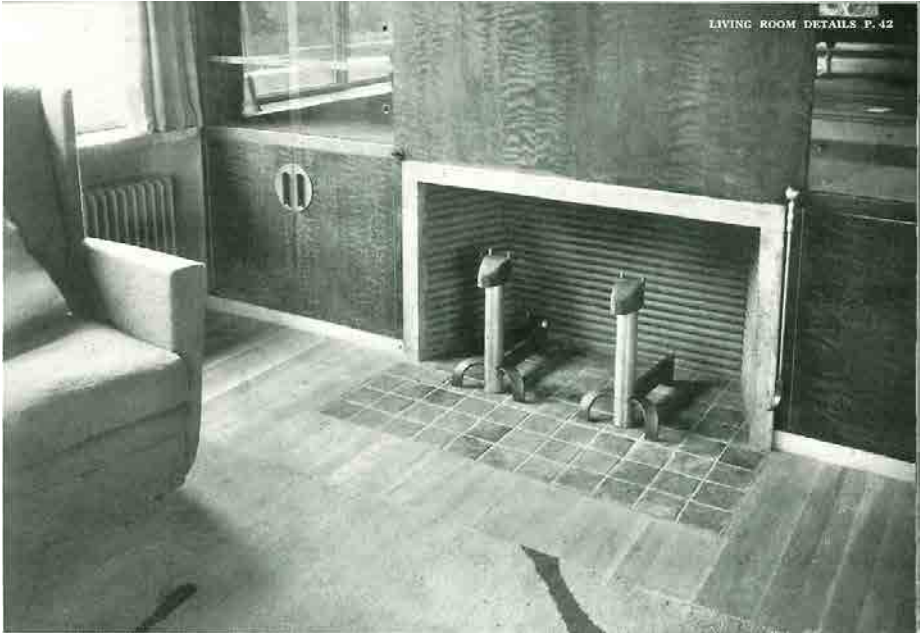西面暖炉周辺	
竣工直後	 <p>「アントニン・レーモンド 建築詳細図譜」より</p>
現在	

2階 書斎【保存部分】写真帖

巾木（剥がし試験結果から判明した旧来の塗装）	
現在	

2階 主人室【保存部分】

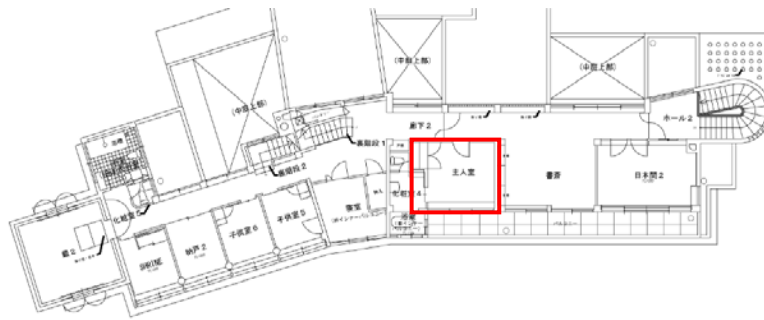

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（東側中央板張り部分）	躯体：基準 1 仕上：基準 1	仕様記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	ボード張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面窓）	基準 4 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（西面扉）	基準 1	仕様記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
建具（北面扉）	基準 1	仕様記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
カーテン（南面窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準 5	仕様記載なし	新規
造り付け家具（東面）	基準 1	仕様記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
造り付け家具（東面） 上部	基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	新規
造り付け家具（南面窓下）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
棚（南面窓下）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリートラッカー 仕上げ	本体は当初、仕上は新規 外側の木製の枠は追加されたもの
棚（南面窓下）の枠	基準 4	なし	新規
洋服棚（西面）	基準 1	仕様記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
洋服棚（西面）内部	扉の物掛：基準 1 棚板（上）：基準 1	仕様記載なし	扉に取り付けられた物掛、棚板（上）は当初（推定）

照明	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
暖房器具（南面）	基準 4	ラジエーター	新規ラジエーター


■復原の方針

- ・ 基準 4 の部分は可能な限り復原する。

2階 主人室【保存部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

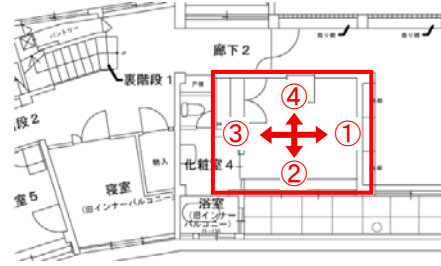

壁：

躯体：基準1 仕上：基準3


復原後仕上：基準2
(塗装剥がし後の仕上に準じる)

壁：基準1

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(塗装剥がし後の仕上に準じる)

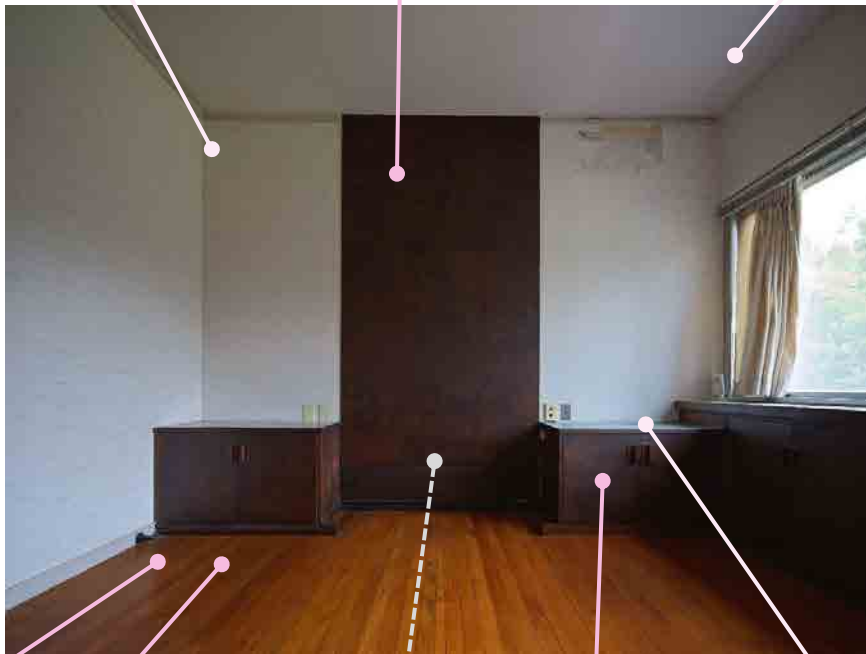

床面：基準1

床組：基準1

ベッド

造り付け家具：基準1


造り付け家具上部仕上：基準3

復原後：基準2
(新規材剥がし後の仕上に準じる)

2階 主人室【保存部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

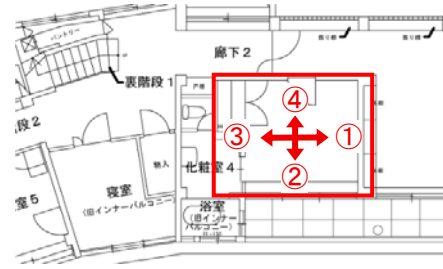

壁：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(塗装剥がし後の仕上に準じる)

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(塗装剥がし後の仕上に準じる)

建具：基準4

棚：

本体：基準1
仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(剥がし後の仕上に準じる)

棚の縁：基準4



カーテン
レール：
基準5

カーテン：
基準5

ラジエーター：
基準4

床面：基準1


床組：基準1

造り付け家具：基準1

2階 主人室【保存部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

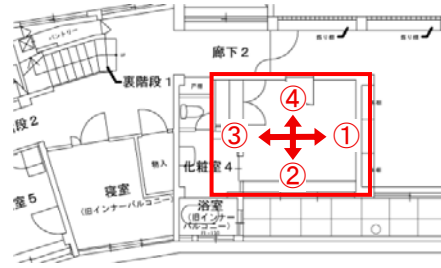

壁：


躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(塗装剥がし後の仕上に準じる)

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(塗装剥がし後の仕上げに準じる)

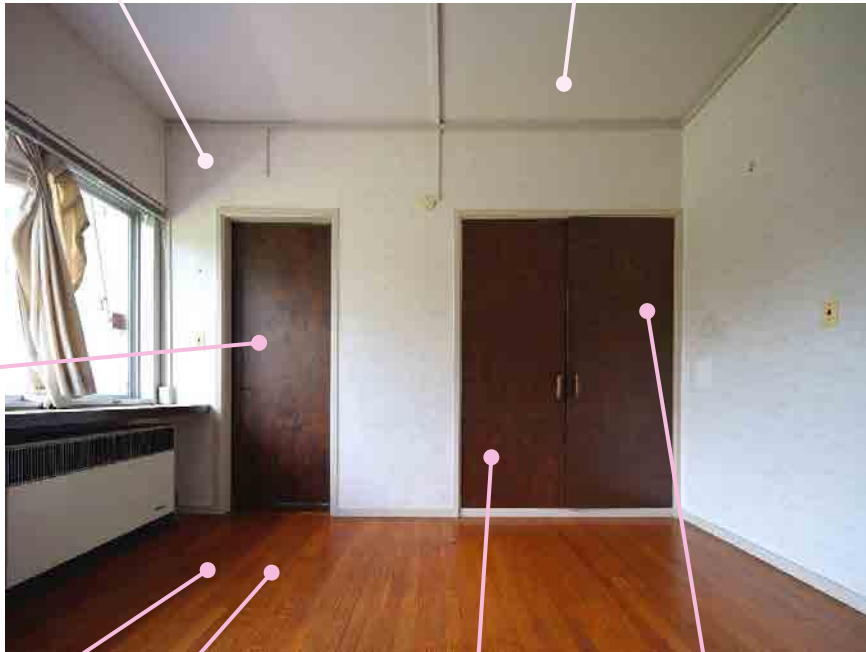

建具：基準1

床面：基準1

床組：基準1


洋服棚：基準1

洋服棚内部：
物掛：基準1
棚板(上)：基準1

2階 主人室【保存部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

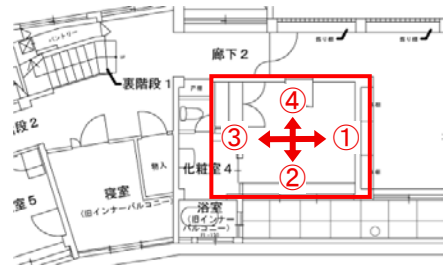

壁：


躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(塗装剥がし後の仕上に準じる)

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(塗装剥がし後の仕上に準じる)

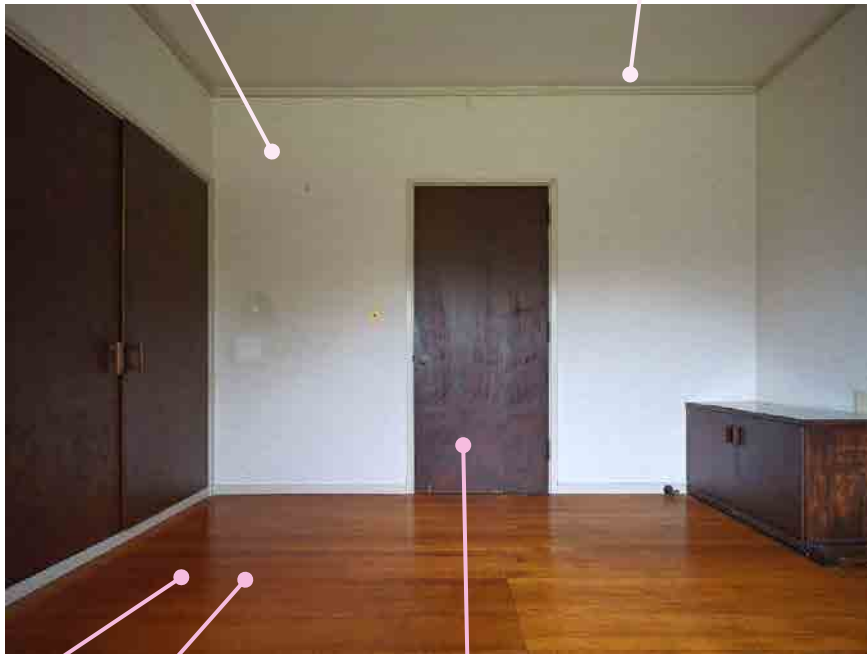


床面：基準1

床組：基準1

建具：基準1

2階 化粧室4【保全部分】

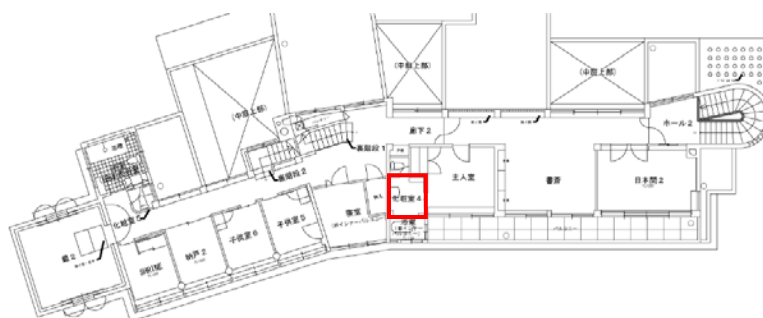

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	仕様記載なし	塩ビシート張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3	仕様記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
仕切り壁（北側手洗いとの境）	基準 1	仕様記載なし	枠は当初（推定）
仕切り壁付タオル掛けパイプ	基準 4	仕様記載なし	新規
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3	仕様記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（東面扉）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
建具（北面扉）	基準 1	仕様記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
建具（北面仕切り壁）	基準 4	仕様記載なし	新規ガラス窓
建具枠（北面）	本体：基準 1 仕上：基準 3	仕様記載なし	本体は当初（推定）
造り付け棚	躯体：基準 1 ガラス棚板：基準 1 仕上：基準 3	仕様記載なし	当初（推定）
洗面台	基準 4	仕様記載なし	新規
鏡	基準 4	仕様記載なし	新規
暖房器具	基準 2	ラジエーター	新規ラジエーター（铸铁製）
スイッチカバー（北面造り付け棚下）	基準 4	仕様記載なし、位置記載あり	位置は当初、カバーは新規

■復原の方針

- ・ 基準 4 の部分は可能な限り復原する。

2階 化粧室4【保全部分】 ①西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3

壁：
 躯体：基準1 仕上：基準3



鏡：基準4

床面：基準4

床組：基準1

洗面台：基準4

復原後：基準2
 剥がし後の仕上
 に準じる

2階 化粧室4【保全部分】 ②北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



ガラス

建具枠：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

タオル掛け：
基準 4

天井：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

造り付け棚：
躯体：基準 1
ガラス棚板：基準 1
仕上：基準 3

スイッチカバー：
基準 4

建具：
基準 1

仕切り壁：
基準 1

ノブ：
基準 1


建具：
基準 1

床面：
基準 4
復原後：基準 2
剥がし後の仕上
に準じる

床組：
基準 1

ラジエーター：
基準 2

2階 化粧室4奥手洗い【保全部分】

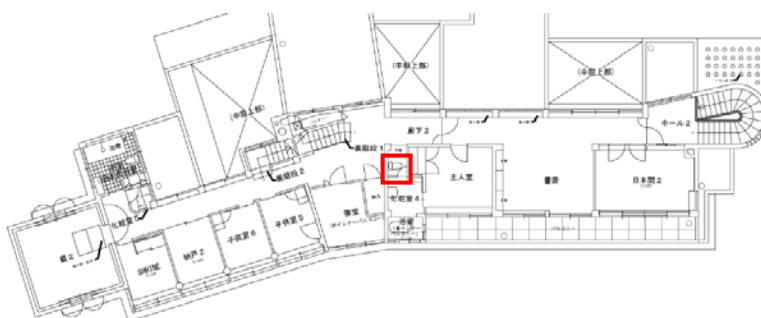

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 4	仕様記載なし	ビニールクロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3	仕様記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
仕切り壁（南側洗面所との境）	枠：基準 1 その他：基準 4	仕様記載なし	枠は当初（推定）
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3	仕様記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面扉）	基準 1	仕様記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
建具（南面仕切り壁窓）	基準 4	仕様記載なし	新規
建具枠（南面）	本体：基準 1 仕上：基準 3	仕様記載なし	本体は当初（推定）
便器	基準 5	仕様記載なし	新規
照明	取付金具：基準 1 電球：基準 4	仕様記載なし	取付金具は当初（推定）・電球は新規


■復原の方針

- ・ 基準 4 の部分は可能な限り復原する。

2階 化粧室4奥手洗い【保全部分】 ①東面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

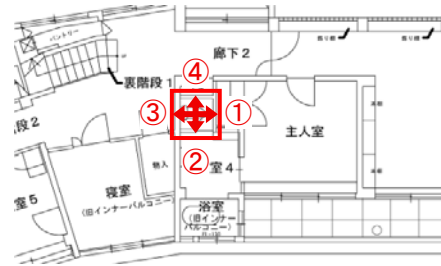

壁：
躯体：基準1 仕上：基準3



便器：基準5


床面：基準4

床組：基準1

2階 化粧室4奥手洗い【保全部分】 ①東面2(前ページ写真の上)

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

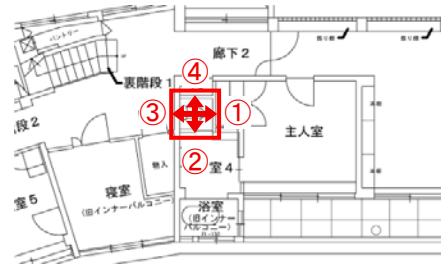

壁：
躯体：基準1 仕上：基準3



2階 化粧室4奥手洗い【保全部分】 ①東面3(前ページ写真の上)

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井：
躯体：基準1 仕上：基準3



壁：
躯体：基準1 仕上：基準3




2階 化粧室4奥手洗い【保全部分】 ②北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

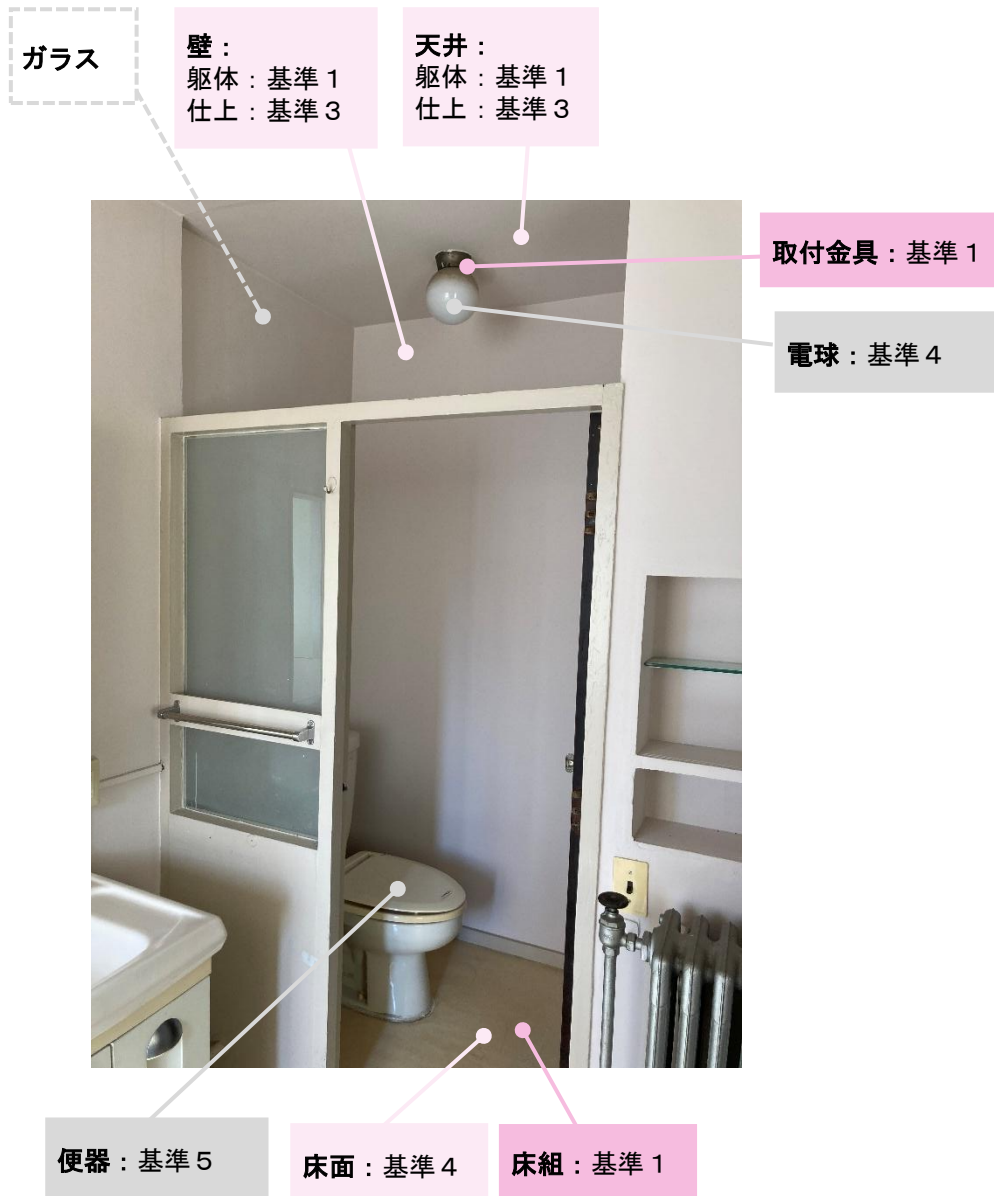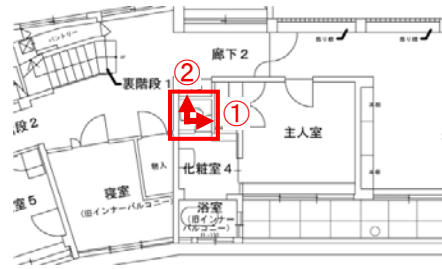

2階 寝室 (旧インナーバルコニー) 【保全部分】

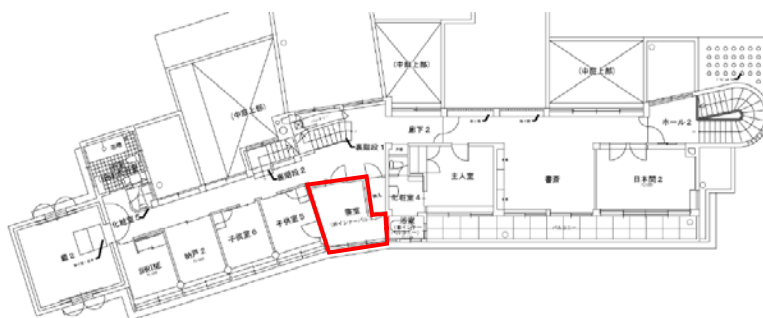

部位	基準	竣工時仕様	現在
バルコニースラブ	基準 1	コンクリート	当初 (推定)
床組	基準 4	コンクリート	当初 (推定)
床面	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	防水モルタル	ビニールタイル張り
壁 (東面・南面)	基準 4 ⇒ 復原時撤去	なし	新規壁を設置
壁 (西面・北面)	躯体: 基準 1 仕上: 基準 3 ⇒ 復原後基準 2	コンクリート打放し	板張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体: 基準 1 仕上: 基準 3 ⇒ 復原後基準 2	コンクリート・青系統の色 ガラスブロックはめ込み	ペンキ塗りに新規ボード張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり 内側に当初インナーバルコニー底の円形ガラスブロックが残存
建具 (南面窓)	基準 4 ⇒ 復原時撤去	なし	アルミサッシ
建具 (北面扉)	基準 4 ⇒ 復原時撤去	なし	新規
建具 (物入れ扉)	基準 4 ⇒ 復原時撤去	なし	新規
ブラインド (南面窓)	基準 5 ⇒ 復原時撤去	なし	新規
照明	基準 4 ⇒ 復原時撤去	なし	新規


■復原の方針

- ・インナーバルコニーの復原を行う。

2階 寝室(旧インナーバルコニー)【保全部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

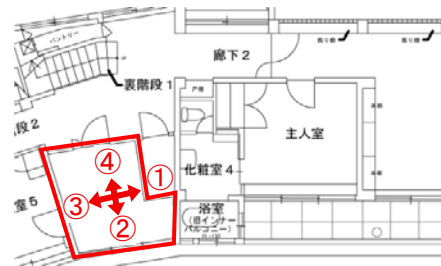

天井:

躯体: 基準1 仕上: 基準3

復原後仕上: 基準2

(コンクリート打放し・ガラスブロックはめ込み)



床面: 基準4

復原後: 基準2
(コンクリート
打放し)

床組: 基準4

バルコニースラ
ブ: 基準1


壁: 基準4

復原後: 撤去

2階 寝室(旧インナーバルコニー)【保全部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

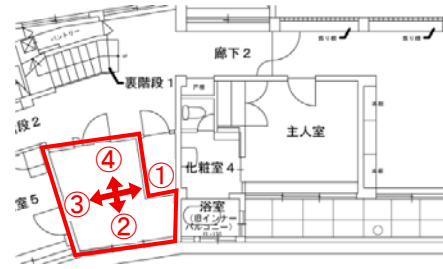

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(コンクリート打放し・ガラスブロックはめ込み)

照明：基準4

復原後：撤去

建具：基準4

復原後：撤去



床面：基準4

復原後：基準2
(防水モルタル)

床組：基準4

バルコニースラ
ブ：基準1


壁：基準4

復原後：撤去

2階 寝室(旧インナーバルコニー)【保全部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

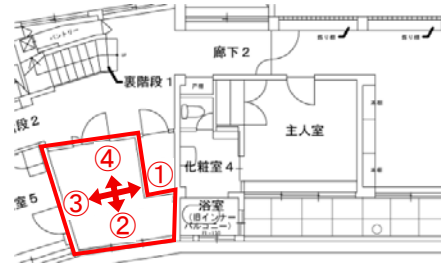

天井:

躯体: 基準1 仕上: 基準3

復原後仕上: 基準2

(コンクリート打放し・ガラスブロックはめ込み)



床面: 基準4

復原後: 基準2
(防水モルタル)

床組: 基準1

バルコニースラ
ブ: 基準1

壁:

躯体: 基準1

仕上: 基準3


復原後仕上: 基準2

(コンクリート打放し)

2階 寝室(旧インナーバルコニー)【保全部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

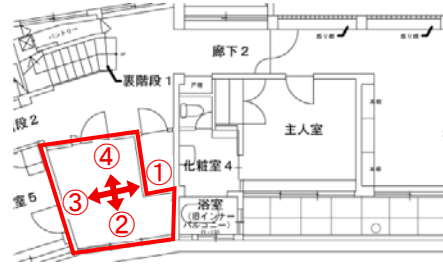

天井:

躯体: 基準1 仕上: 基準3

復原後仕上: 基準2
(コンクリート打放し・ガラスブロックはめ込み)



床面: 基準4

復原後: 基準2
(防水モルタル)

床組: 基準4

バルコニー
スラブ: 基準1

建具: 基準4


復原後: 撤去

壁:

躯体: 基準1
仕上: 基準3

復原後仕上: 基準2
(コンクリート打放し)

2階 寝室（旧インナーバルコニー）物入【保全部分】

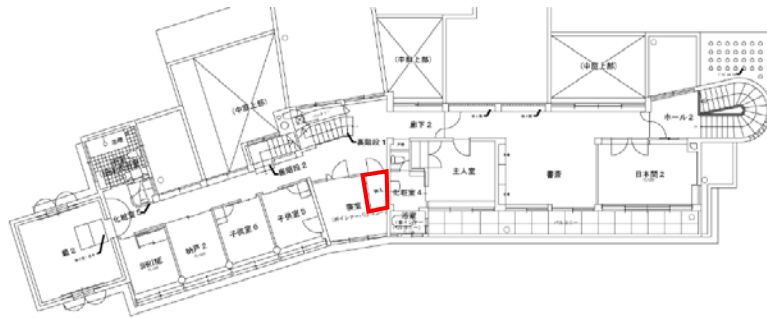

部位	基準	竣工時仕様	現在
バルコニースラブ	基準 1	コンクリート	当初（推定）
床組	基準 4	コンクリート	当初（推定）
床面	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	防水モルタル	ビニールタイル張り
壁（東面）	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	コンクリート打放し	板張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（南・北面）	基準 5	なし	新規
天井	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	コンクリート・青系統の色	ペンキ塗りに新規ボード張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（扉）	基準 4 ⇒ 復原時撤去	なし	新規


■復原の方針

- ・インナーバルコニーの復原を行う。

2階 寢室(旧インナーバルコニー)物入【保全部分】 ①南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

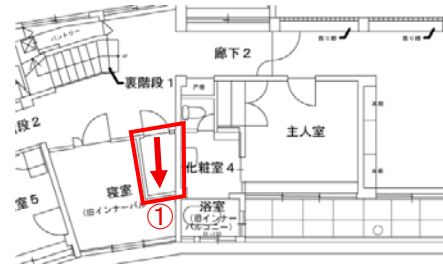

天井:

躯体: 基準1 仕上: 基準3

復原後仕上: 基準2
(コンクリート打放し・ガラスブロックはめ込み)

建具: 基準4

復原後: 撤去

壁(東面以外): 基準5



床面: 基準4

復原後: 基準2
(コンクリート打放し)

床組: 基準4

壁(東面):

躯体: 基準1


仕上: 基準3

復原後仕上: 基準2
(コンクリート打放し)


2階 旧インナーバルコニー【保全部分】 写真帖

西面暖炉周辺	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より部分拡大)</p>
現在	

2階 旧インナーバルコニー【保全部分】 写真帖

西面暖炉周辺	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より部分拡大)</p>

2階 旧インナーバルコニー【保全部分】 写真帖

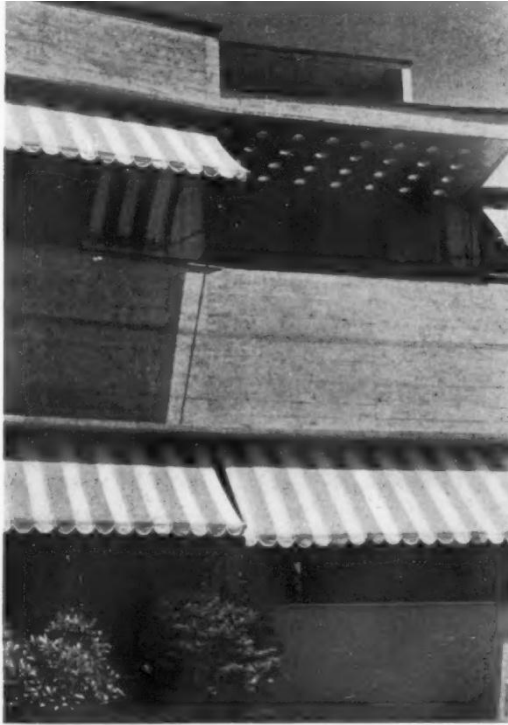
西面暖炉周辺	
竣工直後	 <p>(「The Architectural Record」より)</p>
現在	

2階 旧インナーバルコニー【保全部分】 写真帖

天井（残存する円形ガラスブロック）	
現在	

天井（点検口内の天井からわかる旧来の塗装）	
現在	

2階 子供室5【保全部分】

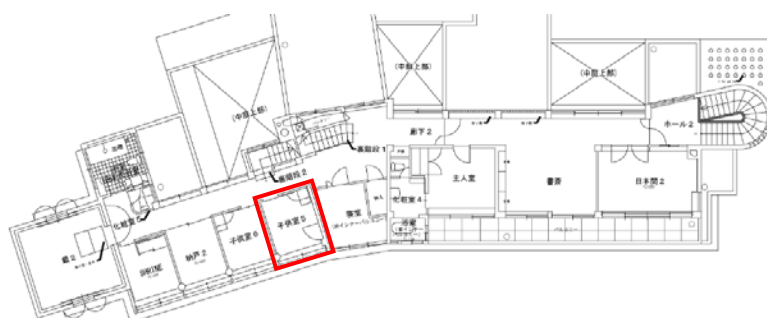

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	仕様記載なし	塩ビシート張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（東面・南面・北面）	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	仕様記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（西面）	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	布張りスクリーン（伸縮間仕切）	新規
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	ボード張り	ボード張りペンキ仕上げ ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（東面扉）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	仕様記載なし	ペンキ塗り
建具（北面扉）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
カーテン（南面窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準 5	仕様記載なし	新規
ブラインド（南面）	基準 5	なし	新規
造り付け家具（東面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
造り付け家具（南面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
造り付け家具（北面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
棚（南面窓下）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	コンクリートラッカー仕上げ	本体は当初、仕上は新規 外側の木製の枠は追加されたもの
棚（南面窓下）の枠	基準 4	なし	新規
照明（南面柱付）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
照明（東面壁付）	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
照明（天井）	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
暖房器具（南面）	基準 1	ラジエーター	当初ラジエーター（推定）


コードカバー（天井付近）	基準5	なし	新規
--------------	-----	----	----

■復原の方針

- ・主に当初の間取りを復原する。

2階 子供室5【保全部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

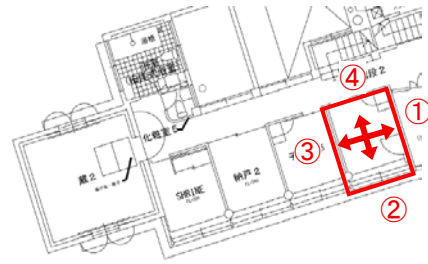

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

壁：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (剥がし後の仕上に準じる)

天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (ボード張り)



照明：基準4

造り付け家具：基準1


床面：基準4
 復原後：基準2
 (剥がし後の仕上に準じる)

床組：基準1

建具：
 本体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2

2階 子供室5【保全部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

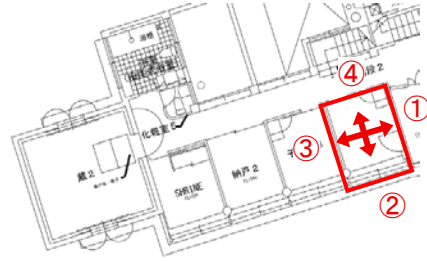

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

壁：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (剥がし後の仕上に準じる)

照明：基準4

天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (ボード張り)

建具：基準4

照明：基準1

棚：
 本体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：
 基準2
 (剥がし後の仕上に準じる)

**カーテン
 レール：
 基準5**

**ブラインド：
 基準5**

**カーテン：
 基準5**

棚の縁：基準4

床面：基準4
 復原後：基準2
 (剥がし後の仕上に準じる)


床組：基準1

造り付け家具：基準1

ラジエーター：基準1

2階 子供室5【保全部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

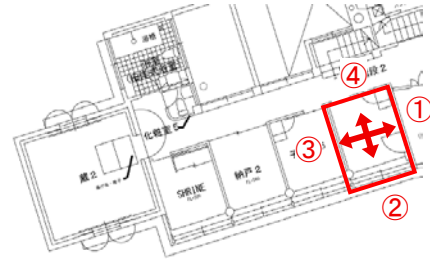

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

コードカバー
ー：基準 5

天井：
躯体：基準 1 仕上：基準 3
復原後仕上：基準 2
(ボード張り)

照明：基準 1




床面：基準 4
復原後：基準 2
(剥がし後の仕
上に準じる)

床組：基準 1

壁：基準 4
復原後：基準 2
(布張りスクリーン (伸縮間仕切り))

2階 子供室5【保全部分】④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

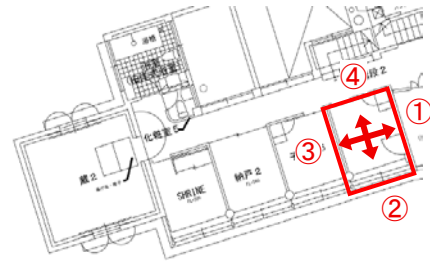

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

壁：
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後仕上：基準2
(剥がし後の仕上に準じる)

天井：
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後仕上：基準2
(ボード張り)




床面：基準4
復原後：基準2
(剥がし後の仕上に準じる)

床組：基準1

建具：基準1

造り付け家具：基準1

2階 子供室6【保全部分】

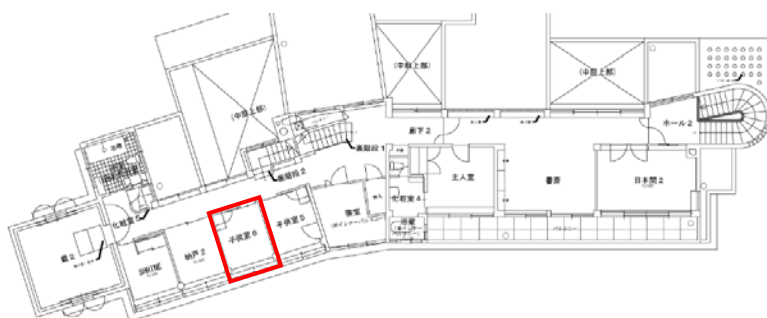

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	仕様記載なし	塩ビシート張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（東面）	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	布張りスクリーン（伸縮間仕切）	新規
壁（南・西面）	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	仕様記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	ボード張り	ボード張りペンキ仕上げ ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
廻り縁	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	仕様記載なし	本体は当初（推定）
廻り縁下部分	基準 4	なし（推定）	新規
建具（南面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（北面扉）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
カーテン（南面）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテン（北面）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテンレール（北面）	基準 5	仕様記載なし	新規
造り付け家具（南面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
造り付け家具（北面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
造り付け家具（西面）	基準 1	仕様記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
棚（南面窓下）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	コンクリートラッカー仕上げ	本体は当初、仕上は新規 外側の木製の枠は追加されたもの
棚（南面窓下）の枠	基準 4	なし	新規


照明（南面柱付）	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
照明（西面壁付）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
照明（天井）	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
暖房器具（南面）	基準 4	ラジエーター	新規ラジエーター

■復原の方針

- ・主に当初の間取りを復原する。

2階 子供室6【保全部分】 ①東面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

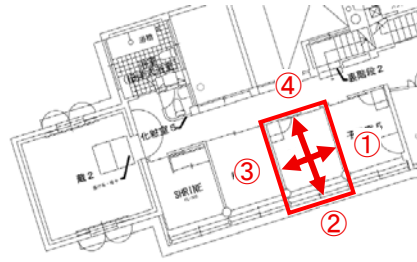

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁：基準4

復原後：布張り
リスクリーン

天井・廻り縁：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(ボード張り)


床面：基準4

復原後：基準2
(剥がし後の仕
上げに準じる)

床組：基準1

2階 子供室6【保全部分】 ①東面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

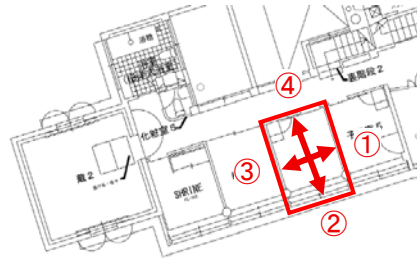

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

天井・廻り縁:

躯体: 基準1 仕上: 基準3

復原後仕上: 基準2
(ボード張り)



壁: 基準4

復原後: 布張り
りスクリーン


床面: 基準4

復原後: 基準2
(剥がし後の仕
上げに準じる)

床組: 基準1

2階 子供室6【保全部分】 ②南面


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

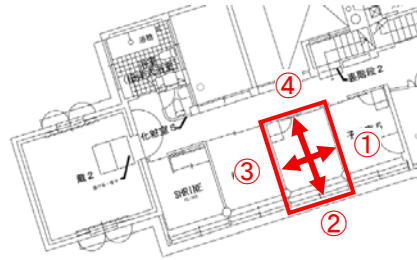

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

壁：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (剥がし後の仕上に準じる)


天井：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (ボード張り)

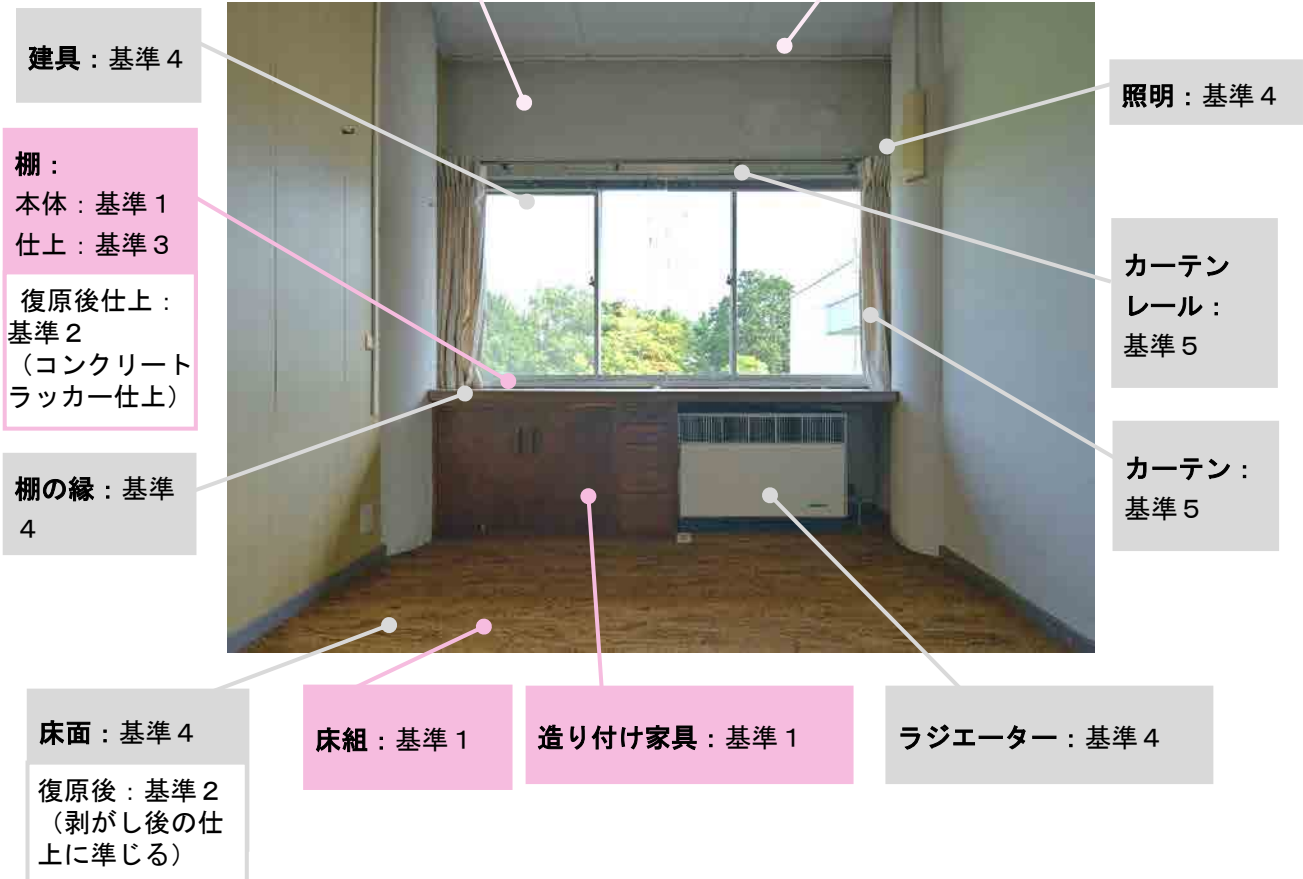

2階 子供室6【保全部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

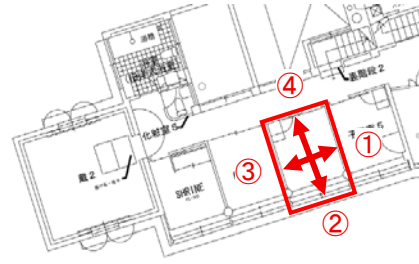

廻り縁下：基準 4

天井・廻り縁：
 躯体：基準 1 仕上：基準 3
 復原後仕上：基準 2
 (ボード張り)

照明：基準 4

壁：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後仕上：
 基準 2
 (剥がし後の仕
 上に準じる)



床面：基準 4

復原後：基準 2
 (剥がし後の仕
 上げに準じる)

床組：基準 1


照明：基準 1

造り付け家具：基準 1

2階 子供室6【保全部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

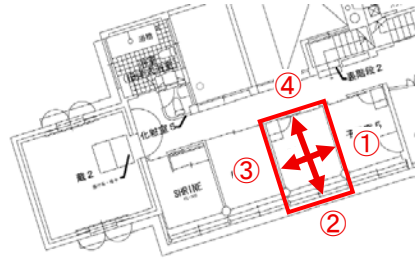

天井・廻り縁：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (ボード張り)



壁：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：
 基準2
 (剥がし後の仕
 上に準じる)

カーテン
 レール：
 基準5

カーテン：
 基準5


造り付け家具：基準1

床面：基準4
 復原後：基準2
 (剥がし後の仕
 上げに準じる)

床組：基準1

建具：基準1

2階 納戸2【保全部分】

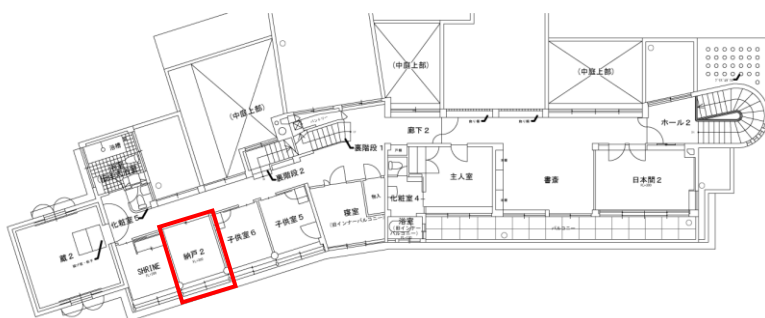

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	畳敷	塩ビシート
壁（東面・南面・北面）	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	仕様記載なし	クロス張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（西面）	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	布張りスクリーン	新規
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	仕様記載なし	ボード張り（推定）
柱	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	仕様記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（北面扉）	扉本体：基準 1 扉塗装：基準 4 ⇒ 復原後基準 2 取手：基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
カーテン（南面窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準 5	仕様記載なし	新規
ブラインド（南面）	基準 5	なし	新規
棚（南面窓下）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	コンクリートラッカー 仕上げ	本体は当初、仕上は新規 外側の木製の枠は追加されたもの
棚（南面窓下）の枠	基準 4	なし	新規
照明（天井）	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
暖房器具・グリル	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）


■復原の方針

- ・主に当初の間取りを復原する。

2階 納戸2【保全部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

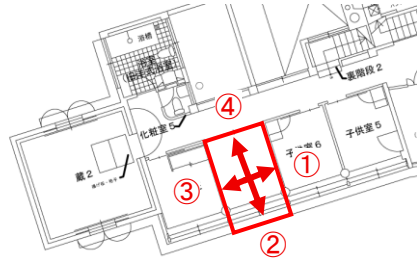

壁
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後仕上：基準2
(剥がし後の仕上に準じる)

天井：
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後仕上：基準2
(剥がし後の仕上に準じる)



床面：基準4
復原後：基準2
(畳敷)


床組：基準1

柱：
躯体：基準1
仕上：基準3
復原後仕上：基準2
(剥がし後の仕上に準じる)

2階 納戸2【保全部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

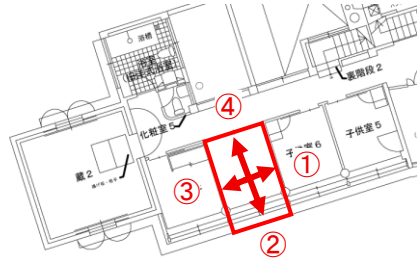

壁：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(剥がし後の仕上に準じる)

照明：基準4

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3


復原後仕上：基準2
(剥がし後の仕上に準じる)

カーテン
レール：
基準5

ブラインド：
基準5

カーテン：
基準5

建具：基準4

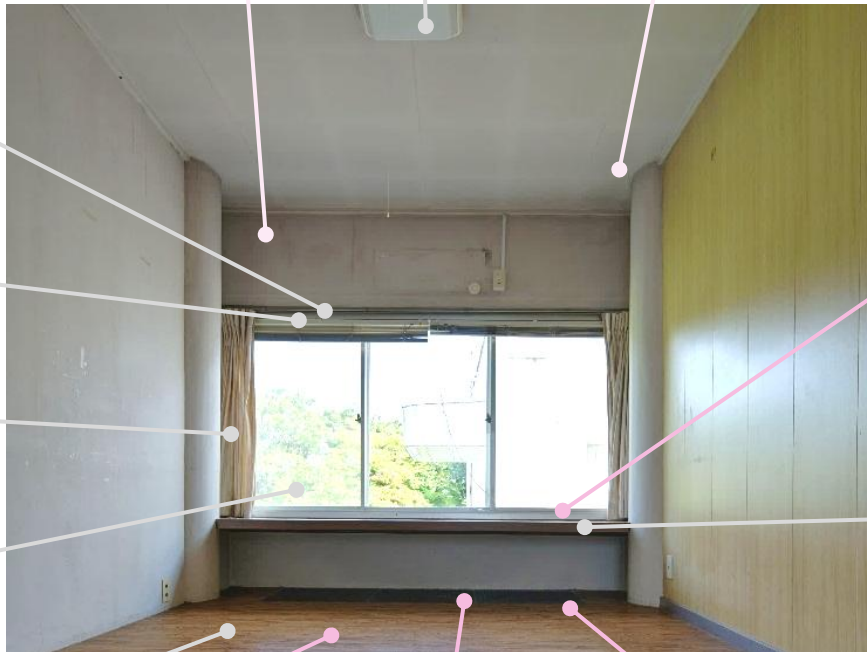

棚：

本体：基準1
仕上：基準3

復原後仕上：
基準2 (コンク
リートラッカー
仕上)

棚の枠：基準
4

床面：基準4

復原後：基準2
(畳敷)

床組：基準1


ラジエーターグ
リル：基準1

ラジエーター：
基準1

2階 納戸2【保全部分】 ③西面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

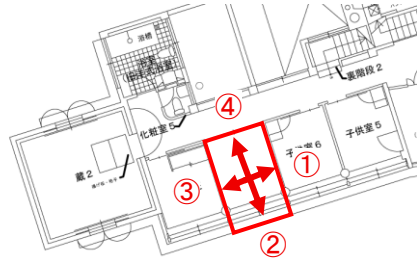

壁：基準4
復原後：基準2（布張りスクリーン）

天井：
躯体：基準1
復原後仕上：基準2（剥がし後の仕上に準じる）

柱：
躯体：基準1
仕上：基準3
復原後仕上：基準2（剥がし後の仕上に準じる）


床面：基準4
復原後：基準2（畳敷）

床組：基準1

2階 納戸2【保全部分】 ③西面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

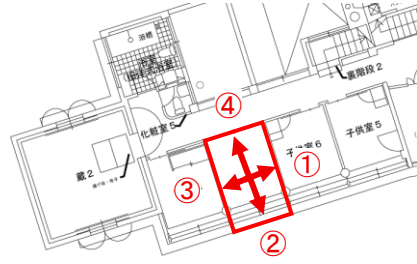

天井：

躯体：基準1

復原後仕上：基準2
(剥がし後の仕上に準
じる)



壁：基準4

復原後：基準
2 (布張りスク
リーン)

床面：基準4


復原後：基準2
(畳敷)

床組：基準1

2階 納戸2【保全部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

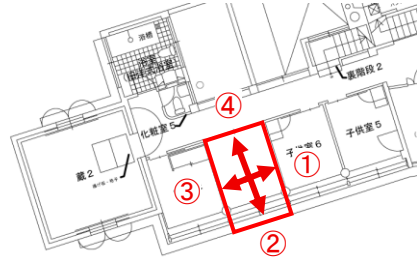

壁


躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(剥がし後の仕上に準じる)

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(剥がし後の仕上に準じる)

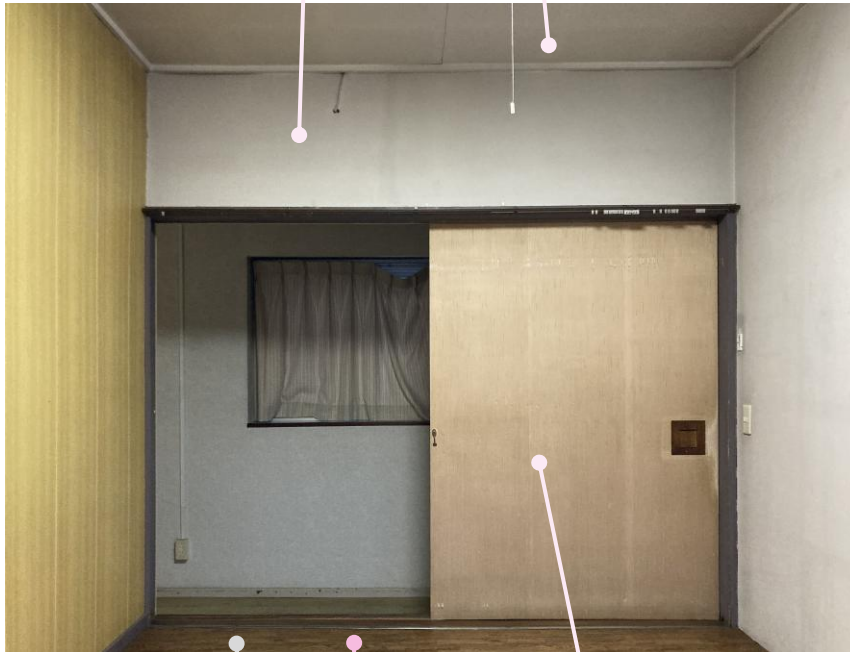

床面：基準4

復原後：基準2
(畳敷)

床組：基準1

建具：


扉本体：基準1
扉塗装：基準4
取手：基準1

復原後仕上：基準2

2階 納戸2【保全部分】写真帖

南面をみる（手前の部屋は SHRINE）

竣工直後

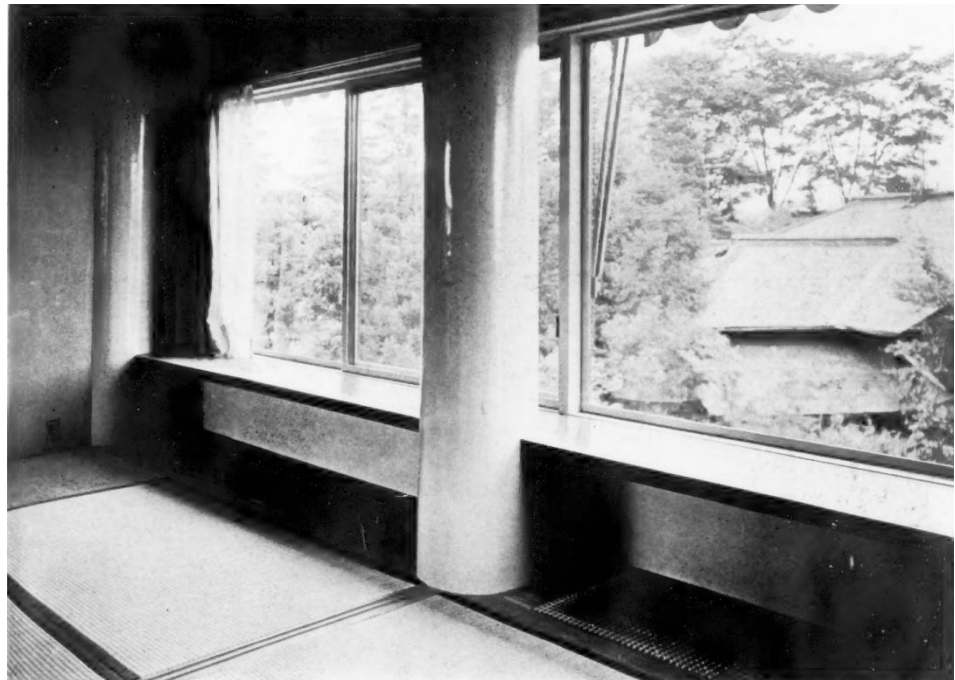


（「The Architectural Record」より）

現在



2階 SHRINE【保全部分】

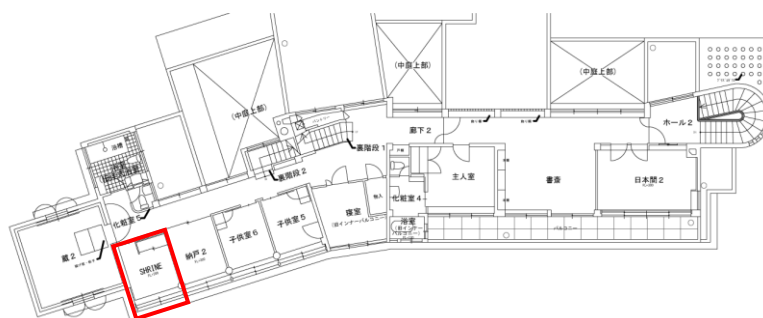

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 4	畳敷	塩ビシート
壁（東面）	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	引き戸または間仕切り	新規
壁（南・西面）	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	仕様記載なし	クロス張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	基準 1	仕様記載なし	当初ボード張り（推定）
廻り縁	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
建具（南面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（西面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（北面扉）	扉本体：基準 1 扉塗装：基準 4 ⇒ 復原後基準 2 取手：基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
造り付け収納	枠：基準 1 扉：基準 4	仕様記載なし	枠は当初（推定）
カーテン（西面）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテンレール（南面・西面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
カーテンフック取付具（西面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
ブラインド（南面）	基準 5	なし	新規
ブラインド（西面）	基準 5	なし	新規
棚（南面窓下）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	コンクリートラッカー仕上げ	本体は当初、仕上は新規 外側の木製の枠は追加されたもの
棚（南面窓下）の枠	基準 4	なし	新規
照明（天井）	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
暖房器具・グリル	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）


■復原の方針

- ・主に当初の間取りを復原する。

2階 SHRINE【保全部分】 ①東面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

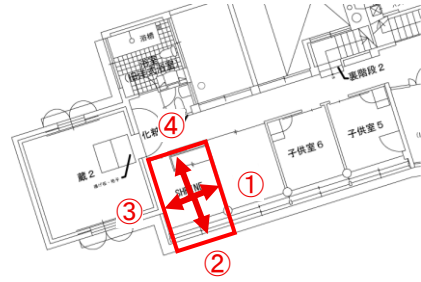

2階 SHRINE【保全部分】 ①東面2


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

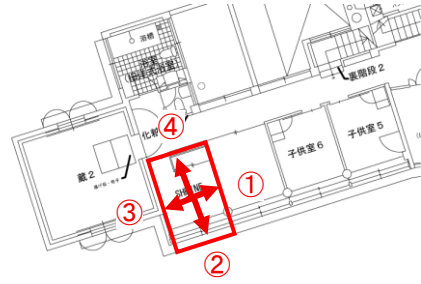

2階 SHRINE【保全部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

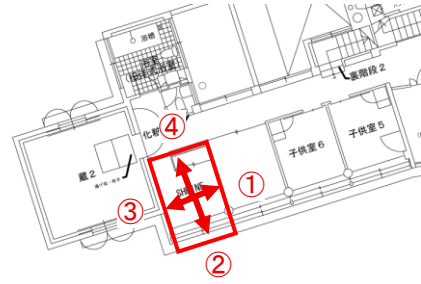

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

- 壁：**
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (剥がし後の仕上に準じる)
- カーテンレール：**
 基準1
- 廻り縁：**
 基準1
- 天井：**
 基準1
- カーテンフック取付具：**
 基準1

- 棚：**
 本体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：
 基準2
 (コンクリート
 ラッカー仕上)

- 棚の枠：**
 基準4

- カーテン：**
 基準5
- 建具：**
 基準4
- ブラインド：**
 基準5

- 床面：**
 基準4
 復原後：基準2
 (畳敷)



- 床組：**
 基準1
- ラジエーターグ
 リル：**
 基準1
- ラジエーター：**
 基準1

カーテンレール周辺

- カーテンレール：**
 基準1
- フック取付具：**
 基準1





- フック：**
 基準4

2階 SHRINE【保全部分】 ③西面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

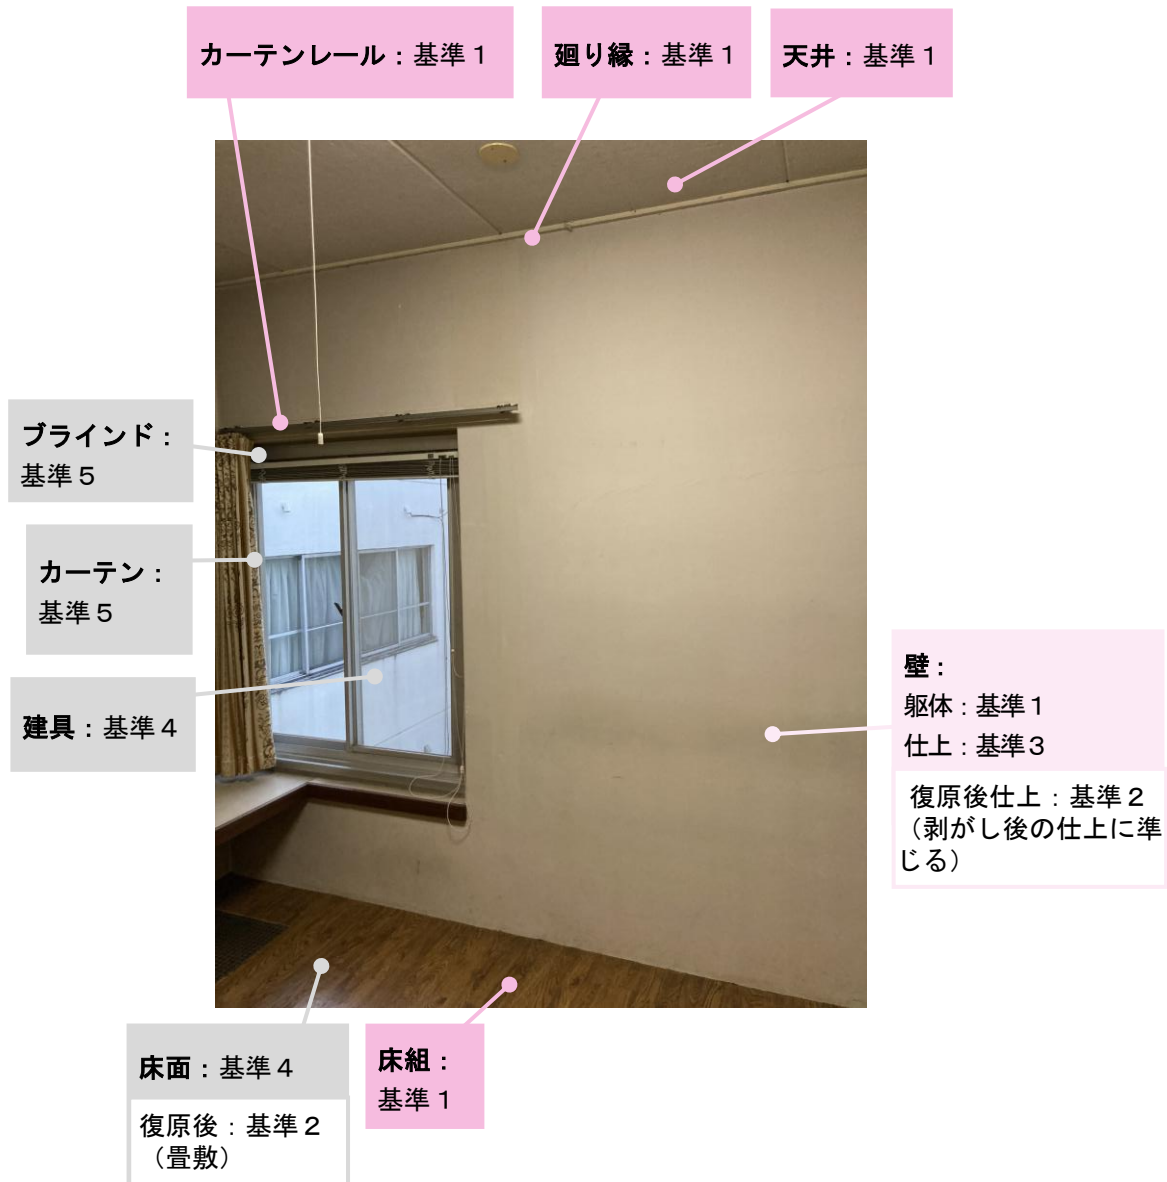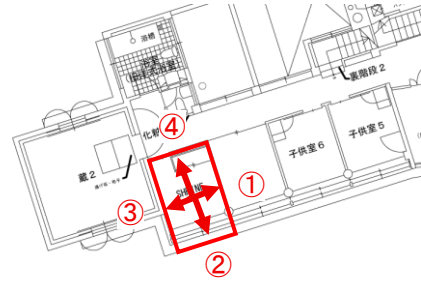

2階 SHRINE【保全部分】 ③西面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

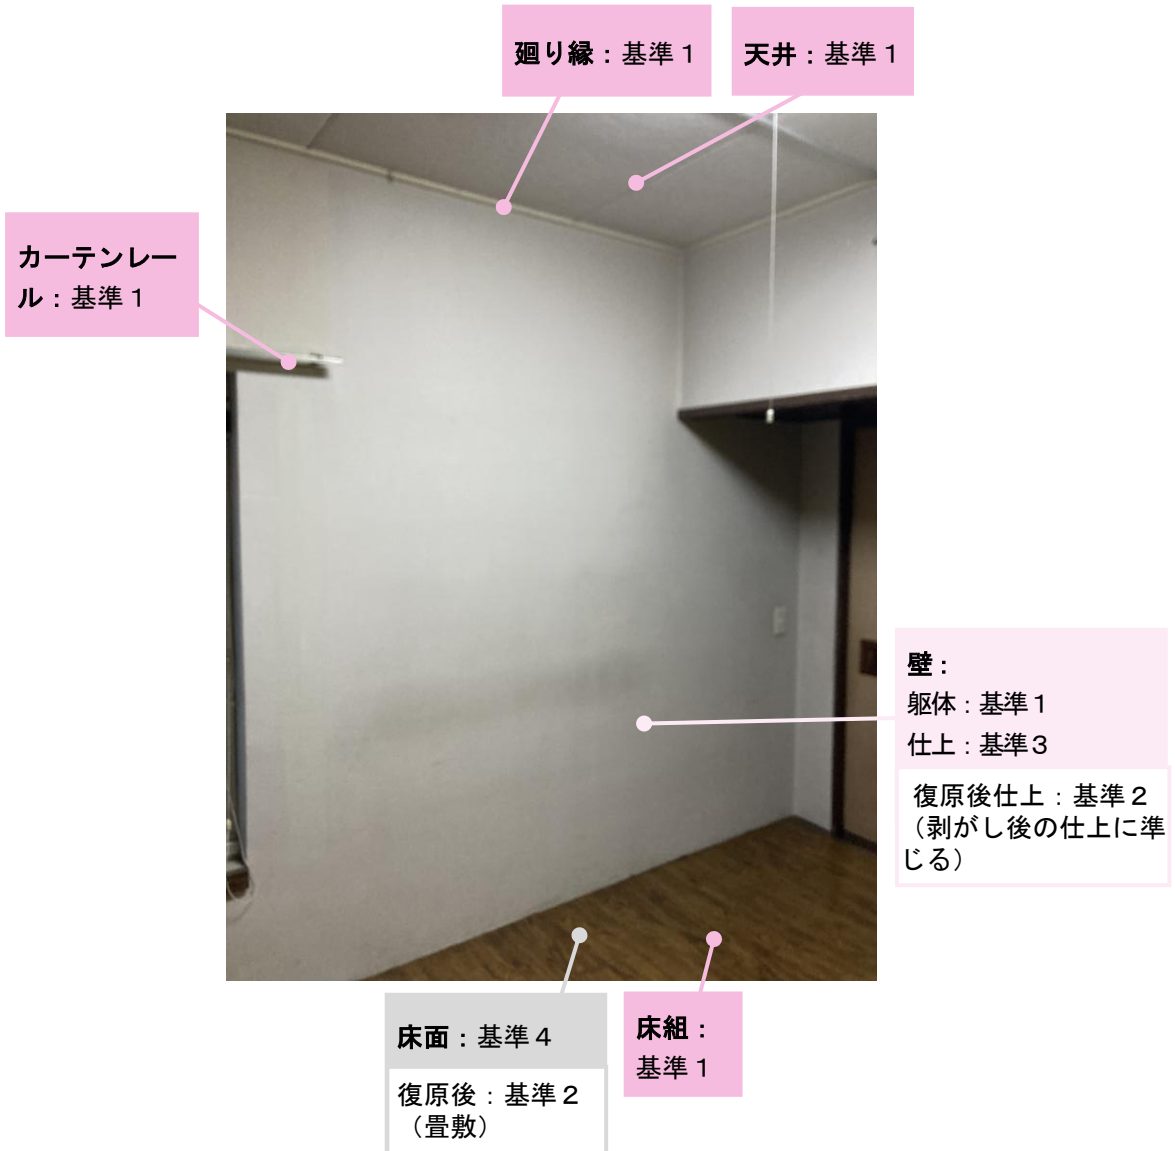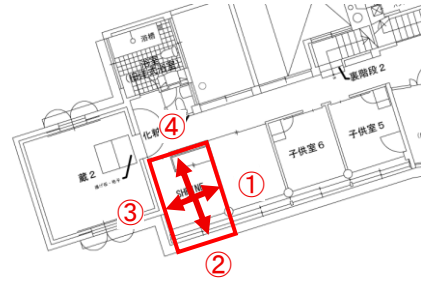

2階 SHRINE【保全部分】④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

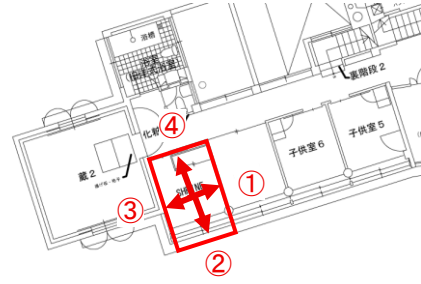

廻り縁：基準 1

天井：基準 1

照明：基準 4

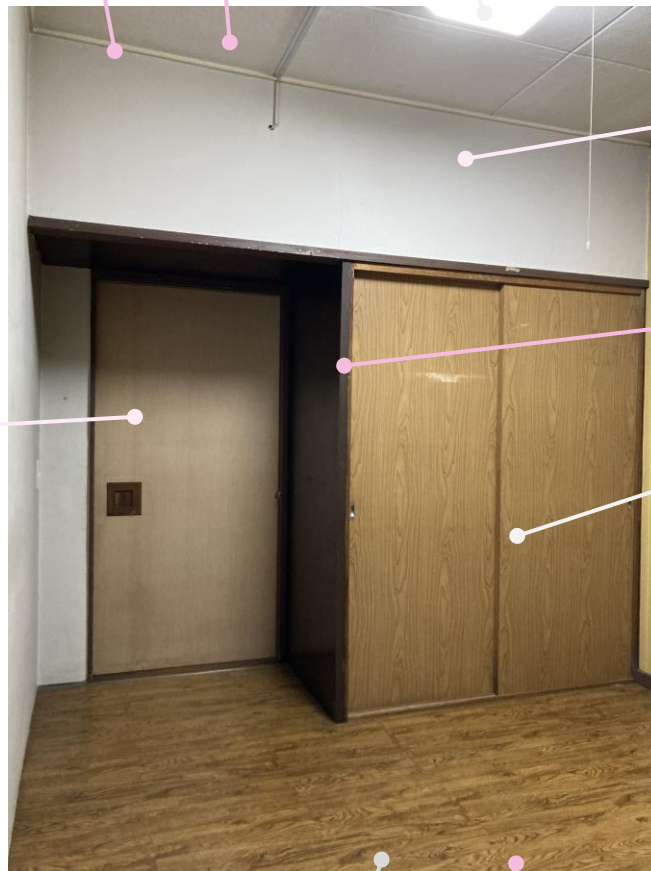

建具：
 扉本体：基準 1
 扉塗装：基準 4
 取手：基準 1
 復原後仕上：基準 2

壁：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後仕上：基準 2
 (剥がし後の仕上に準じる)

収納扉枠：基準 1

収納扉：基準 4

床面：基準 4
 復原後：基準 2
 (畳敷)

床組：基準 1

2 SHRINE【保全部分】写真帖

南面をみる（奥の部屋は納戸）

竣工直後




（「The Architectural Record」より）

現在



2階 蔵2【保存部分】

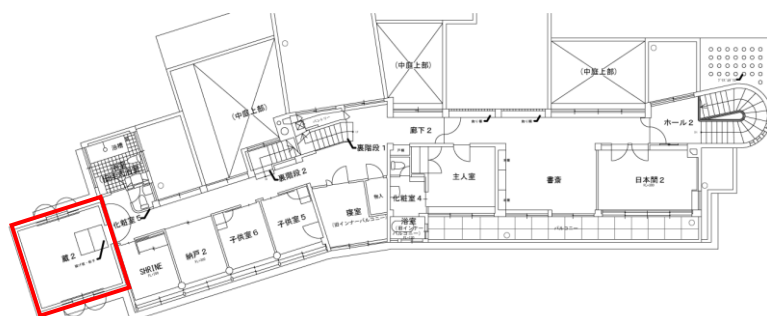

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 4 ⇒ 復原後基準 2	板張り	カーペット敷
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 1	板張り	当初（推定）
天井	基準 1	セロテックス	当初（推定）
建具（南面窓）	基準 1	内側より網戸・ガラス戸・鉄格子・鉄製防火戸	当初（推定）
建具（東面扉）	本体：基準 1 仕上（外側）：基準 4 ⇒ 復原後 基準 2	内側より鋼戸・鉄製防火扉、仕上げ記載なし	当初建具にペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（北面窓）	基準 1	防火扉	当初（推定）
照明	基準 4	笠はアルミニウム	蛍光灯


■ 復原の方針

- ・ 基準 4 の部分は可能な限り復原する。

2階 蔵2【保存部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

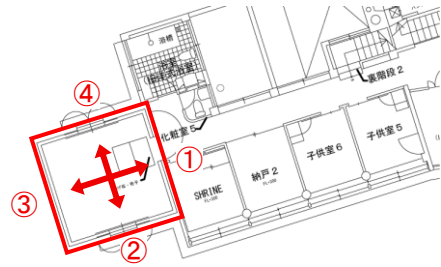

天井：基準 1

照明：基準 4



床面：基準 4

復原後：基準 2
(板張り)

床組：基準 1


建具：

本体：基準 1
仕上 (外側)：
基準 4 ⇒ 復原後
基準 2 (剥がし
後の仕上げに準
じる)

壁：基準 1

2階 蔵2【保存部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

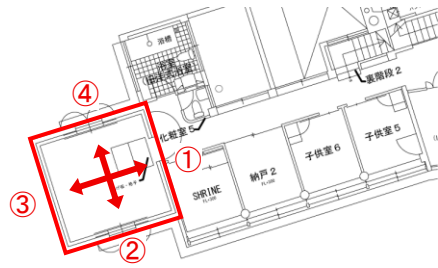


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



2階 蔵2【保存部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

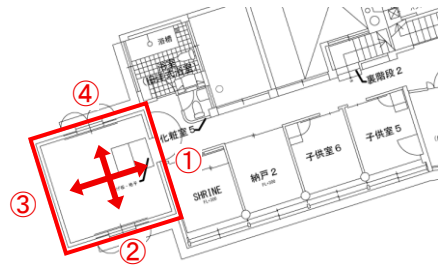

天井：基準 1

照明：基準 4



床面：基準 4

復原後：基準 2
(板張り)


床組：基準 1

壁：基準 1


階 蔵2【保存部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

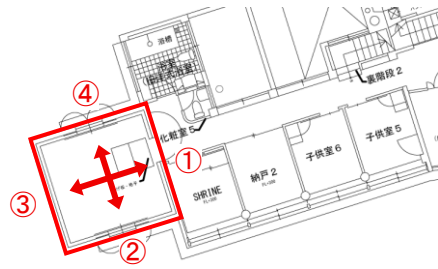

2階 浴室（旧洋式浴室）【保全部分】

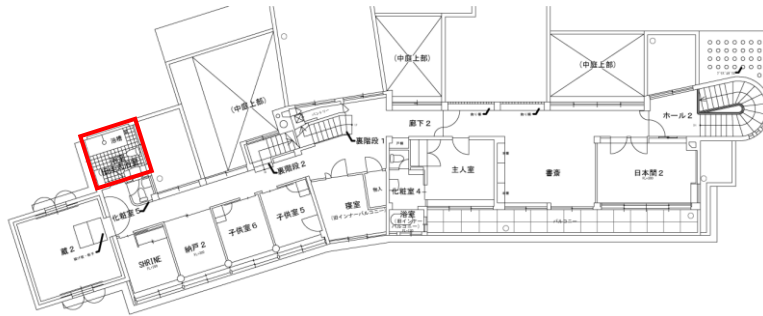

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	コンクリート・防水モルタル	当初（推定）
床面	基準 4	タイル張り	新規タイル張り
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 4	タイル張り	新規タイル張り
壁面付石鹸入れ	基準 4	仕様記載なし	新規（位置は同じ）
天井躯体	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
吊天井	基準 4	漆喰の上ペンキ塗り	ペンキ塗り
建具（東面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（西面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（南面扉）	本体：基準 1 仕上：基準 4 ノブ：基準 1	仕様記載なし	本体は当初、塗装は新規
カーテン（東面窓）	基準 5	なし	新規
カーテン（西面窓）	基準 5	なし	新規
カーテンレール（東面）	基準 5	なし	新規
カーテンレール（西面）	基準 5	なし	新規
棚（西面）	基準 1	コンクリート棚	当初（推定）
鏡	基準 4	仕様記載なし	新規
洗面台	基準 4	洗面器部分両脇は硝子棚、下にタオル掛けパイプが付く	新規
便器	基準 5	仕様記載なし	新規
浴槽	基準 4	仕様記載なし	新規
照明（天井）	基準 5	仕様記載なし	蛍光灯
照明（洗面台前）	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
暖房器具	基準 2	仕様記載なし	新規ラジエーター（鋳鉄製）


■復原の方針

- ・積極的な復原は行わない。

2階 浴室(旧洋式浴室)【保全部分】 ①東面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するのは竣工時の材を記載する

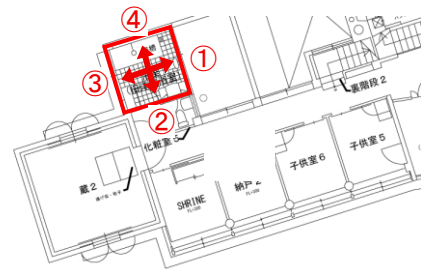

2階 浴室(旧洋式浴室)【保全部分】 ①東面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

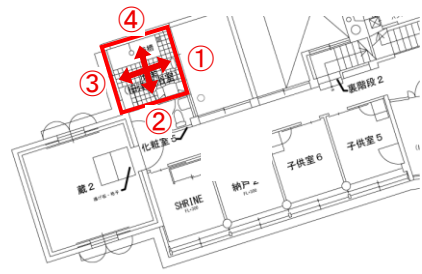

2階 浴室(旧洋式浴室)【保全部分】 ②南面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

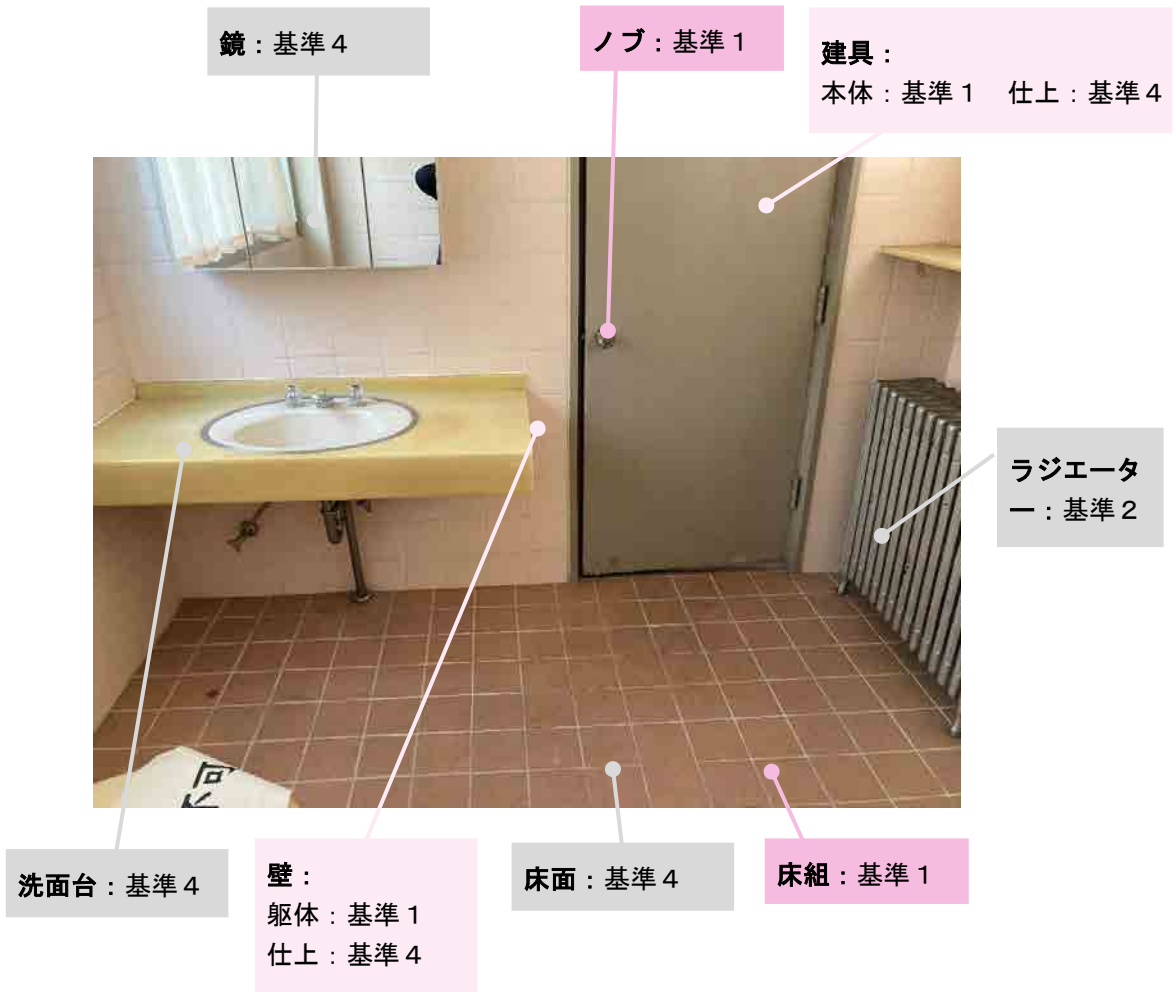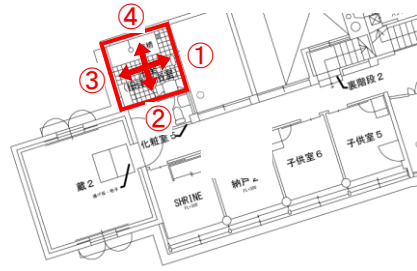

2階 浴室(旧洋式浴室)【保全部分】 ②南面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

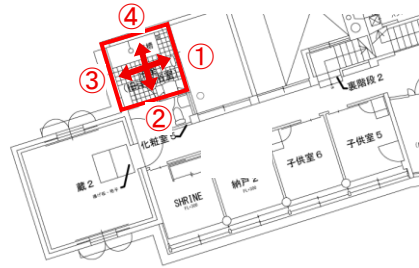

吊天井：基準 4

天井躯体（吊天井の内側）：基準 1

照明：基準 4

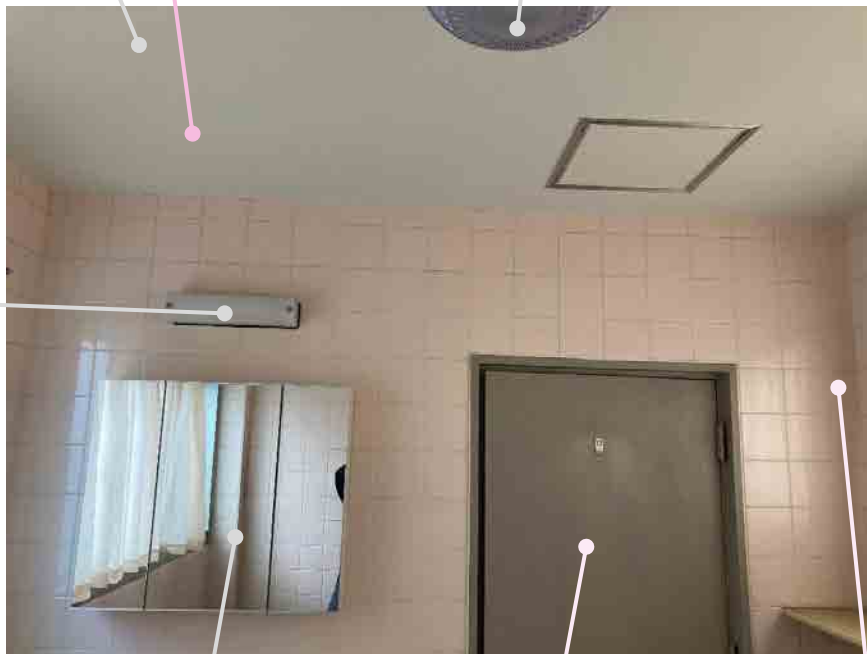

照明：基準 4

鏡：基準 4


建具：
本体：基準 1 仕上：基準 4

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

2階 浴室(旧洋式浴室)【保全部分】 ③西面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

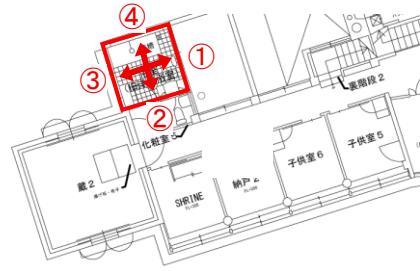

カーテン：基準 5

建具：基準 4



ラジエーター：基準 2

床面：基準 4


床組：基準 1

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

2階 浴室(旧洋式浴室)【保全部分】 ③西面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

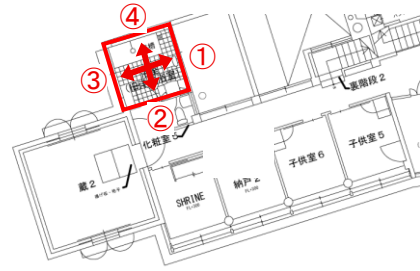


2階 浴室(旧洋式浴室)【保全部分】 ④北面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

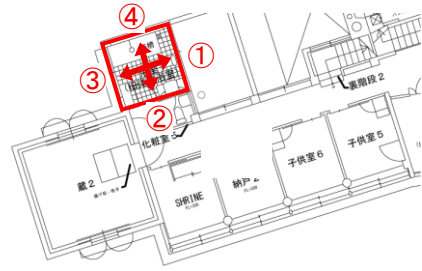

壁：
躯体：基準1
仕上：基準4

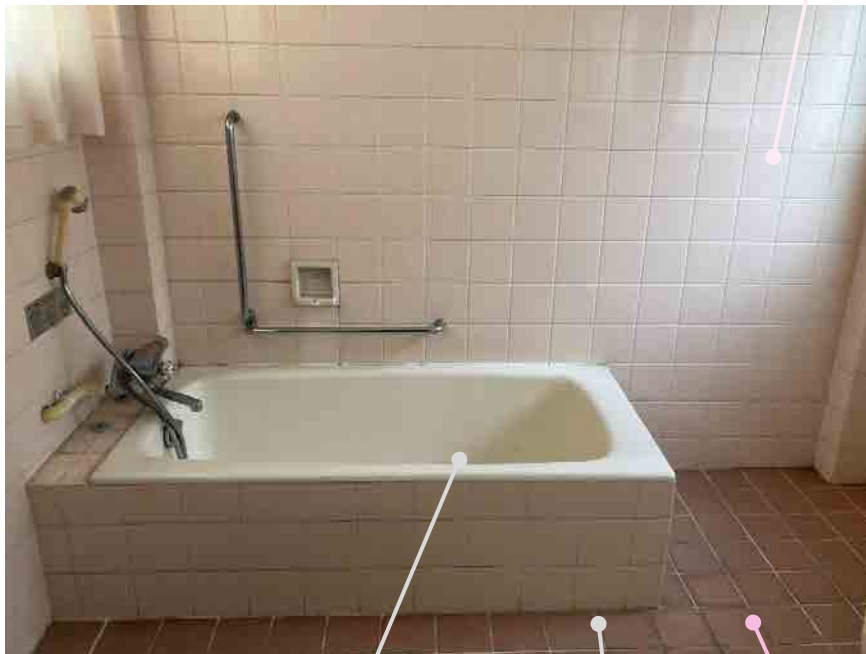

浴槽：基準5


床面：基準4

床組：基準1

2階 浴室(旧洋式浴室)【保全部分】 ④北面2


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

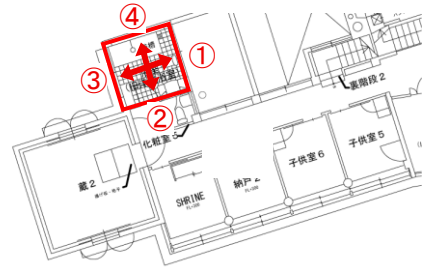


吊天井：基準 4

天井躯体（吊天井の内側）：基準 1

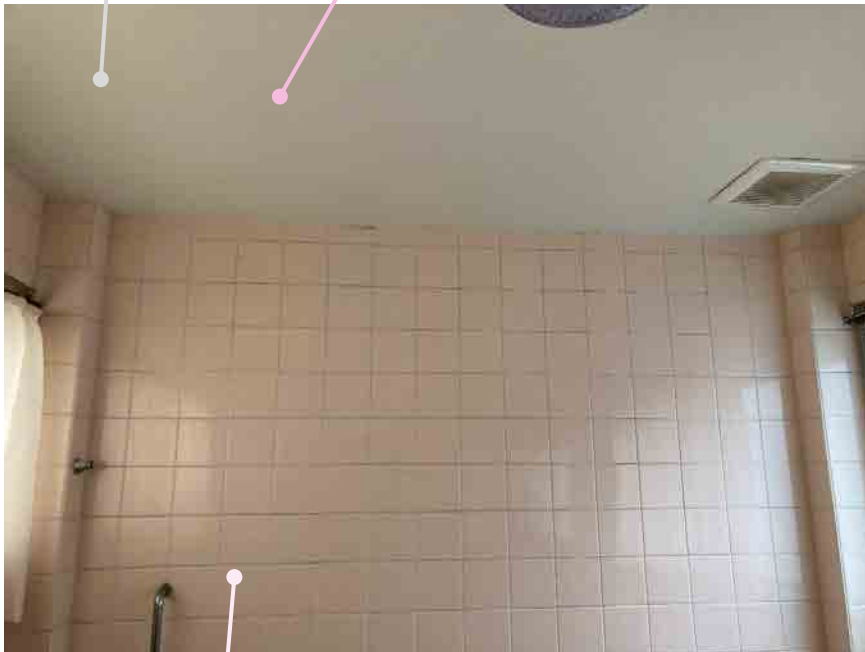

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

2階 化粧室5【保全部分】

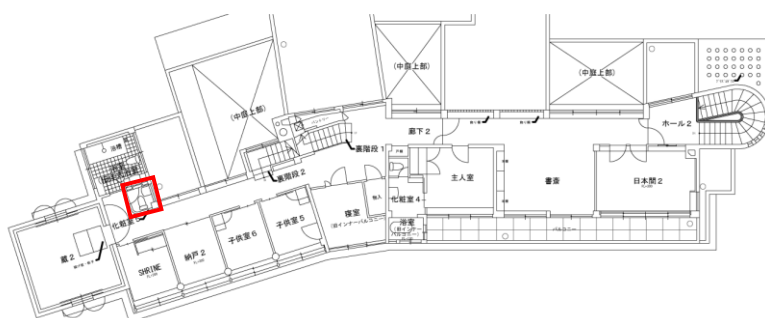


部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 4	仕様記載なし	塩ビシート張り
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 4	漆喰の上ペンキ塗り	ペンキ塗り
建具（東面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（西面扉）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
カーテンレール（東面）	基準 5	仕様記載なし	新規
鏡	基準 4	なし	新規
手洗い台	基準 5	仕様記載なし	新規（位置も変更）
便器	基準 5	仕様記載なし	新規（位置も変更）
照明	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
放熱器	本体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	本体は当初（推定）

■復原の方針

- ・積極的な復原は行わない。

2階 化粧室5【保全部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

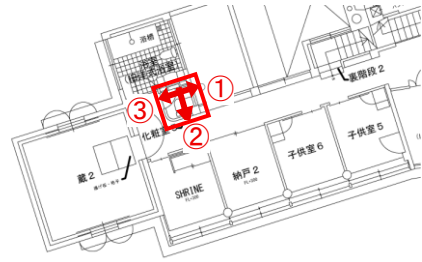


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

天井：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

建具：基準 4

照明：基準 4

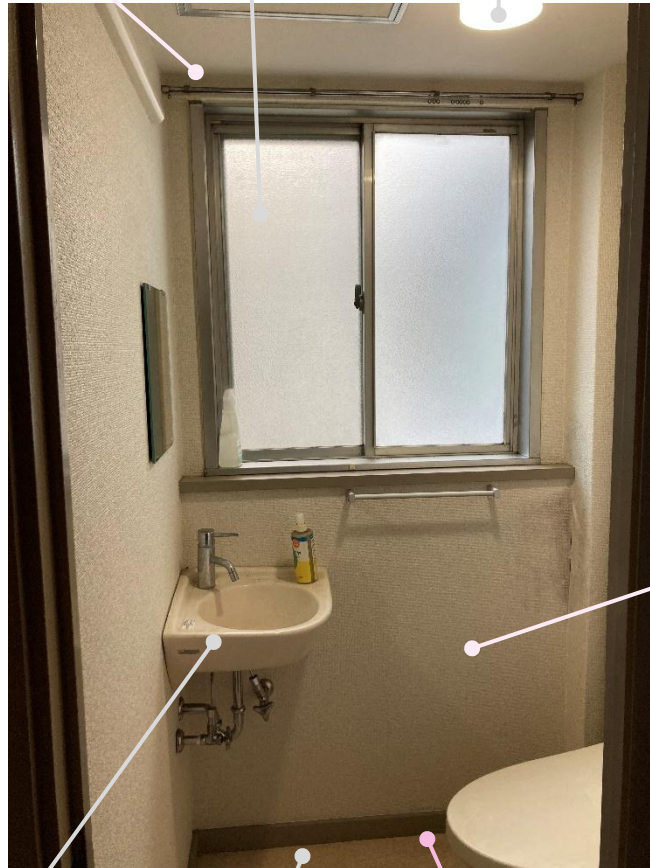

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

洗面台：基準 4


床面：基準 4

床組：基準 1

2階 化粧室5【保全部分】 ②南面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

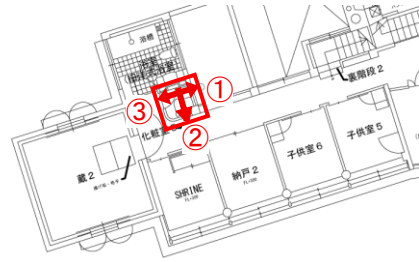

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

便器：基準 5


床面：基準 4

床組：基準 1

2階 化粧室5【保全部分】 ②南面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

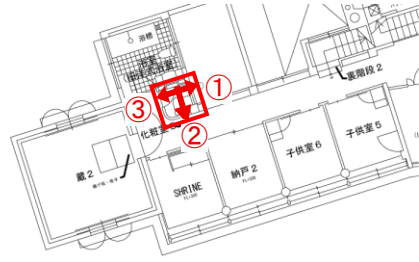


壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

2階 化粧室5【保全部分】 ②南面3

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

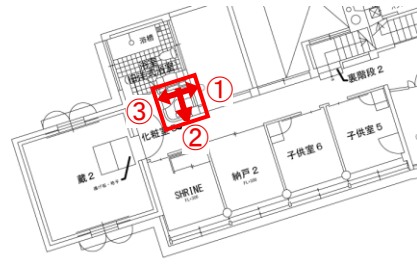

天井：
躯体：基準 1
仕上：基準 4


壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4



放熱器：
本体：基準 1
仕上：基準 4

2階 化粧室5【保全部分】 ③西面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

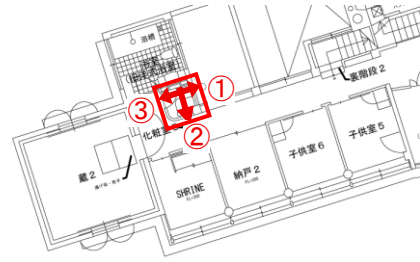

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

鏡：基準4




壁：
躯体：基準1
仕上：基準4

手洗い台：基準5

2階 化粧室5【保全部分】 ③西面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

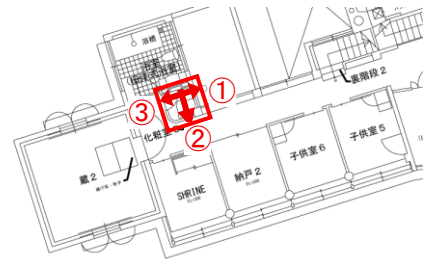

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する


天井：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4



鏡：基準 4

2階 廊下2【保存部分】

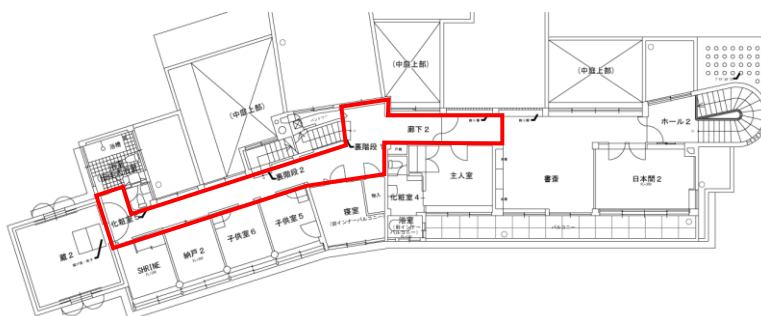

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 3 ⇒ 復原後基準 2	檜材床板・杉材荒床・木下地	塩ビシート ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3	仕様記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	1階廊下・2階子供室と同様とするとボード張りの上ペンキ仕上	新規ボード ※内側に当初の天井板が残る
天井（納戸・SHRINE前）	基準 1	1階廊下・2階子供室と同様とするとボード張り	当初（推定）
建具（主人室前の扉）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
建具（北面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（蔵2の扉）	本体：基準 1 仕上：基準 3	仕様記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（旧洋式浴室の扉）	本体：基準 1 仕上：基準 3	仕様記載なし	本体は当初（推定）
建具（パントリー扉） ※写真は裏階段2のページ	本体：基準 1 仕上：基準 3	仕様記載なし	本体は当初（推定）
建具（その他）	各部屋ページに表記	-	-
カーテン（北面窓）	基準 5	仕様記載なし	新規
カーテンレール（北面）	基準 5	仕様記載なし	新規
棚（北側窓前）	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒ 復原後基準 2	仕様記載なし	新規
棚（北側窓前）の枠	基準 4	なし	新規
照明（天井）	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
照明（壁付）	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯
暖房器具	基準 1	ラジエーター	当初ラジエーター


■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

2階 廊下2【保存部分】 ①裏階段1前より東(表階段方面)をみる

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

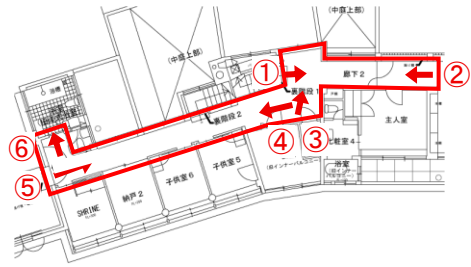

天井:
 躯体: 基準 1
 仕上: 基準 3
 復原後仕上: 基準 2
 (ボード張りペンキ仕上)

カーテンレール: 基準 5

カーテン: 基準 5

建具: 基準 4

棚:
 本体: 基準 1
 仕上: 基準 3

棚の枠: 基準 4

ラジエーター: 基準 1

照明: 基準 4

建具: 基準 1

建具: 基準 1

壁:
 躯体: 基準 1
 仕上: 基準 3


床面:
 躯体: 基準 1
 仕上: 基準 3
 復原後仕上: 基準 2
 (塗装剥がし後の仕上に準じる)

床組: 基準 1

2階 廊下2【保存部分】 ②書斎前より西(裏階段1方面)をみる

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

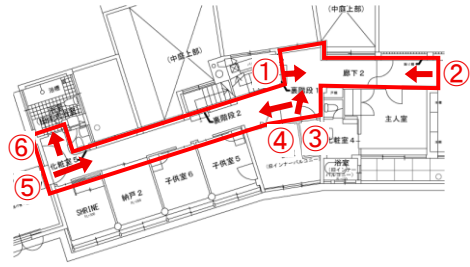

天井：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (ボード張りペンキ仕上)

照明：基準4



建具：基準1
建具：基準1
建具：
 本体：基準1
 仕上：基準3

カーテンレール：基準5

カーテン：基準5

建具：基準4

棚：
 本体：基準1
 仕上：基準3

棚の枠：基準4

壁：
 躯体：基準1
 仕上：基準3


ラジエーター：基準1

床面：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (塗装剥がし後の仕上に準じる)

床組：基準1

2階 廊下2【保存部分】 ③裏階段1付近より北東をみる

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

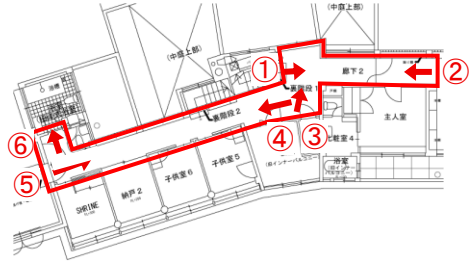

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

カーテンレール：
基準 5

カーテン：
基準 5

天井：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2（ボ
ード張りペンキ仕上）

建具：
基準 4

棚：
本体：基準 1
仕上：基準 3

棚の枠：
基準 4



照明：
基準 4

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

ラジエータ
ー：
基準 1

床面：
躯体：基準 1
仕上：基準 3


復原後仕上：基準 2
（塗装剥がし後の仕上
に準じる）

床組：
基準 1

2階 廊下2【保存部分】 ④西をみる

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

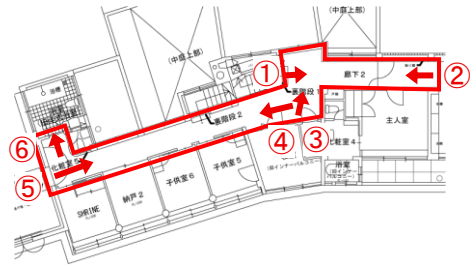

天井（西側）：基準 1

天井（東側）：
躯体：基準 1 仕上：基準 3
復原後：ボード張り

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

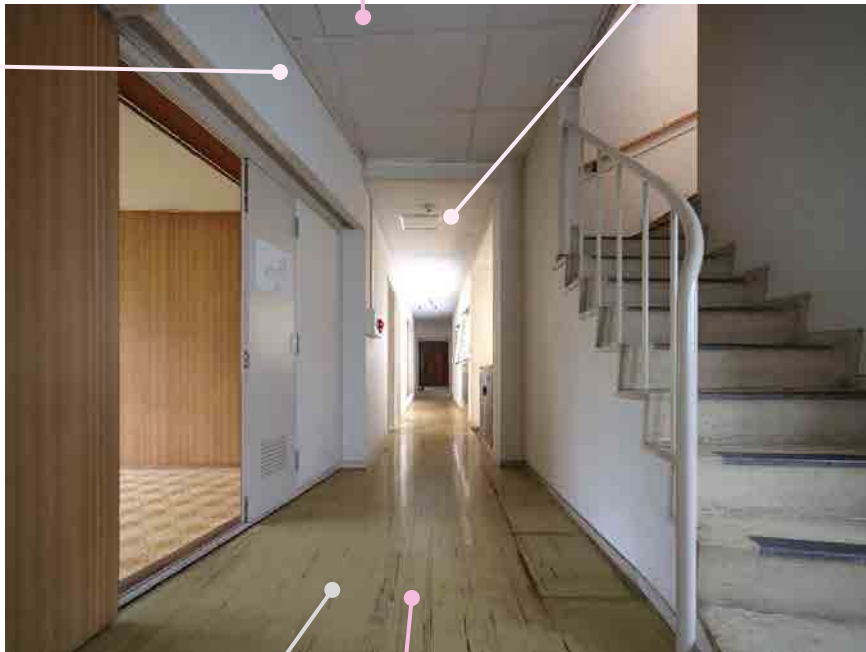



床面：基準 4

床組：基準 1

2階 廊下2【保存部分】 ⑤蔵2前より東をみる

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

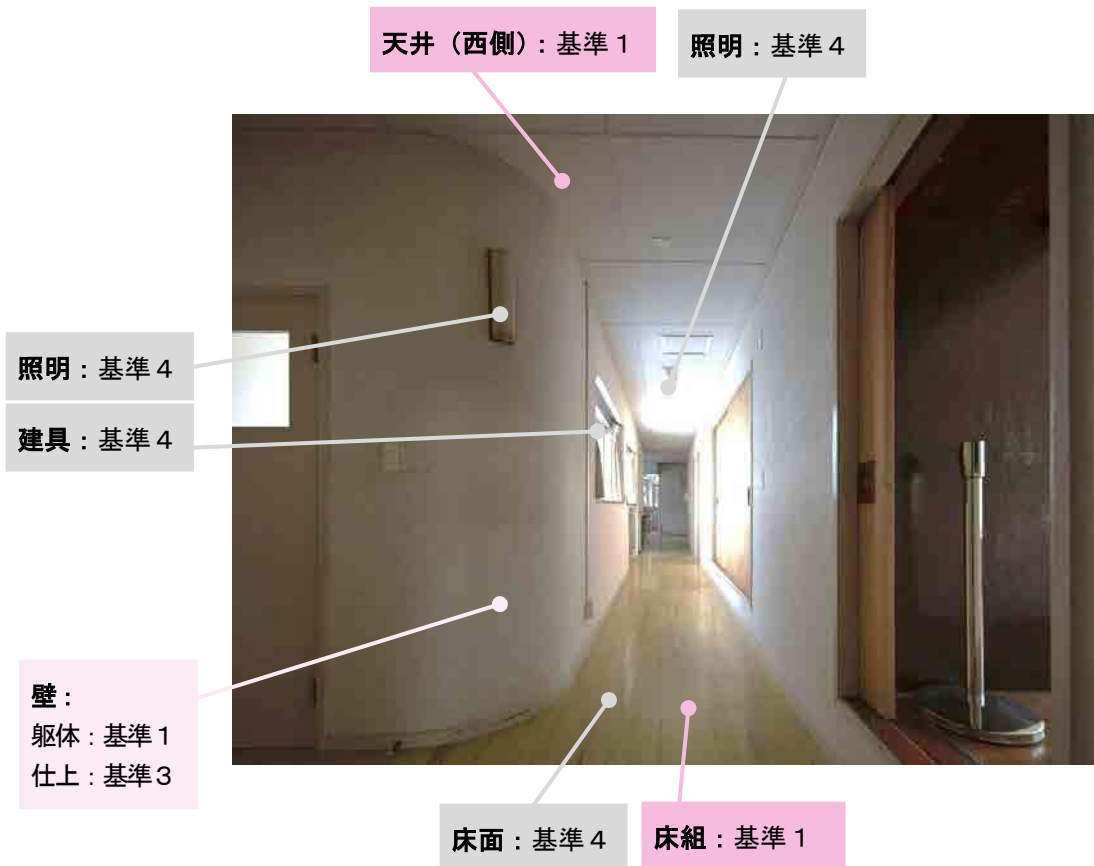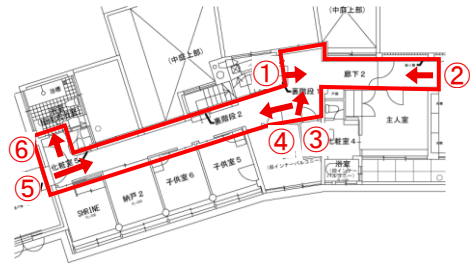

2階 廊下2【保存部分】 ⑥SHRINE 前より北をみる

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

天井：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (ボード張りペンキ仕上)

建具 (旧洋式浴室の扉)
 本体：基準1
 仕上：基準3

建具 (蔵2の扉)
 本体：基準1
 仕上：基準3

照明：基準4

建具 (旧洋式浴室の扉)
 本体：基準1
 仕上：基準3


壁：
 躯体：基準1
 仕上：基準3



床面：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (塗装剥がし後の仕上に準じる)

床組：基準1

2階 裏階段2【保存部分】

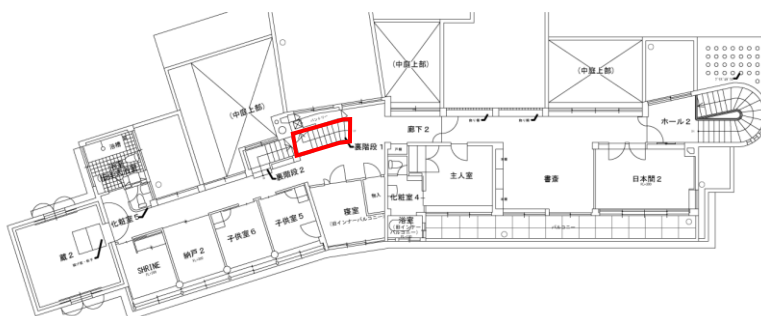

部位	基準	竣工時仕様	現在
踏面	基準 1	人造石研ぎ出し	当初（推定）
滑り止め	基準 2	ゴム製滑り止め	当初（推定）
手摺り（2階）	基準 1	パイプ手摺	当初（推定）
手摺り（2階・屋上間）	基準 4	なし	新規


■復原の方針

- ・積極的な復原は行わない。

2階 裏階段2【保存部分】

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するのは竣工時の材を記載する

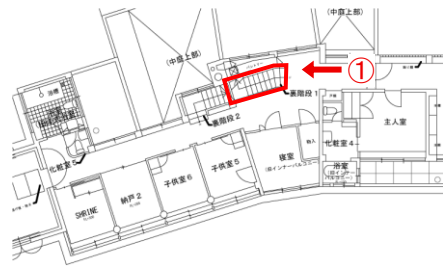

手摺り：基準 4

建具（パントリー扉）：

本体：基準 1

仕上：基準 3




手摺り：基準 1

踏面：基準 1

滑り止め：基準 1

2階 パントリー【保全部分】

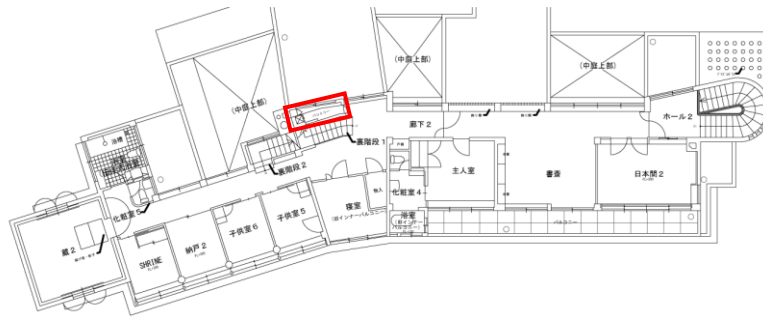

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	木組	当初（推定）
床面	基準 4	板張り	塩ビシート張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	ペンキ塗り
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	ペンキ塗り
建具（北面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（西面窓）	サッシ：基準 4 ガラス：基準 4	仕様記載なし	新規
建具枠（西面窓）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
建具（東面扉）	基準 4	仕様記載なし	新規
茶器戸棚（南面西側）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
棚板（南面東側）	基準 4	仕様記載なし	新規
棚板受け（南面東側）	本体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	本体は当初（推定）
リフト戸（上下戸）	本体：基準 1 仕上：基準 4	1階と同一とすればベニヤ板	本体：当初（推定）、塗装：新規
リフト内壁面	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
リフト内機械	基準 1	仕様記載なし	当初（2階部分のみ、1階部分改変のため、リフト機能はない）
鏡（西面）	基準 4	なし	新規
流し（南面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
照明笠	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
照明（電球）	基準 5	仕様記載なし	蛍光灯


■復原の方針

- ・ 基準 4 の部分は可能な限り復原する。

2階 パントリー【保全部分】 ①南面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

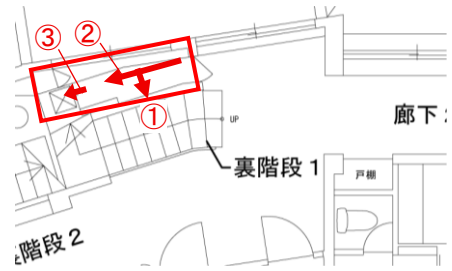

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

茶器戸棚：基準 1

照明笠：基準 1

電球：基準 5



棚板：基準 4

棚板受け：
本体：基準 1
仕上：基準 4


床面：基準 4

床組：基準 1

2階 パントリー【保全部分】 ①南面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

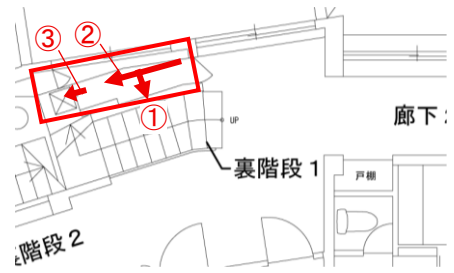


壁：
躯体：基準1
仕上：基準4

茶器戸棚：基準1

2階 パントリー【保全部分】 ②西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

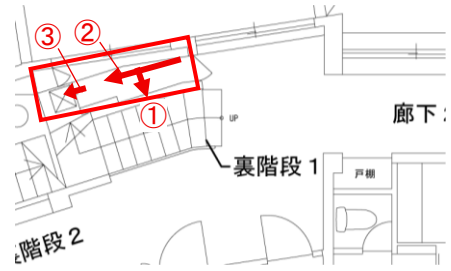

天井：
 躯体：基準 1 仕上：基準 4

鏡：基準 4

壁：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 4

リフト戸：
 本体：基準 1
 仕上：基準 4

建具：
 ガラス：基準 4
 サッシ：基準 4

建具枠：基準 1

流し：基準 1




床面：基準 4

床組：基準 1

2階 パントリー【保全部分】 ③リフト1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

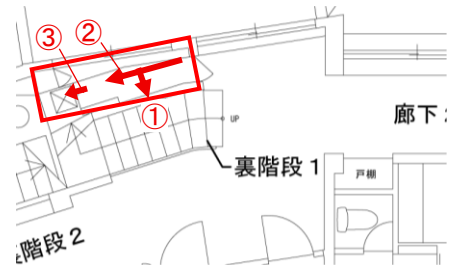

リフト戸：
本体：基準 1
仕上：基準 4




リフト内壁：基準 1

リフト内機械：基準 1

2階 パントリー【保全部分】 ③リフト2(内部を見上げる)


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

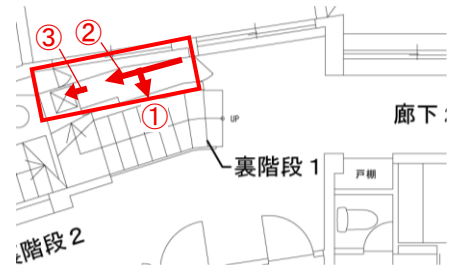

リフト内機械：基準1

2階 バルコニー【保存部分】

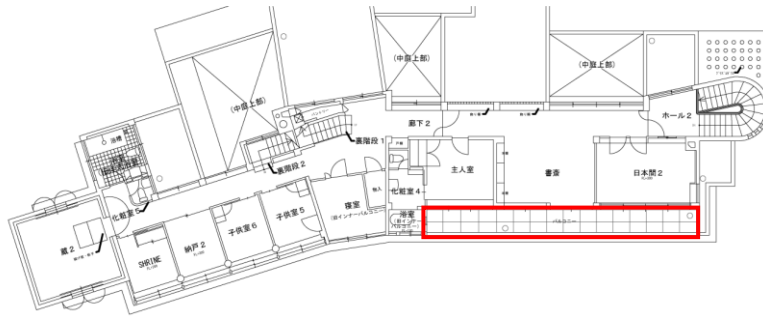


部位	基準	竣工時仕様	現在
床	基準 1	防水モルタル	当初（推定）
排水口（3か所）	躯体：基準 1 蓋：基準 4	仕様記載なし	排水口は当初、蓋は新規
部屋外壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打放し	ペンキ塗装 ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
バルコニー壁（内側）	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打放し	ペンキ塗装 ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
手摺り	本体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	当初（推定）
軒裏	躯体：基準 1 仕上：基準 4 ⇒復原後基準 2	コンクリートに青系の塗装	ペンキ塗装※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具	基準 4 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	アルミサッシ
オーニング取り付け金具	基準 4	仕様記載なし	新規
オーニング	基準 4	材質記載なし、色は白とオリーブの縞模様	新規

■復原の方針

- ・ 基準 4 の部分は可能な限り復原する。

2階 バルコニー【保存部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

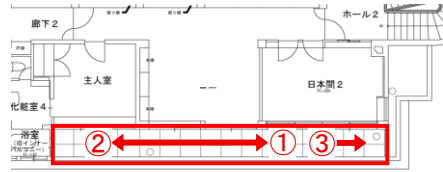

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

オーニング：基準4

オーニング取付金具：基準4

軒裏：

躯体：基準1
仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(コンクリート打放し・青色系の塗装)

建具：基準4

復原後：基準2
(スチールサッシ)



手摺り：

本体：基準1
仕上：基準4

壁(内側)：

躯体：基準1
仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(コンクリート打放し)

外壁：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後：基準2
(コンクリート打放し)


床：基準1

排水口：

躯体：基準1
蓋：基準4

2階 バルコニー【保存部分】 ②西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

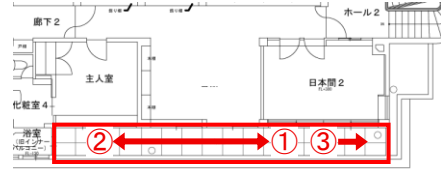

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

オーニング：基準4

オーニング取付金具：基準4

軒裏：

躯体：基準1

仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(コンクリート打放し・青色系の塗装)

手摺り：

本体：基準1

仕上：基準4



外壁：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(コンクリート打放し)

床：基準1

外壁：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(コンクリート打放し)


建具：基準4

復原後仕上：基準2
(スチールサッシ)

2階 バルコニー【保存部分】 ③排水口

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

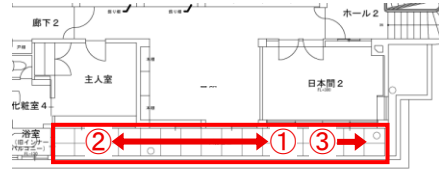


排水口：
躯体：基準 1
蓋：基準 4

資料編 部位の設定【屋上】

【屋上】

- ・屋上
- ・屋上 踊り場
- ・屋上 洗濯室（旧タンク室）

屋上【保全部分】

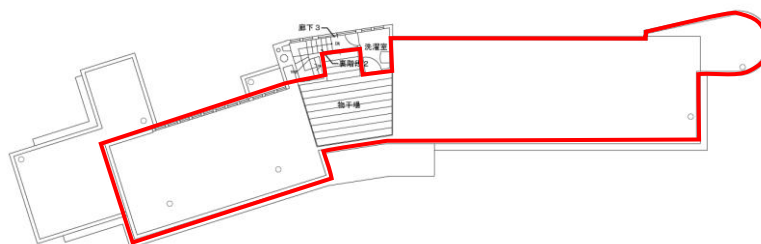

	部位	基準	竣工時仕様	現在
全体	床組	基準 1	コンクリート	当初（推定）
	床面	基準 4	防水セメントモルタル	新規防水仕上げ
物干し場部分	床面	基準 5	なし	新規プラスチック板
	束	基準 5	なし	
	壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打ち放し	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存する可能性あり
	手摺	基準 5	なし	新規
	天井・屋根	基準 5	なし	新規
ペントハウス部分	壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打ち放し	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存する可能性あり 変更あり
	(天井)	—	仕様記載なし	滅失
	建具	上下仕切りがある窓：基準 1 上下仕切りが撤去された窓：基準 4 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	仕切りありの窓：当初仕切りが撤去された窓：新規（スチールサッシであり、当初に近い時期と推定）
	旧洗濯室・踊り場外壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打ち放し	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存する可能性あり 変更あり
	笠木	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	スチール	
	建具（踊り場間戸）	基準 5	仕様記載なし	アルミサッシ
	建具（旧洗濯室間戸）	本体：基準 1 外側仕上：基準 3	仕様記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存する可能性あり
	タンク	基準 5	なし	新規
	タンク台	基準 5	なし	新規

	換気パイプ	基準 5	なし	新規
	(プール)	—	底面モザイクタイ ル張り	滅失
	(花壇)	—	仕様記載なし	滅失
	(煙突)	—	仕様記載なし	滅失


■復原の方針

- ・優先的には復原しない。

屋上【保全部分】 ①東をみる

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

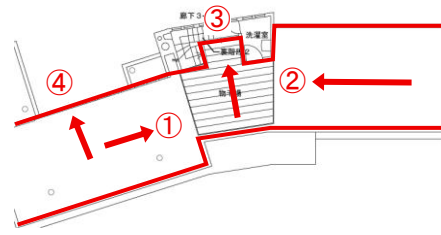

タンク：基準 5

物干し場屋根：基準 5

物干し場手摺：基準 5

上下仕切りが撤去された窓の建具：基準 4

復原後：基準 2

上下仕切りがある窓の建具：基準 1

換気パイプ：基準 5



壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

復原後：基準 2
(コンクリート打ち放し)


床面：基準 4

床組：基準 1

屋上【保全部分】 ②西をみる

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

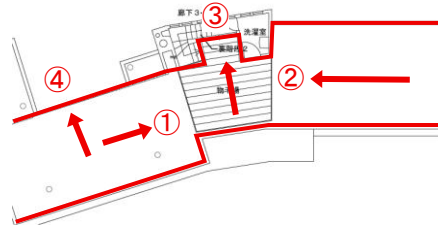

物干し場手摺：基準5

物干し場屋根：基準5

タンク：基準5

タンク台：
基準5



笠木：
本体：基準1
仕上：基準3

復原後：基準2
(スチール)

床面：基準4

床組：基準1


壁：
躯体：基準1
仕上：基準3

復原後：基準2
(コンクリート打ち放し)

屋上【保全部分】 ③北面(物干し場部分)

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

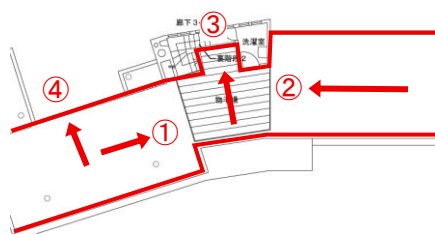

天井：基準 5



手摺：基準 5

建具：
本体：基準 1
外側仕上：基準 3

床面：基準 5

束：基準 5

建具：基準 5


壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

復原後：基準 2
(コンクリート打ち放し)

屋上【保全部分】 ④北面(西側旧ペントハウス部分)

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

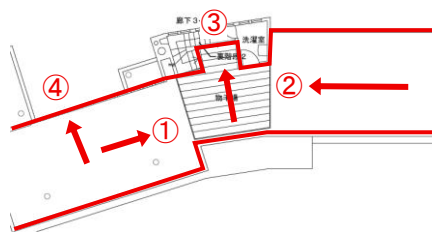

当初仕切りあり

上下仕切りが撤去された窓の建具：基準 4
復原後：基準 2

上下仕切りがある窓の建具：基準 1





床面：基準 4


床組：基準 1

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3
復原後：基準 2
(コンクリート打ち放し)


換気パイプ：
基準 5



ペントハウス西側より東面をみる	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	

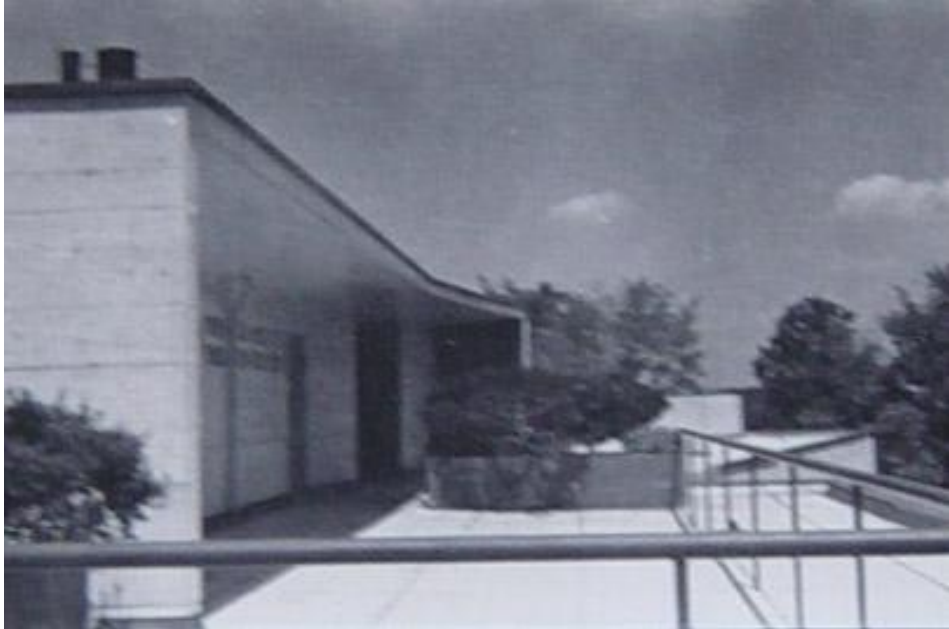

ペントハウス西側より東面をみる	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	



建物外よりペントハウスをみる	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>

西をみる	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	


北面をみる	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>

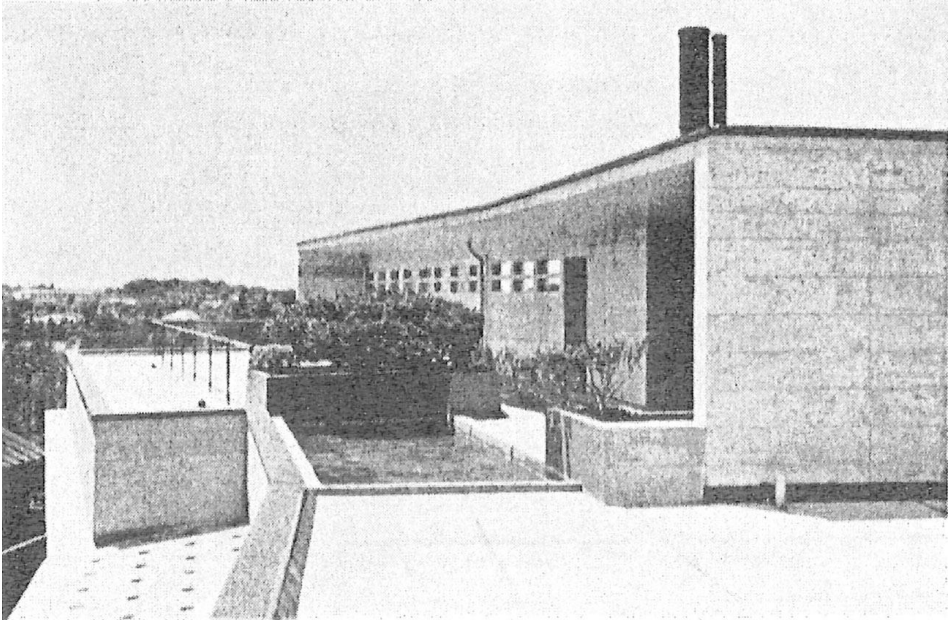西面をみる	
竣工直後	 <p>(「新建築」より)</p>
現在	

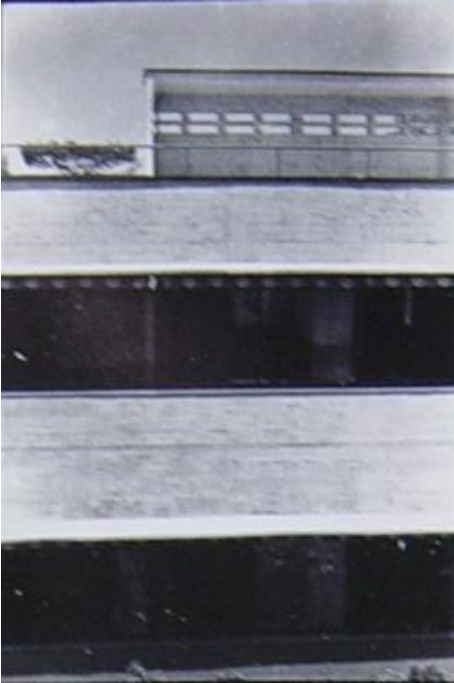建物外より北面をみる	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	

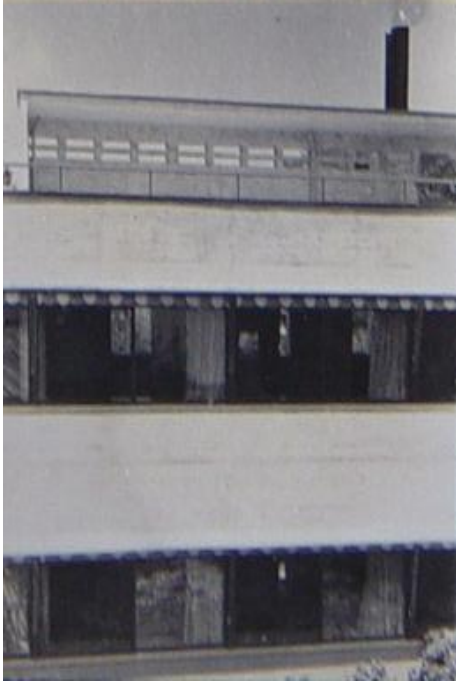建物外より北面をみる	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	

屋上 踊り場【保存部分】

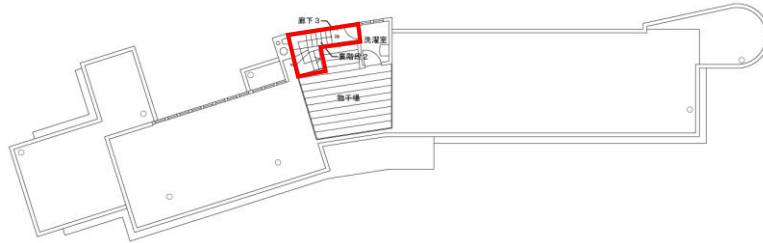

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒基準 2	仕様記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 4	仕様記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面扉）	基準 4	仕様記載なし	新規
建具（北面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
スイッチボックス（北面）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）


■復原の方針

- ・優先的には復原しない。

屋上 踊り場【保存部分】 ①東面


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

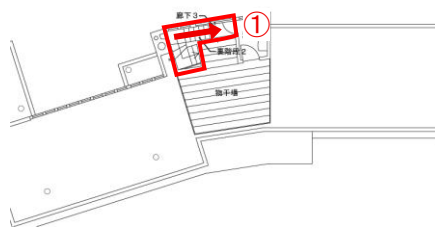

天井：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

手摺：基準 4

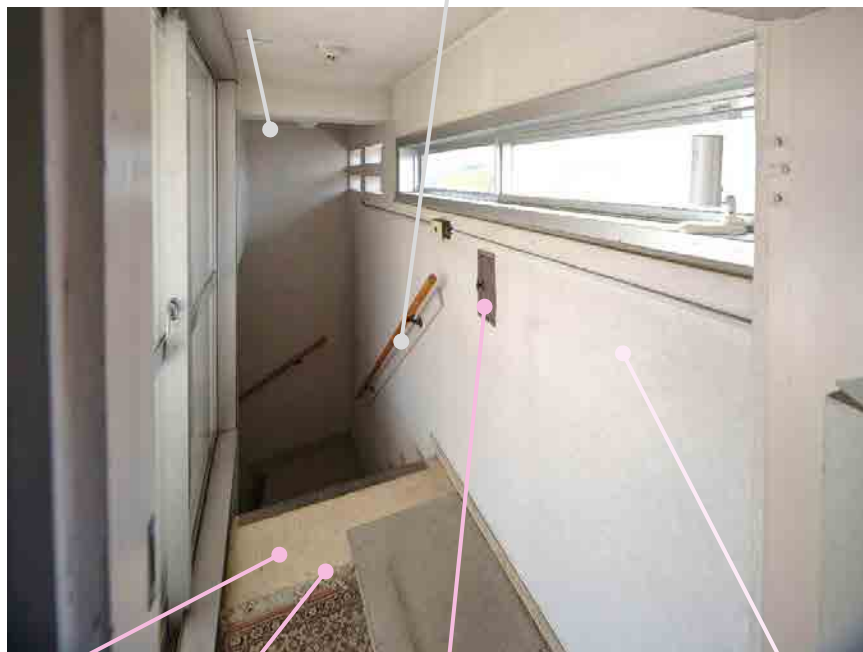

床面：基準 1

床組：基準 1

スイッチボック
ス：基準 1


壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

復原後：基準 2
(コンクリート打ち放し)

屋上 踊り場【保存部分】 ②西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

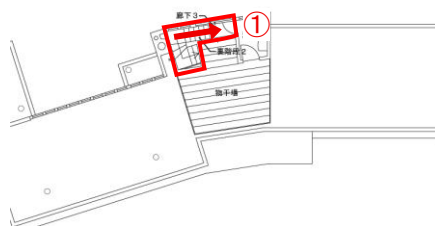

手摺り：基準 4

天井：基準 4

スイッチボックス：基準 1




壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

床面：基準 1

床組：基準 1

復原後：基準 2
(コンクリート打ち放し)

屋上 洗濯室（旧タンク室）【保全部分】

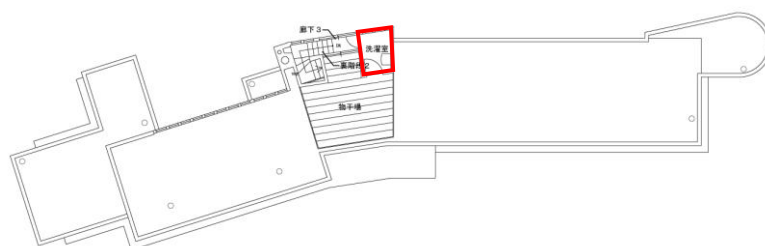

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 4	仕様記載なし	新規タイル張り
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	基準 4	仕様記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（北面窓）	基準 4	仕様記載なし	アルミサッシ
建具（東面扉）※取り外され、室内に置かれている	本体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	仕様記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面扉）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
設備入れ	基準 4	なし	新規
洗い場	基準 4	なし	新規
蛇口	基準 4	なし	新規
照明	基準 4	仕様記載なし	蛍光灯



■復原の方針

- ・優先的には復原しない。

屋上 洗濯室(旧タンク室)【保全部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

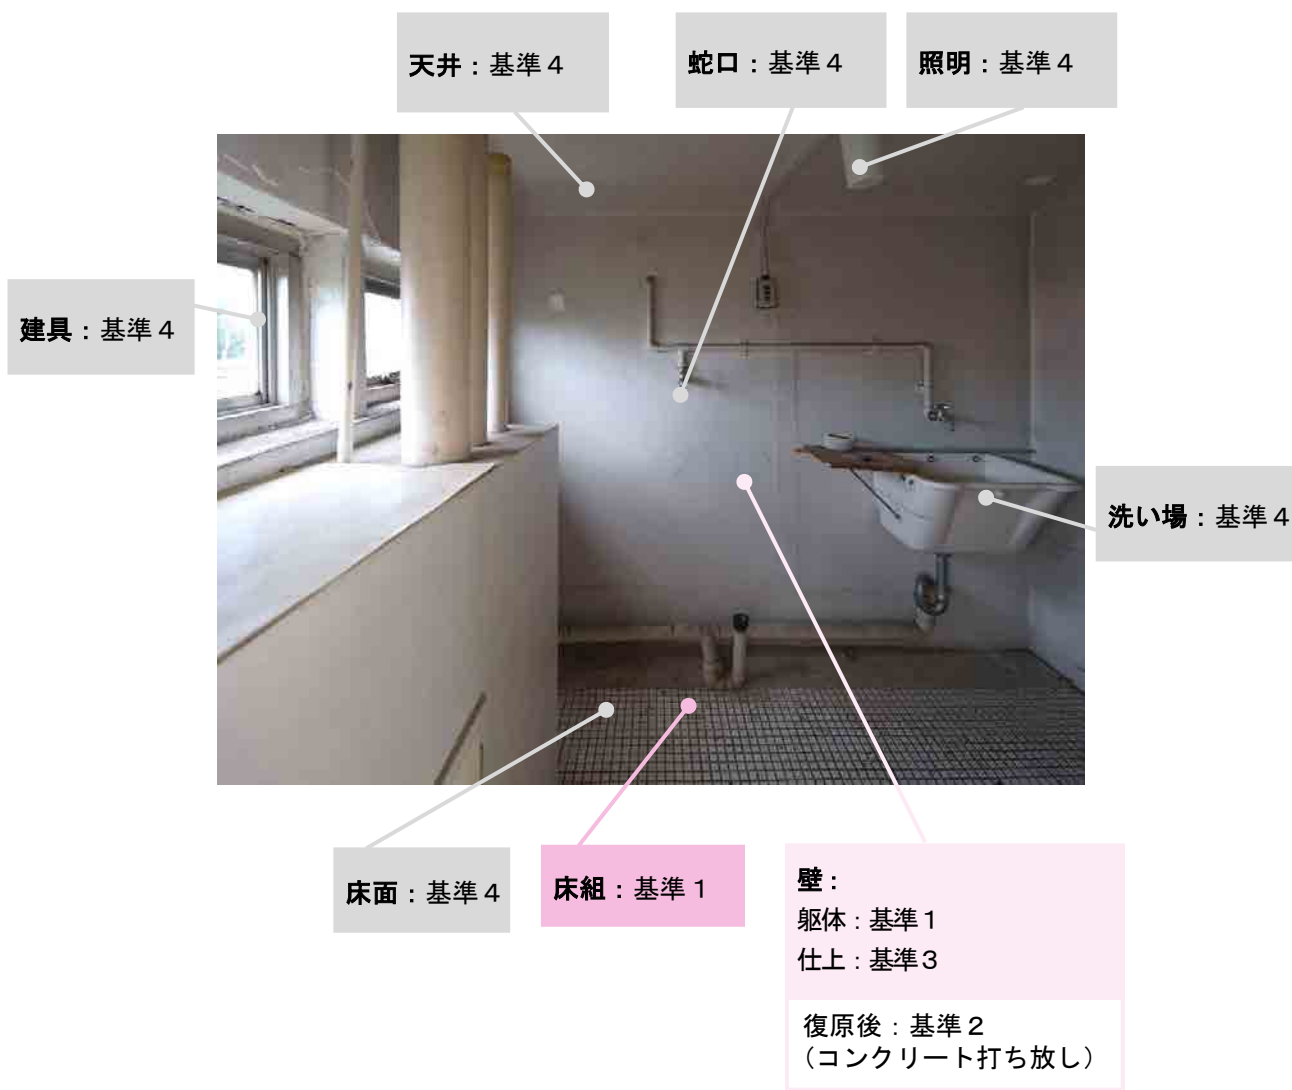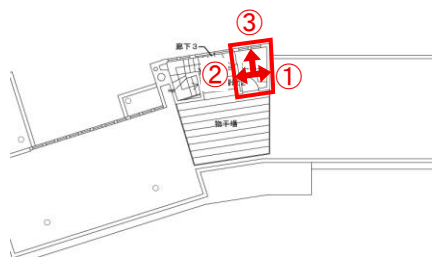

屋上 洗濯室(旧タンク室)【保全部分】 ②南西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

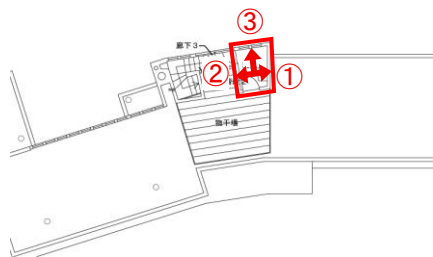

建具：基準 1

天井：基準 4



床面：基準 4

床組：基準 1


建具：
 本体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後：基準 2

壁：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 3
 復原後：基準 2
 (コンクリート打ち放し)

屋上 洗濯室(旧タンク室)【保全部分】 ③北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

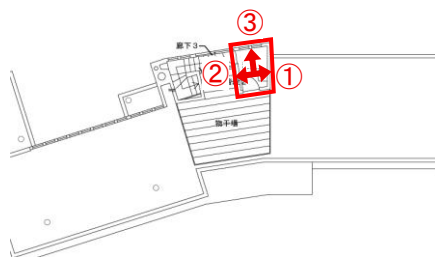

建具：基準 4

天井：基準 4

蛇口：基準 4



設備入れ：基準 4

床面：基準 4

床組：基準 1


壁：
 躯体：基準 1
 仕上：基準 3

 復原後：基準 2
 (コンクリート打ち放し)

資料編 部位の設定【地下】

- ・地下階段・階段室
- ・ボイラー室
- ・石炭庫

地下 地下階段・階段室【保全部分】

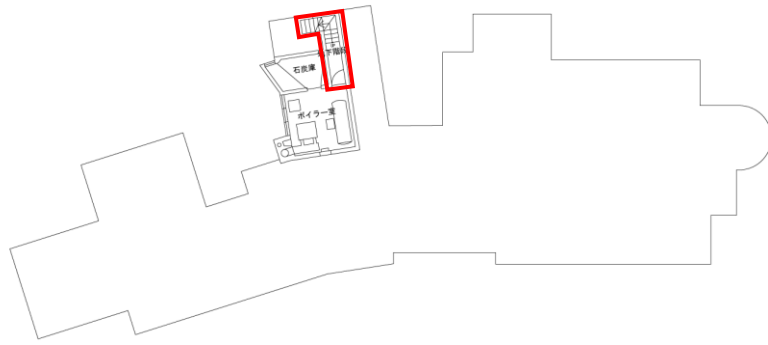

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
床面シート	基準 4	なし	新規
踏面	基準 4	仕様記載なし	塩ビシート張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
ボイラー室前床	基準 4	セメントモルタル	塩ビシート張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
手摺	基準 4	仕様記載なし	新規
照明	基準 4	仕様記載なし	新規


■復原の方針

- ・優先的には復原しない。


地下 地下階段・階段室【保全部分】

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

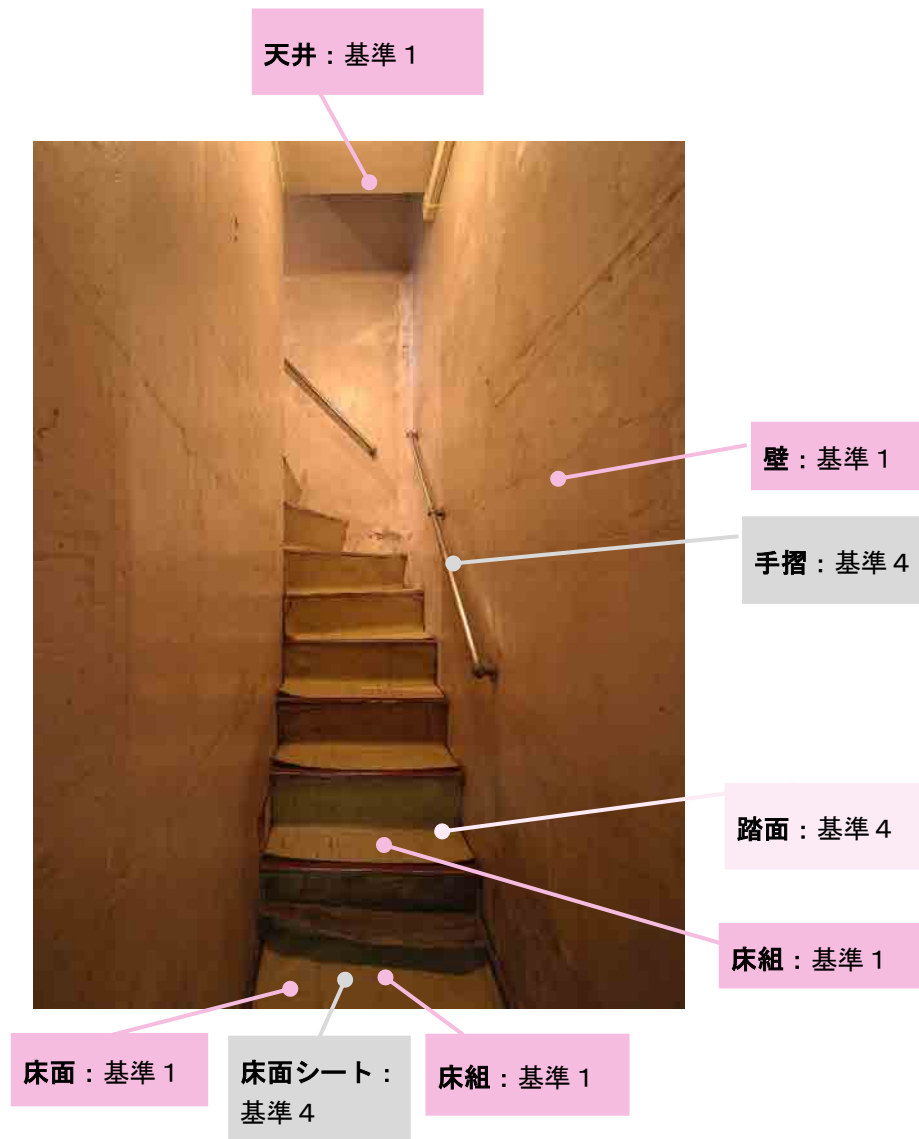

地下 ボイラー室【保存部分】

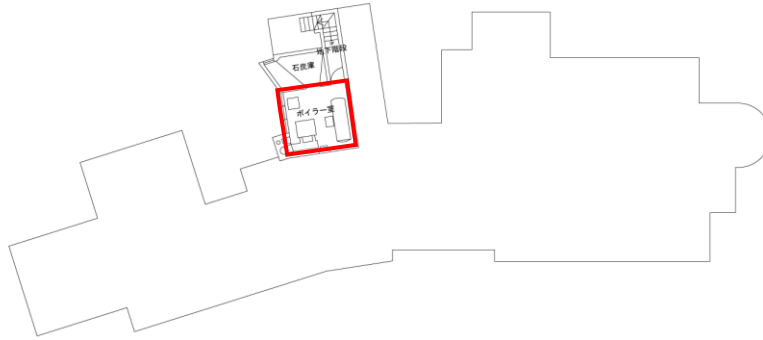

部位	基準	竣工時仕様	現在
床	基準 1	モルタル	当初（推定）
床（グリル）	基準 1	鋳鉄製グリル	当初（推定）
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 1	コンクリート	当初（推定）
北面下部開口	基準 1	洗濯用給水栓（ホース口）	当初（推定）、配管用に使われている
北面壁付スイッチ	基準 4	モーター用スイッチ	新規 ※下に当初スイッチが残る可能性あり
南面上部開口	開口：基準 1 扉：基準 4	マンホール	開口は当初、扉は新規
天井	基準 1	コンクリート	当初（推定）
天井ハッチ開口	基準 1	-	当初（推定）
梯子	基準 1	鉄梯子	当初（推定）
建具（北面扉）	基準 4	アングル扉	新規
照明	基準 4	仕様記載なし	新規
ボイラー	基準 5	-	新規


■復原の方針

- ・優先的には復原しない。

地下 ボイラー室【保存部分】 ①南面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

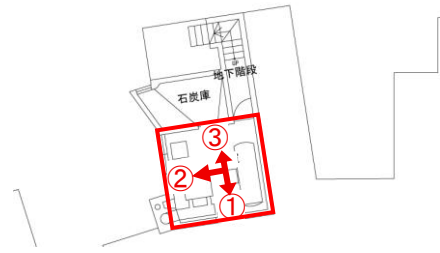

天井：基準 1

壁：基準 1

梯子：基準 1




床組：基準 1

床面：基準 1

地下 ボイラー室【保存部分】 ①南面2・西面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

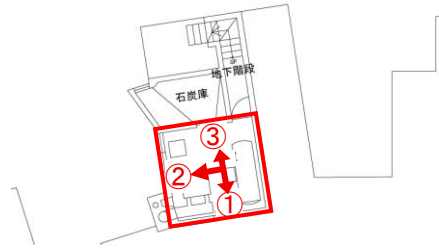

天井：基準 1

壁：基準 1

梯子：基準 1



床組：基準 1

床面：基準 1

地下 ボイラー室【保存部分】 ②西面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



地下 ボイラー室【保存部分】 ③北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



配管用開口部：基準 1

スイッチ：基準 1

天井：基準 1



床組：基準 1

床面：基準 1

建具：基準 4

地下 ボイラー室【保存部分】 ④天井 ※ハッチ開口付近を見上げる


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



ハッチ開口：基準1

地下 石炭庫【保存部分】

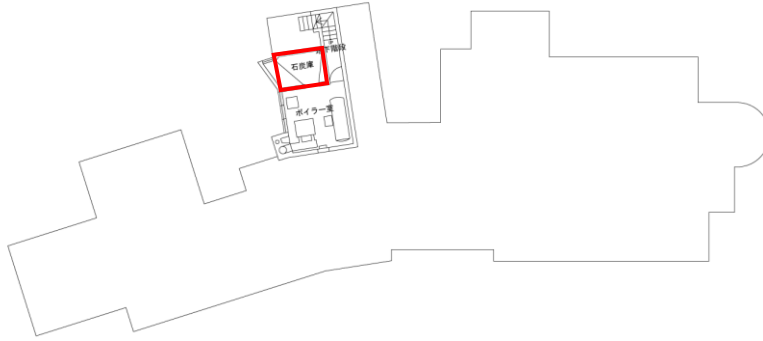

部位	基準	竣工時仕様	現在
床	基準 1	セメントモルタル	当初（推定）
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 1	コンクリート	当初（推定）
南側開口部	基準 1	防水押え煉瓦	当初（推定）
天井	基準 1	コンクリート	当初（推定）
配管用開口部	基準 1	—	当初の「洗濯用給水栓（ホース口）」を配管用に利用
石炭投入口	基準 1	—	当初（推定）
棚（北面上部）	基準 5	なし	新規


■復原の方針

- ・優先的には復原しない。

地下 石炭庫【保存部分】 ①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

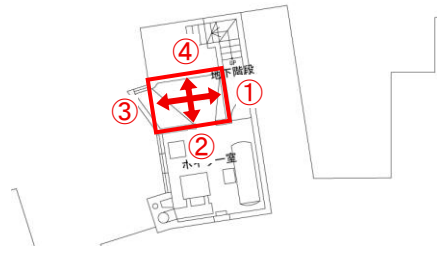

地下 石炭庫【保存部分】 ②南面


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

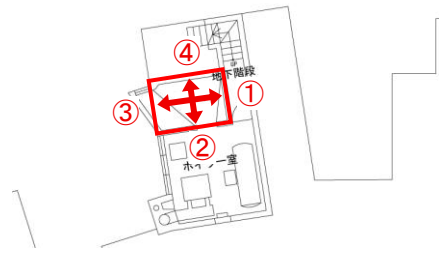

棚：基準 5

壁：基準 1

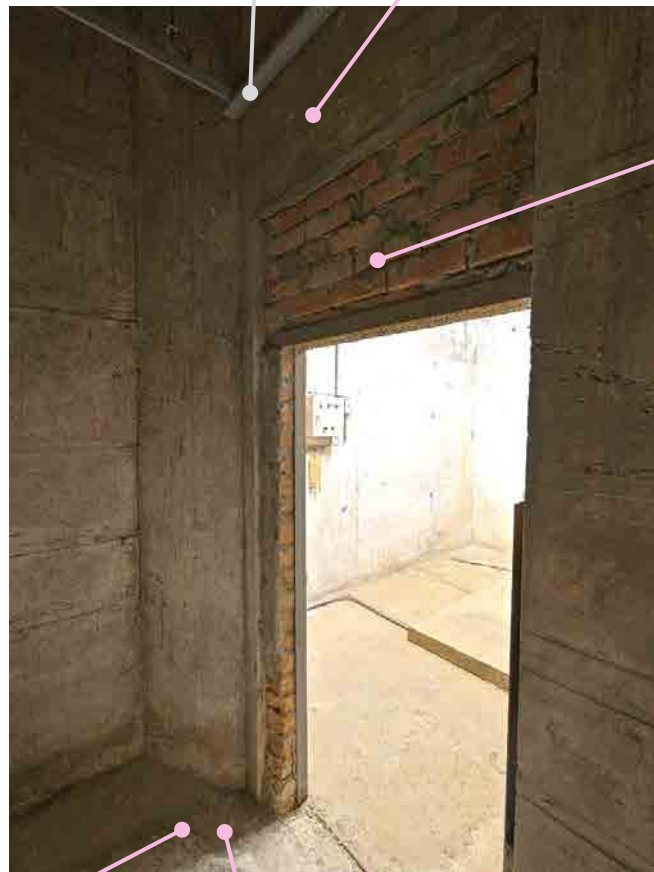

南側開口部煉瓦：
基準 1


床組：基準 1

床面：基準 1

地下 石炭庫【保存部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

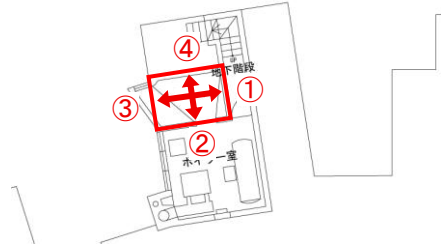

配管用開口部：基準 1

天井：基準 1

棚：基準 5



壁：基準 1


床組：基準 1

床面：基準 1

地下 石炭庫【保存部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

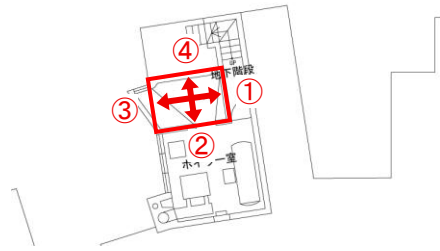


壁：基準1

地下 石炭庫【保存部分】 ④北面2(上方)

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

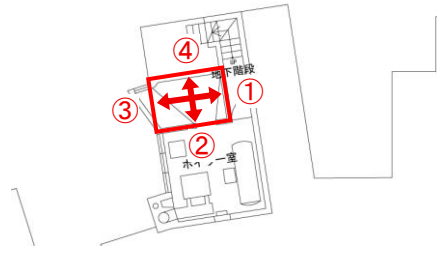


石炭投入口：基準 1



地下 石炭庫【保存部分】 ⑤床

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

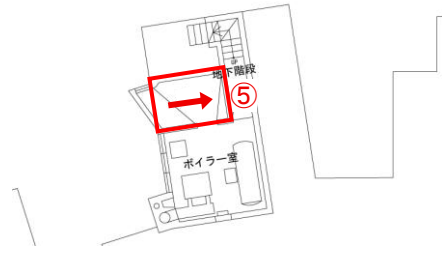

資料編 部位の設定【外観・塀】

- ・外観
- ・塀

外観【保存部分】



	部位	基準	竣工時仕様	現在
表玄関前	外壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打ち放し	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存
	庇	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打ち放しにガラスブロックはめ込み	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存する可能性あり
	庇笠木	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2		
	庇はめ込みガラス	ガラス：基準 1 塗装：基準 3 ⇒復原時撤去	成型ガラス	当初ガラスの上に塗装、覆い設置
	建具（玄関扉）	基準 1	ベニヤ扉布張りペンキ塗り	当初（推定）
	建具（玄関扉網戸）	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
	建具（玄関扉両脇）	建具枠：基準 1 ガラス（上 4 枚）：基準 4 ガラス（下 8 枚）：基準 1	設計図には鋼入ガラスとあるが、残存するガラスから鋼なしと推定	枠と下 8 枚は当初（推定） 上 4 枚は新規
	庇はめ込みライト	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
	庇下ライト	基準 5	なし	新規
縦樋	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）	
	外壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打ち放し	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存
	バルコニー外壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打ち放し	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存
	中庭部分外壁	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打ち放し	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存

	蔵外壁（南面）下部換気口	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
	子供室 4 西側階段	基準 1	仕様記載なし	当初（推定）
	1 階南面（蔵前）庇	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打ち放し	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存する可能性あり
	1 階南面（庭園・テラス前）庇	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打ち放し・裏側に黄色系統の塗装	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存する可能性あり
	2 階南面（バルコニー）庇	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打ち放し・裏側に青系統の舗装	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存する可能性あり
	2 階インナーバルコニー庇	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打ち放しにガラスブロックはめ込み	部屋に改装 ※下に当初仕上げが残存
	雨押え（南面）	基準 1	銅板	当初（推定）
	外部建具	（各部位参照）	-	-
	照明（南面蔵前壁付）	基準 4	なし	新規
	電源ボックス（東面）	基準 4	なし	新規

■復原の方針

- ・ 竣工時のコンクリート打ち放しの外観を復原する。

外観【保存部分】 ①東面1 表玄関前

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



ライト:
基準 5

庇:
躯体: 基準 1 仕上: 基準 3
復原後: 基準 2
(コンクリート打ち放し)

庇はめ込みガラス:
ガラス: 基準 1 塗装: 基準 3
復原後: 基準 1

建具 (窓):
基準 4

笠木:
躯体: 基準 1
塗装: 基準 3
復原後: 基準 2

電源ボックス:
基準 4

建具 (ガラス):
基準 1

外壁:
躯体: 基準 1
仕上: 基準 3
復原後: 基準 2
(コンクリート打ち放し)

建具 (玄関扉):
基準 1

外観【保存部分】 ①東面1 表玄関前2(表玄関周辺拡大)

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



笠木:
 躯体: 基準1
 塗装: 基準3
 復原後仕上: 基準2

ライト:
 基準5

庇:
 躯体: 基準1 仕上: 基準3
 復原後: 基準2
 (コンクリート打ち放し)

庇はめ込みガラス:
 ガラス: 基準1 塗装: 基準3
 復原後: 基準1

**庇はめ込み
 ライト:**
 基準1

外壁:
 躯体: 基準1
 仕上: 基準3
 復原後仕上: 基準2
 (コンクリート打ち放し)

堅樋:
 基準1

**建具(玄関
 扉):**
 基準1


網戸:
 基準1

建具(玄関扉両脇):
 建具枠: 基準1
 ガラス(上4枚): 基準4
 ガラス(下8枚): 基準1

外観【保存部分】 ①東面2 階段室前拡大

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

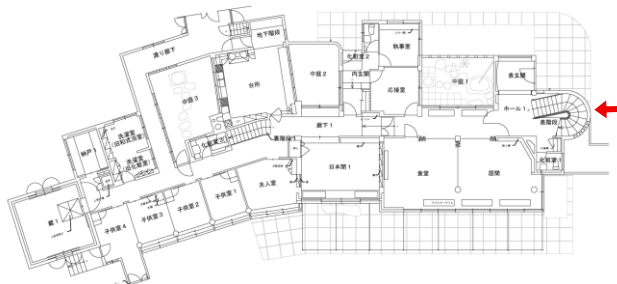

笠木：
 躯体：基準1
 塗装：基準3
 復原後仕上：
 基準2

建具
 ガラス：基準1
 2階部分北から
 1枚目は基準4
 サッシ：基準4

外壁：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (コンクリート打ち放し)

外観【保存部分】 ①東面3 南側

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



建具（窓）：
基準 4


外壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

復原後仕上：基準 2
（コンクリート打ち放し）

外観【保存部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

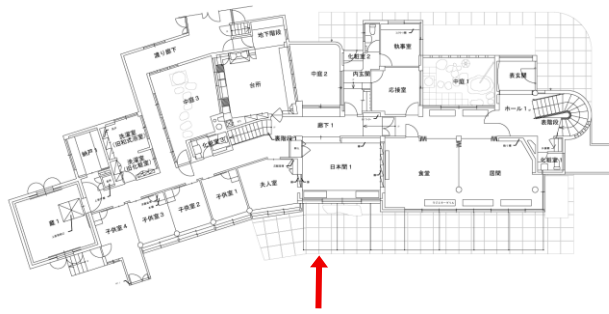

外観【保存部分】 ③南面 居間・食堂前

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

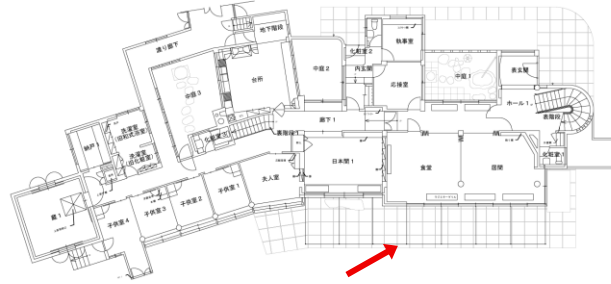

ライト：基準1



外壁：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (コンクリート打ち放し)


1階庇：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (黄色系統の塗装)

建具：基準4
 復原後：基準2
 (スチールサッシ)

外観【保存部分】 ③南面 日本間1、居間・食堂前(南西より斜めにみる)

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

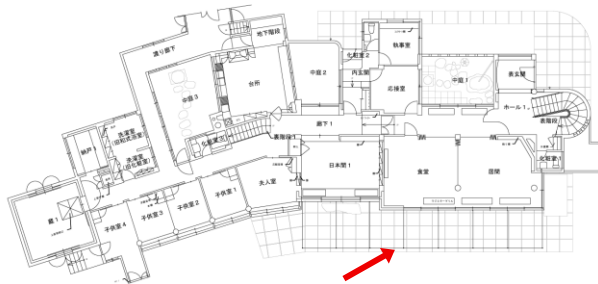

ライト：基準4 ライト：基準1



外壁：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (コンクリート打ち放し)


1階庇：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (黄色系統の塗装)

建具：基準4
 復原後：基準2
 (スチールサッシ)

外観【保存部分】 ④南面 日本間1前

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

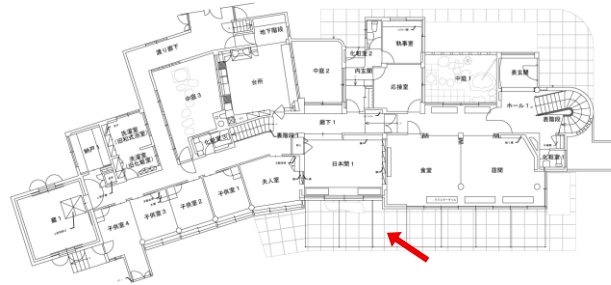

外壁：
 躯体：基準1
 仕上：基準3

 復原後仕上：基準2
 (コンクリート打ち放し)

建具：基準4
 復原後：基準2
 (回転式スチールサッシ)


1階庇：
 躯体：基準1
 仕上：基準3

 復原後仕上：基準2
 (黄色系統の塗装)

外観【保存部分】 ⑤南面 蔵前

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

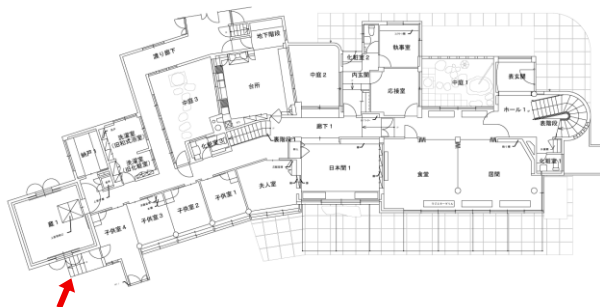

建具：

本体：基準1
仕上：基準3

復原後仕上：基準

庇：

本体：基準1
仕上：基準3


復原後仕上：基準2

照明：基準4

建具：

本体：基準1
仕上：基準3

復原後仕上：基準2

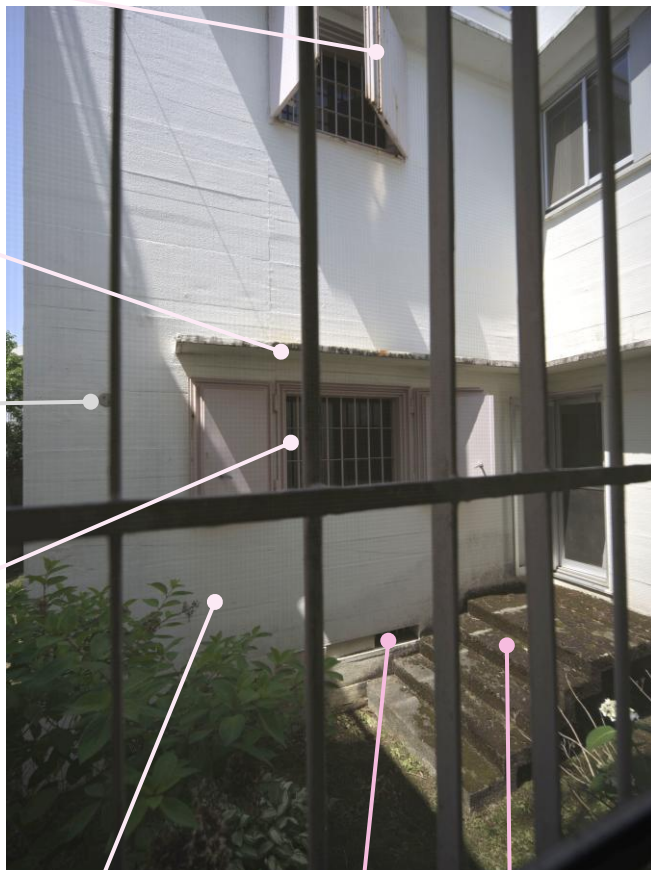

外壁：

躯体：基準1
仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(コンクリート打ち放し)

換気口：
基準1

階段：基
準1

外観【保存部分】 ⑥北面 表玄関・中庭1前

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



庇：
 躯体：基準1 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (コンクリート打ち放し)


底はめ込みガラス：
 ガラス：基準1 塗装：基準3
 復原後：基準1

外壁：
 躯体：基準1
 仕上：基準3
 復原後仕上：基準2
 (コンクリート打ち放し)

外観【保存部分】 ⑦北面 内玄関前

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

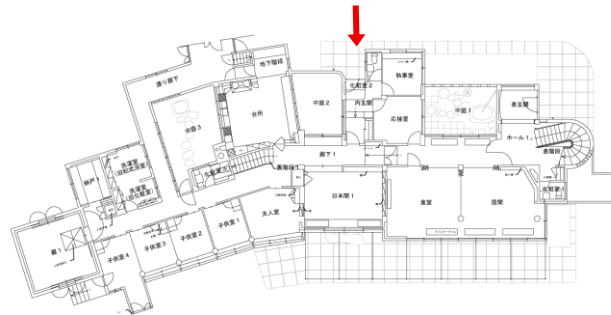

書斎棚外側はめ
込みガラス：
基準 1



建具（格子）：
基準 5

建具：
本体：基準 1
塗装：基準 4

外壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3


復原後仕上：基準 2
(コンクリート打ち放し)

建具（内玄関
扉）：基準 1

外観【保存部分】 ⑦北面 内玄関前より西をみる

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

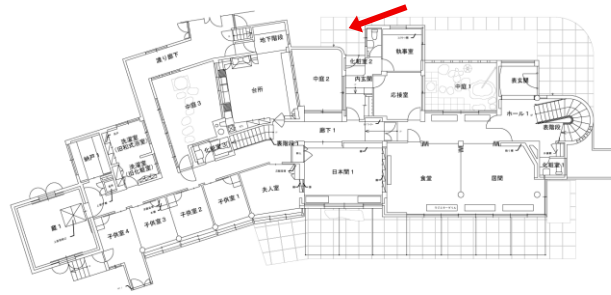



外壁：

躯体：基準1


仕上：基準3

復原後仕上：基準2
(コンクリート打ち放し)

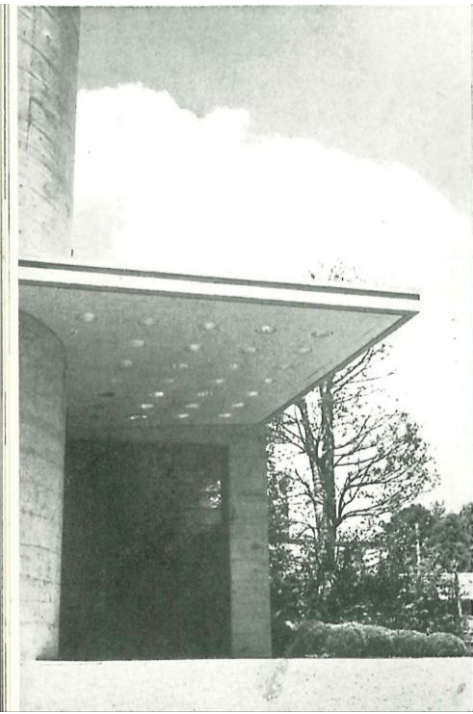

東面（玄関前）	
竣工直後	 <p>(「アントニン・レーモンド 建築詳細図譜」より)</p>
現在	

東面（玄関前）	
竣工直後	 <p>(「The Architectural Record」より)</p>
現在	

東面（階段1階段室前）	
竣工直後	 <p>(「アントニン・レーモンド 建築詳細図譜」より)</p>
現在	



東面（階段1階段室前）	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>



南面	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	



南面	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	


南面	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	


南面	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	

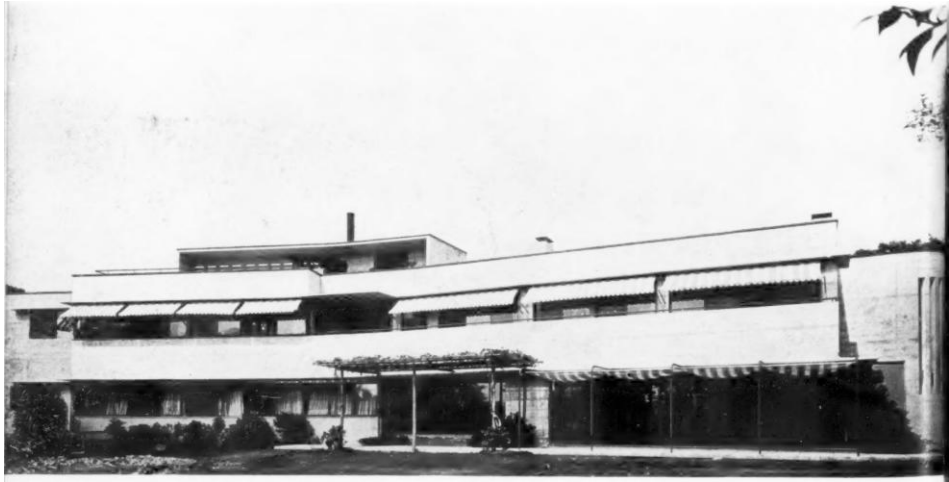
南面	
竣工直後	 <p>(「The Architectural Record」より)</p>
現在	

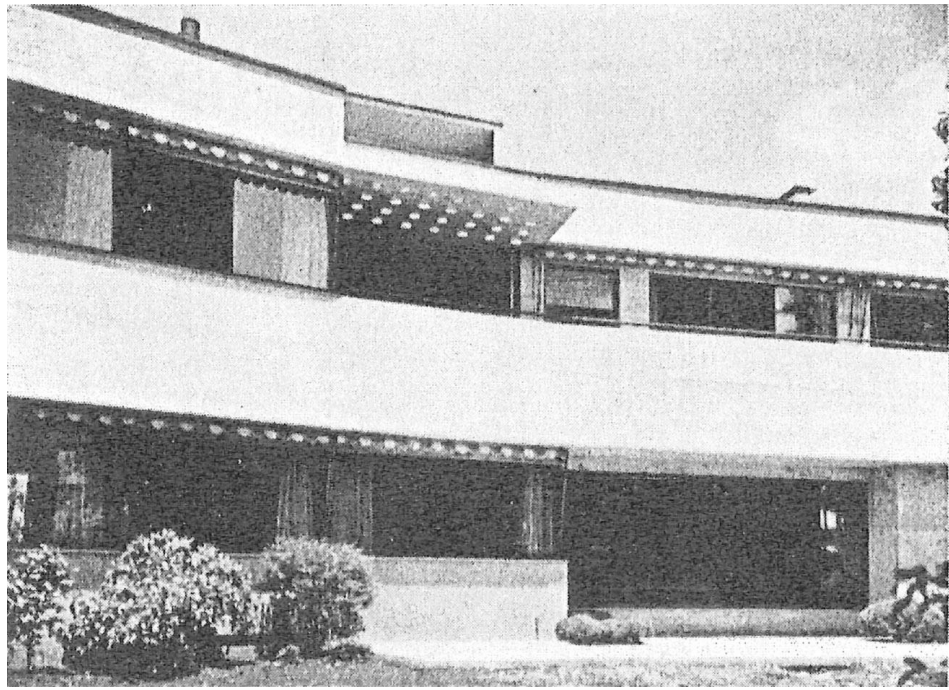
南面	
竣工直後	 <p>(新建築」より)</p>
現在	

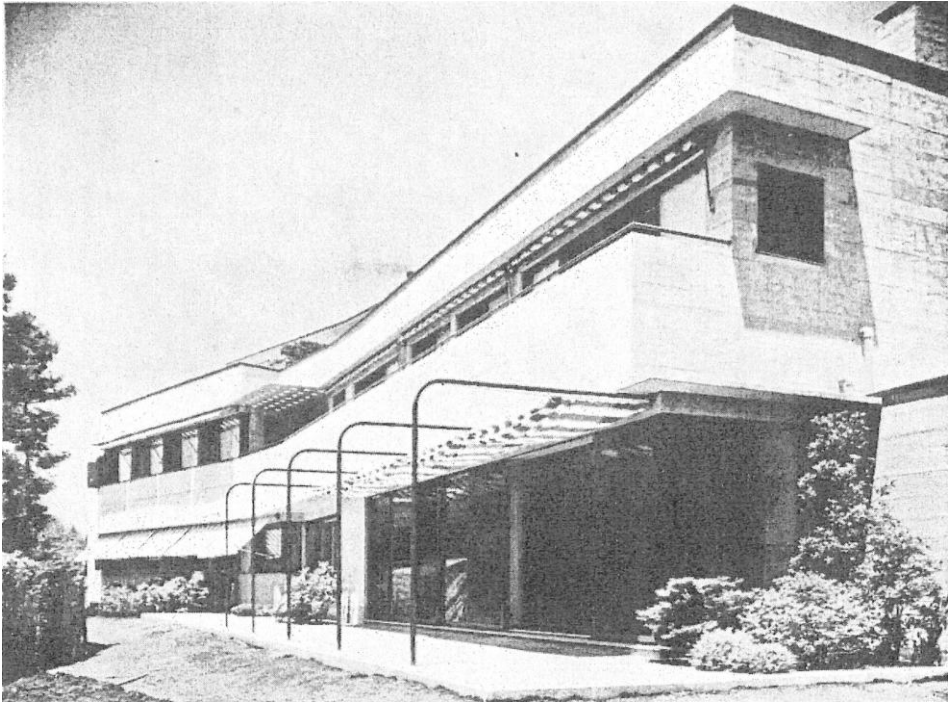東・南面	
竣工直後	 <p>(「新建築」より)</p>
現在	


南面	
竣工直後	 <p data-bbox="651 1081 1102 1115">(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>

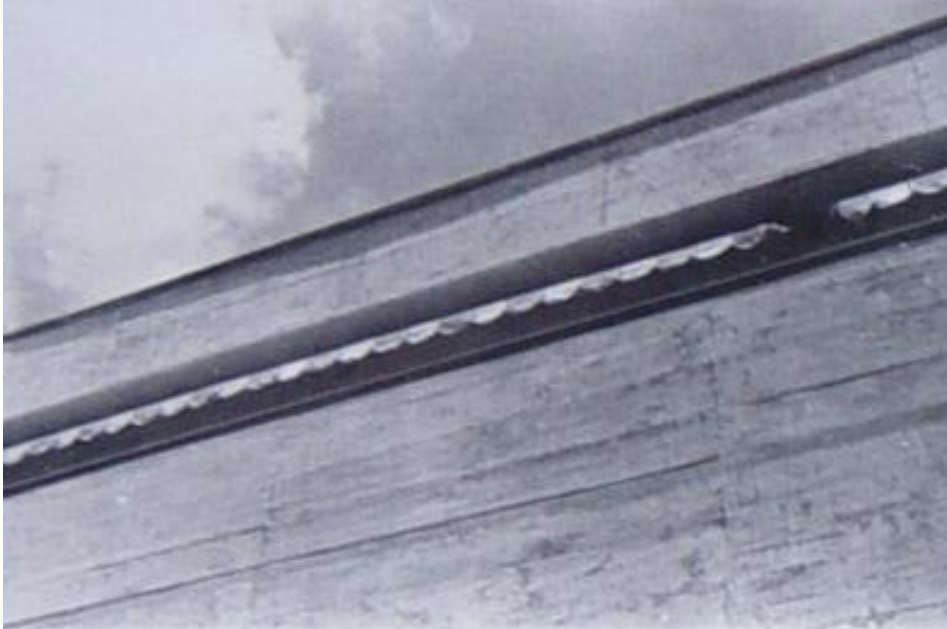南面（2階）	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>

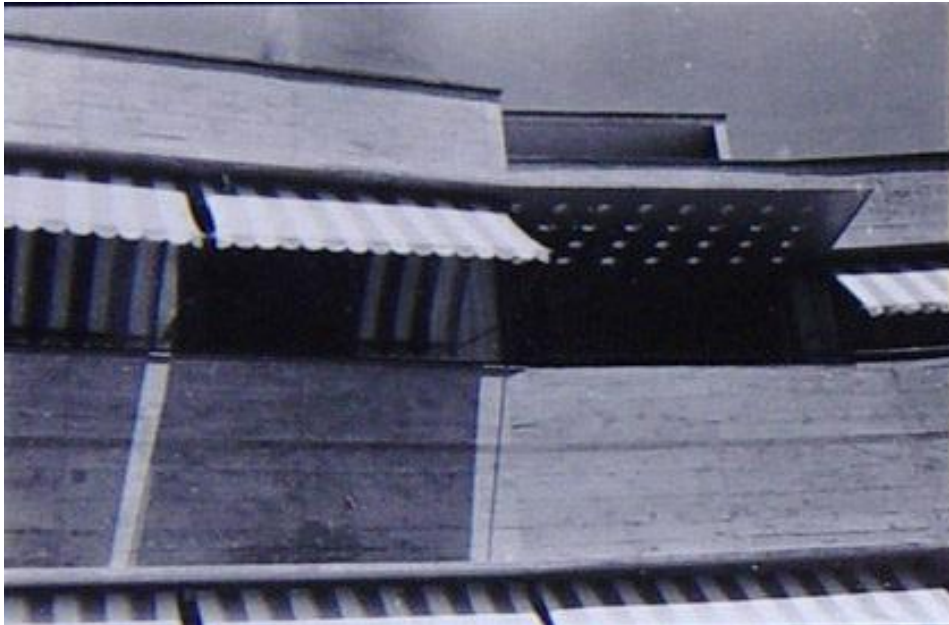
南面（2階インナーバルコニー前）	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>

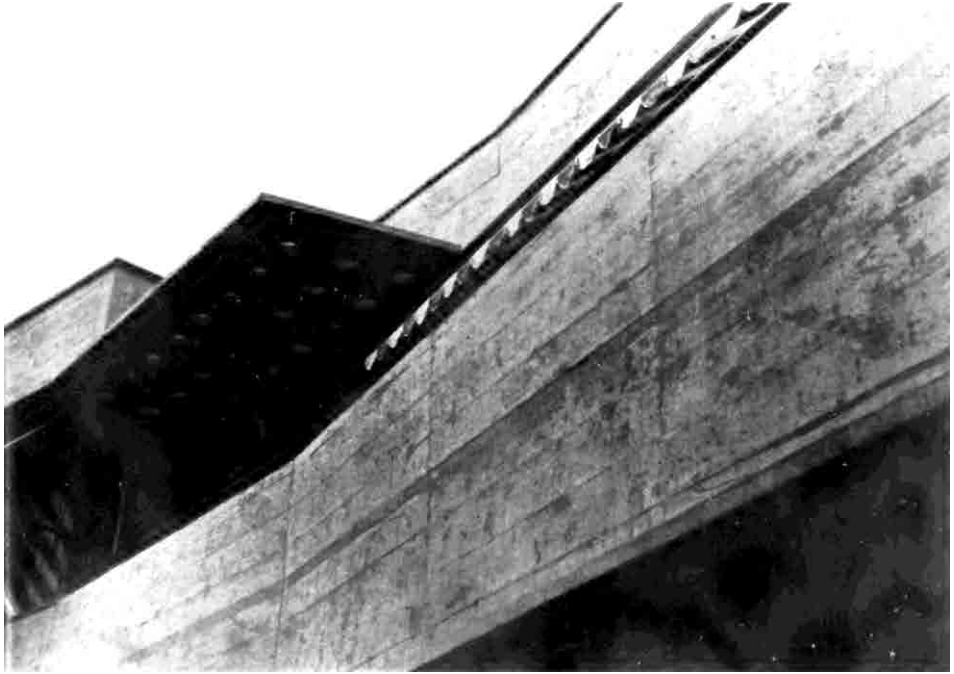南面（2階インナーバルコニー前）	
竣工直後	 <p>（「The Architectural Record」より）</p>

北面（蔵2窓）	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>

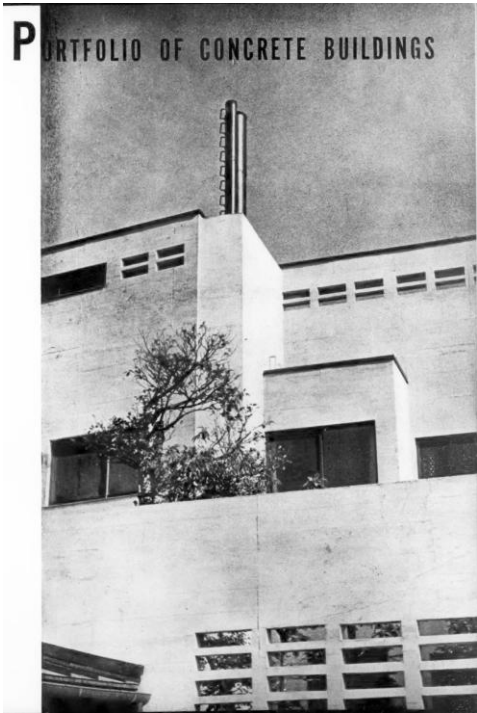北面	
竣工直後	 <p>(「The Architectural Record」より)</p>


北面	
竣工直後	 <p>North Façade</p> <p>(「The Architectural Record」より)</p>
現在	

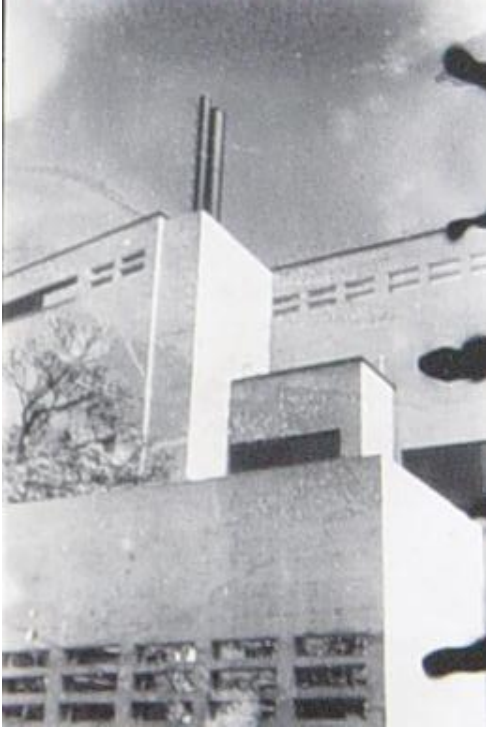北面	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>

北面	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>

北面	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	

塀【保存部分】

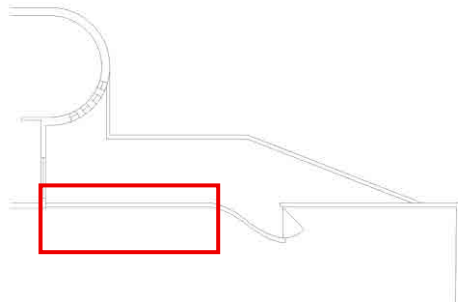

部位	基準	竣工時仕様	現在
塀	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打ち放し	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存


■復原の方針

- ・優先的には復原しない。

塀【保存部分】

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

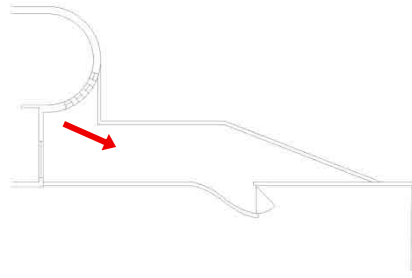

塀：
躯体：基準1
仕上：基準3

復原後：基準2
(コンクリート打ち放し)

塀【その他部分】

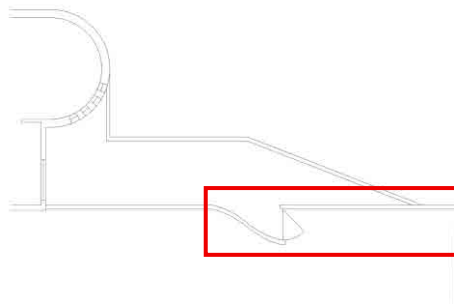

部位	基準	竣工時仕様	現在
塀	躯体：基準 1 仕上：基準 3 ⇒復原後基準 2	コンクリート打ち放し	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存
門扉	基準 4	記載なし	新規


■復原の方針

- ・ 復原は行わず、公園施設との関係を踏まえて撤去を検討する。

塀【その他部分】

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

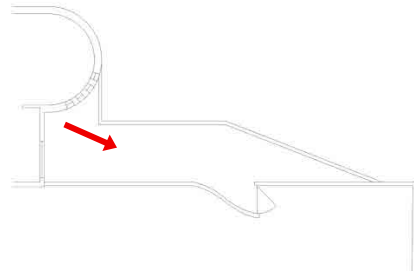

塀：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

門扉：基準 4